

## Расходомеры-счетчики вихревые модели VLM20 и VIM20 Руководство по эксплуатации



VLM20

VIM20

- 1. Информация о безопасности**
- 2. Введение**
- 3. Монтаж**
- 4. Инструкция оператора**
- 5. Протоколы обмена данными**
- 6. Поиск и устранение неисправностей**
- 7. Приложения**
- 8. Комплект поставки**
- 9. Наименование и адрес изготовителя и поставщика**

<b>1. Информация о безопасности</b>		
<b>1.1</b>	Приемка оборудования	6
<b>1.2</b>	Технические проблемы	6
<b>2. Введение</b>		
<b>2.1</b>	Принцип работы вихревого расходомера-счетчика	8
<b>2.2</b>	Измерение скорости потока	8
<b>2.3</b>	Диапазон скоростей потока	10
<b>2.4</b>	Конфигурирование расходомера-счетчика	12
<b>2.5</b>	Поставляемые типы	12
<b>2.6</b>	Диаметры корпуса / типы соединения / материалы	12
<b>2.7</b>	Блок электроники	13
<b>2.8</b>	Сведения о подтверждении соответствия	13
<b>3. Монтаж</b>		
<b>3.1</b>	Введение	14
<b>3.2</b>	Общие требования	14
<b>3.3</b>	Требования к монтажу расходомера-счетчика	14
<b>3.4</b>	Монтаж полнопроходного расходомера-счетчика VLM20	16
<b>3.5</b>	Монтаж межфланцевого расходомера-счетчика VIM20	17
<b>3.6</b>	Монтаж фланцевого расходомера-счетчика	18
<b>3.7</b>	Монтаж расходомера-счетчика погружного типа	20
<b>3.8</b>	Рекомендации по "холодной" врезке	21
<b>3.9</b>	Рекомендации по "горячей" врезке	22
<b>3.10</b>	Монтаж расходомера	24
<b>3.11</b>	Расчет длины погружения расходомера-счетчика с обжимным фитингом	25
<b>3.12</b>	Расчет длины погружения расходомера-счетчика с сальниковым уплотнителем и ручным подъемником	27
<b>3.13</b>	Расчет длины погружения расходомера-счетчика с сальниковым уплотнителем (без подъемника)	32
<b>3.14</b>	Ориентация расходомера-счетчика в пространстве	34
<b>3.15</b>	Ориентация дисплея / клавиатуры	35
<b>3.16</b>	Ориентация блока электроники (только у VLM20)	35
<b>3.17</b>	Питание токовой петли	36
<b>3.18</b>	Входные клеммы питания	36
<b>3.19</b>	Выход 4 - 20 мА	37
<b>3.20</b>	Импульсный выход	38

<b>3.21</b>	Частотный выход	39
<b>3.22</b>	Опциональное подключение подсветки	39
<b>3.23</b>	Отдельно устанавливаемый блок электроники	40
<b>3.24</b>	Подключение расходомера-счетчика к цепи питания	41
<b>3.25</b>	Электропитание	42
<b>3.26</b>	Подключение выхода 4 - 20 mA	44
<b>3.27</b>	Подключение частотного выхода	46
<b>3.28</b>	Подключение импульсного выхода	48
<b>3.29</b>	Подключение выхода аварийной сигнализации	50
<b>3.30</b>	Подключение отдельно устанавливаемого блока электроники	52

<b>4. Инструкция оператора</b>		
<b>4.1</b>	Дисплей и клавиатура	53
<b>4.2</b>	Запуск	54
<b>4.3</b>	Использование меню настроек	56
<b>4.4</b>	Программирование расходомера	56
<b>4.5</b>	Меню выходов (Output menu)	58
<b>4.6</b>	Меню дисплея (Display menu)	60
<b>4.7</b>	Меню сигнализаций (Alarms menu)	62
<b>4.8</b>	Меню сумматора 1 (Totalizer 1 menu)	64
<b>4.9</b>	Меню сумматора 2 (Totalizer 2 menu)	66
<b>4.10</b>	Меню сред (Fluid menu)	66
<b>4.11</b>	Меню единиц измерения (Units menu)	68
<b>4.12</b>	Меню даты и времени	70
<b>4.13</b>	Меню диагностики (Diagnostics menu)	70
<b>4.14</b>	Меню калибровки (Calibration menu)	72
<b>4.15</b>	Пароль	73
<b>5. Протоколы обмена данными</b>		
<b>5.1</b>	HART-протокол	74
<b>5.2</b>	Подключение	75
<b>5.3</b>	HART команды в DD меню	76
<b>5.4</b>	HART команды в общем DD меню	82
<b>5.5</b>	Связь по протоколу MODBUS	86
<b>5.6</b>	Определение регистров	89
<b>6. Поиск и устранение неисправностей</b>		
<b>6.1</b>	Скрытые меню диагностики	96
<b>6.2</b>	1-й уровень скрытых значений для диагностики	98
<b>6.3</b>	2-й уровень скрытых значений для диагностики	100
<b>6.4</b>	Калибровка аналогового выхода	102
<b>6.5</b>	Поиск неисправностей расходомера-счетчика	102
<b>6.6</b>	Первое, на что необходимо обратить внимание	102
<b>6.7</b>	Запись значений	102
<b>6.8</b>	Определение неисправностей	104
<b>6.9</b>	Замена электронного блока (все расходомеры-счетчики)	107
<b>6.10</b>	Возврат оборудования на завод-изготовитель	107

<b>7. Приложения</b>	
<b>7.1</b>	Технические характеристики
	108
<b>8. Комплект поставки</b>	
<b>9. Наименование и адрес изготовителя и поставщика</b>	

# 1. Информация о безопасности



## Опасность!

Данный знак обозначает наличие потенциальной опасности для оборудования или обслуживающего персонала.



## Внимание!

Данный знак обозначает необходимость обратить внимание на приведенные рекомендации и строго следовать им.



## Примечание

Данный знак обозначает наличие специальной информации, которая приведена в данном месте.

## 1.1 Приемка оборудования

При получении расходомера-счетчика получатель должен внимательно проверить упаковку на предмет ее сохранности и целостности. Если упаковка повреждена, это должно быть зафиксировано в двустороннем акте, подписанном получателем и перевозчиком.

Также получатель обязан проверить комплектность поставки в соответствии с накладной или упаковочным листом.

## 1.2 Технические проблемы

При обнаружении каких-либо проблем с расходомером-счетчиком проверьте его конфигурацию, правильность монтажа и ввода в эксплуатацию.

Убедитесь, что все требуемые настройки были проведены с соответствием с рекомендациями данного руководства. Обратитесь в разделу 6 данного документа.

При невозможности решения возникших проблем свяжитесь с представителем компании Spirax Sarco.

Связываясь с представителем Spirax Sarco вы должны иметь следующую информацию:

- серийный номер расходомера-счетчика или номер счета (заказа);
- суть проблемы и действия, которые были предприняты для ее решения;
- общая информация о применении (тип среды, давление, температура, DN трубопровода и его конфигурация и пр.)

## Внимание!

Маркировка расходомеров-счетчиков предполагает наличие информации о возможности применения в взрыво- и пожароопасных зонах.

"Горячая врезка" расходомера-счетчика должна осуществляться только квалифицированным персоналом, имеющим опыт выполнения подобных работ и необходимые допуски.

Тип соединения (фланцы, резьба) расходомера-счетчика, а также сопутствующее оборудование для горячей или холодной врезки должны выдерживать параметры, которые будут во время эксплуатации.



При горячей врезке расходомеров-счетчиков VIM20 и погружении и позиционировании при давлении среды в трубопроводе выше 0,345 МПа (3,45 бар изб.) могут использоваться только расходомеры с подъемником.

Во избежание опасных ситуаций запрещается отдавать нажимное кольцо уплотнения при наличии в трубопроводе избыточного давления.

Линии электропитания должны быть снабжены автоматами защиты в соответствие с действующими правилами и нормами. Несоблюдение данного правила может привести к тяжким последствиям для здоровья персонала.

При обслуживании расходомера убедитесь, что в трубопроводе отсутствует избыточное давление, а также отключено электропитание.



### **Внимание!**

Проверка расходомера-счетчика должна проводиться только квалифицированным персоналом, имеющим опыт выполнения подобных работ и необходимые допуски.

Для нормальной работы расходомера-счетчика при его монтаже должны выдерживаться рекомендуемые прямые участки трубопровода.

Если средой является коррозионно-активный или ядовитый газ трубопровод перед монтажом расходомера-счетчика должен быть полностью и гарантированно очищен.

Электрические провода не должны подвергаться нагреву выше 85°C.

## 2. Введение

### 2.1 Принцип работы вихревого расходомера-счетчика

Корпусной вихревой расходомер-счетчик **VLM20** и погружной вихревой расходомер-счетчик **VIM20** измеряют скорость потока среды. Электронный блок расходомеров-счетчиков проводят расчет объемного расхода среды. Электронный блок является встроенным. Измерение скорости происходит посредством измерения частоты с которой с тела обтекания, помещенного в поток, срываются вихри. Датчик скорости потока находится внутри штанги расходомера-счетчика, помещенной в поток среды.

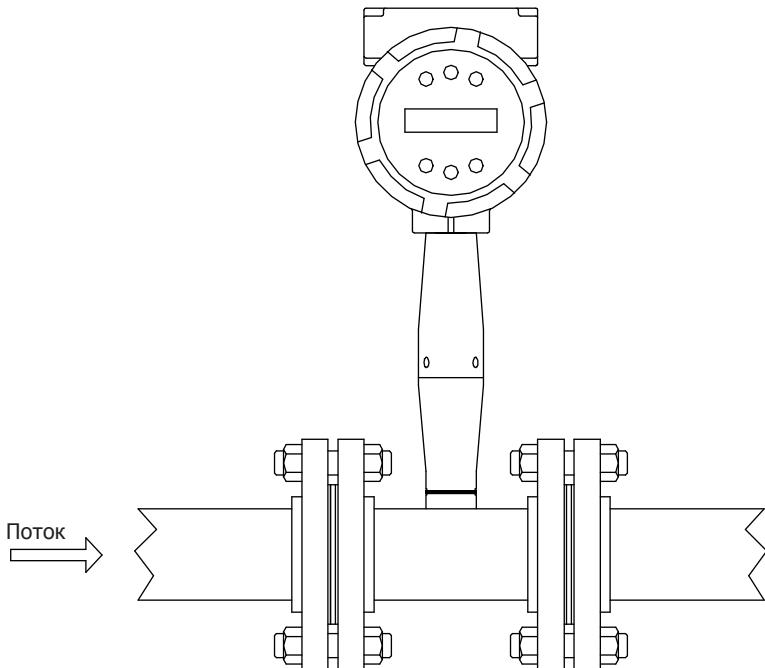


Рис. 1 Корпусной вихревой расходомер-счетчик

## 2.2 Измерение скорости потока

Запатентованный датчик скорости потока минимизирует влияние вибраций трубопровода, а также пульсаций потока вследствие работы насоса, которые являются типичными причинами неточности измерений у вихревых расходомеров-счетчиков. Принцип действия расходомеров основан на измерении частоты образования вихрей, возникающих в потоке жидкости или газа при обтекании неподвижного тела. Подобную картину "сывающихся" вихрей можно наблюдать на порожистой реке при обтекании потоком камней или у флага, колеблющегося на ветру. При введении в трубопровод перпендикулярно потоку тела обтекания специальной формы (обычно в виде трапецидальной призмы, обращённой широкой стороной к потоку) с каждой из его поверхностей поочерёдно срываются вихри, создавая, так называемую, "дорожку Ван-Кармана". Частота вихреобразования, при соблюдении определённых условий, прямо пропорциональна объёмному расходу среды. Линейность характеристики сохраняется в широком диапазоне чисел Рейнольдса: от 20000 до 7000000. Вихревые дорожки располагаются позади тела обтекания в "шахматном" порядке, создавая пульсации давления с частотой срыва вихрей (в центре вихря возникает - как в атмосферном циклоне - пониженное давление), которые могут быть преобразованы соответствующими чувствительными элементами (сенсорами) в частотный электрический сигнал, воспринимаемый и обрабатываемый электронными устройствами.

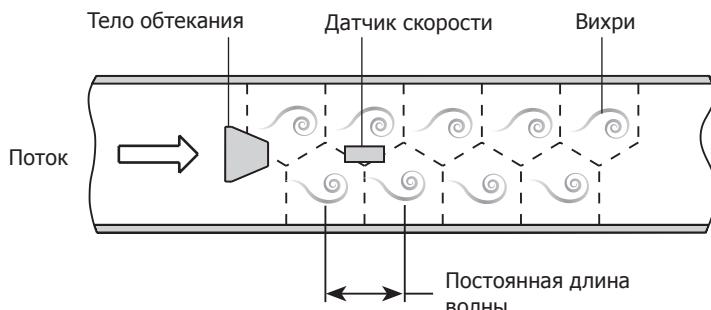


Рис. 2 Принцип работы вихревых расходомеров-счетчиков

## 2.3 Диапазон скоростей потока

Для того, чтобы расходомер-счетчик работал корректно, необходимо обеспечить определенную скорость потока в месте установки расходомера. Кроме этого, необходимо обратить внимание на падение давления, которое может создавать расходомер-счетчик. Диапазон скоростей потока определяется минимальным и максимальным значениями.

	Газ	Жидкость	
V <sub>мин.</sub> V <sub>макс.</sub>	$\sqrt{\frac{37 \text{ м/с}}{\rho}}$ 91 м/с	0.3 м/с 9.1 м/с	$\rho (\text{кг}/\text{м}^3)$

Падение давления на расходомерах-счетчиках **VIM20** мало и может не приниматься в расчет. Падение давления на расходомерах **VLM20** определяется по формуле:

$$\Delta P = 0,000011 \rho V^2, \quad \text{где } \Delta P \text{ в бар, } \rho \text{ в кг/м}^3, V \text{ в м/с}$$

Линейность диапазона определяется числом Рейнольдса, которое вычисляется по формуле:

$$R_e = \frac{r V D}{\mu}$$

Где:

$R_e$  = Число Рейнольдса

$r$  = Плотность среды

$V$  = Скорость среды

$D$  = Внутренний диаметр трубы по которой течет среда

$\mu$  = Вязкость среды

Еще одним показателем является число Струхала, которое определяет феномен образования вихрей. Число Струхала находится по следующей формуле:

$$St = \frac{f d}{V}$$

Где:


$St$  = Число Струхала

$f$  = Частота образования вихрей

$d$  = Ширина тела обтекания

$V$  = Скорость среды

Как показано на рис. 3, демонстрирует постоянное число Струхала в большом диапазоне чисел Рейнольдса. Это означает линейность показаний в широком диапазоне расходов для различных жидкких и газообразных сред. При меньших числах Рейнольдса, где требуется корректировка числа Струхала, она осуществляется автоматически встроенной электроникой. Таким образом происходит линеаризация при одновременном измерении давления и температуры среды. После этого происходит расчет реального числа Рейнольдса. Автоматическая коррекция осуществляется до числа Рейнольдса 5000.

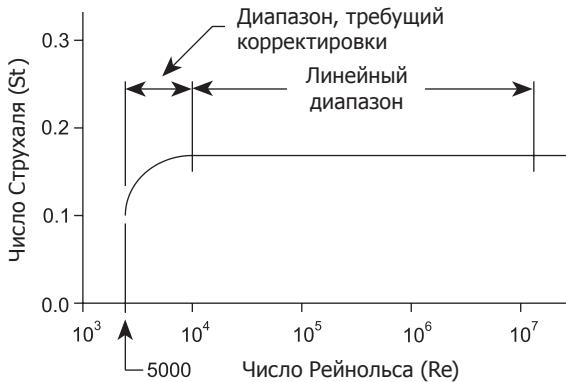

**Рис. 3 Диапазон чисел Рейнольдса**

## **2.4 Конфигурирование расходомера-счетчика**

Поставляются два типа вихревых расходомеров-счетчиков:

- **VLM20** - полнопроходной (корпусной) расходомер-счетчик;
- **VIM20** - погружной расходомер-счетчик.

Оба расходомера-счетчика имеют идентичные блоки электроники и датчики.

В корпусном варианте расходомера-счетчика тело обтекания находится в сечении, образованным корпусом. Таким образом образование вихрей и измерения проводятся в пределах ограниченных корпусом расходомера-счетчика. Датчик вихрей, измеряющий скорость потока, находится сразу за телом обтекания.

В погружном варианте расходомера-счетчика тело обтекания находится в сечении, образованным участком трубопровода на котором смонтирован расходомер-счетчик. Датчик вихрей, измеряющий скорость потока находится сразу за телом обтекания. Все датчики в виде единой сборки (блока измерения) находятся на конце штока расходомера. Штанга с блоком измерения может быть вставлена в отверстие трубопровода с минимальным диаметром 47,625 мм.

Блок измерения погружного расходомера-счетчика определяет скорость потока среды в месте его монтажа в трубе, воздуховоде, газопроводе обычно называемых "каналом". Скорость в сечении трубопровода меняется и являются функцией числа Рейнольдса. Погружной расходомер-счетчик вычисляет число Рейнольдса и затем определяет расход в "канале". Таким образом выходным сигналом погружного расходомера-счетчика является расход в "канале". Погрешность измерения у погружного расходомера-счетчика строго зависит от качества его монтажа требования к которому приведены в разделе 3.

## **2.5 Поставляемые типы**

Расходомеры-счетчики **VLM20** и **VIM20** могут поставляться в комплектации "V" - для измерения скорости потока и вычисления объемного расхода;

## **2.6 Диаметры корпуса (трубопровода) / типы соединений / материалы**

Расходомеры-счетчики **VLM20** (корпусной вариант) поставляются для монтажа между фланцами DN15 - DN100 или с фланцевым соединением DN15 - DN300 (12"). Нормали фланцев: ASME (ANSI) 150, 300, 600, PN40 и PN100.

Расходомеры-счетчики **VIM20** (погружной вариант) могут монтироваться на трубопровода DN50 (2") и более. Крепление происходит при помощи или резьбового соединения DN50 (2") NPT, или фланца DN50 (2") стандартов ASME (ANSI) 150, 300, 600, PN16, PN40 и PN64. Модели с нажимным фланцем уплотнения могут поставляться со съемным или несъемным подъемником.

Корпус расходомера-счетчика **VLM20** изготавливается или из углеродистой стали A105, или из нержавеющей стали 316L.

Элементы расходомера-счетчика **VIM20**, контактирующие со средой, изготавливаются из нержавеющей стали 316L.

## **2.7 Блок электроники**

Блок электроники может быть установлен или непосредственно на самом расходомере, или отдельно и соединен с расходомером кабелем. Блок электроники может работать на улице при температуре от -40°C. Перегрев блока выше 60°C приводит к его отключению, а долгое нахождение при высокой температуре может привести к выходу блока электроники из строя. Питание блока может осуществляться следующими способами: DC (пост. напряжение) запитанный контур (2-проводная схема), питание DC (потс. напряжение) или питание AC (переменное напряжение). Блок может иметь до трех аналоговых выходов. Также блок имеет импульсный выход и выходы для передачи данных по протоколам MODBUS или HART.

Блок электроники снабжен двухстрочечным 16-ти разрядным LCD дисплеем. Ввод данных и просмотр параметров может быть осуществлен при помощи шести кнопок на лицевой панели блока.

Блок имеет энергонезависимую память в которой содержаться данные конфигурирования. При подаче напряжения эти данные начинают мгновенно использоваться, а при отключении питания сохраняются.

## **2.8 Сведения о подтверждении соответствия**

Изделия соответствуют требованиям техническим регламентам.

Декларация соответствия ТР ТС 032/2013 ЕАЭС № RU Д-GB.AУ04.В.58472.

Декларация соответствия ТР ТС 004/2011, 020/2011 ЕАЭС № RU Д-GB.АЛ16.В.81902.

# 3. Монтаж

## 3.1 Введение

Данный раздел относится к монтажу обоих типов расходомеров-счетчиков: **VLM20** и **VIM20**. После общих требований рекомендации по монтажу расходомеров-счетчиков **VLM20** находятся на стр. 16, расходомеров **VIM20** - на стр. 20.



### Внимание!

Отметка о возможности применения расходомера во взрывоопасной зоне находится на идентификационной табличке.

## 3.2 Общие требования

Перед монтажом расходомера-счетчика убедитесь, что место монтажа соответствует следующим параметрам:

1. Давление в трубопроводе и температура среды не должны превышать номинально-допустимые значения для выбранного расходомера-счетчика.
2. Прямые участки трубопроводов до и после расходомера-счетчика соответствуют требованиям показанным на рис. 4.
3. Обеспечен безопасный и удобный доступ к расходомеру-счетчику для обслуживания.
4. Убедитесь, что ввод кабеля в электронный блок соответствует стандарту, регламентирующему монтаж в опасных зонах.

Для взрывоопасных зон подключение кабельного ввода должно быть сертифицировано

Степень защиты IP66 по стандарту EN 60529 достигается только при использовании сертифицированных кабельных вводов, которые подходят для применения и корректно смонтированы.

Неиспользованные отверстия должны быть закрыты соответствующими заглушками.

5. Для раздельной установки расходомера-счетчика с блоком электроники убедитесь, что длина поставляемого кабеля достаточна для подключения расходомера-счетчика к выносному блоку.

Кроме этого, перед монтажом проверьте трубопровод на наличие следующего:


- Наличие утечки среды;
- Наличие клапанов или препятствий на пути потока среды, которые могут создавать возмущения в профиле потока, и что, в свою очередь, может привести к неточным показаниям расходомера-счетчика.

## 3.3 Требования к монтажу расходомера-счетчика

Выберите место для монтажа, которое минимизирует возможные искажения в профиле потока. Задвижки, отводы, регулирующие клапаны и другие компоненты трубопроводов могут вызвать нарушения профиля скорости. Проверьте состояние трубопроводов в соответствии с приведенными ниже примерами. Для достижения точной и безошибочной работы, установите расходомер, используя рекомендуемое количество диаметров трубопровода до и после расходомера-счетчика.


**Прим.:** При измерении расхода жидкости избегайте установки расходомера-счетчика на вертикальном трубопроводе жидкости при движении потока сверху вниз, так как возможно неполное заполнение трубопровода.

Направление движения жидкости должно быть снизу вверх.

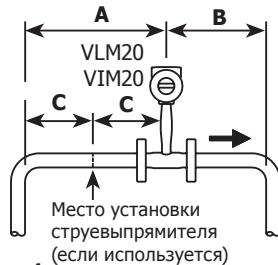


### Пример 1

Одно колено 90° перед расходомером-счетчиком

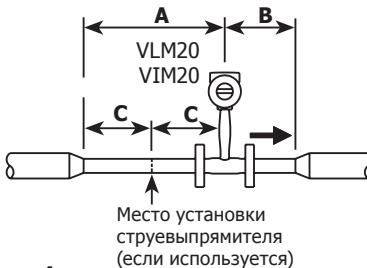


### Пример 4

Сужение трубопровода до расходометра-счетчика

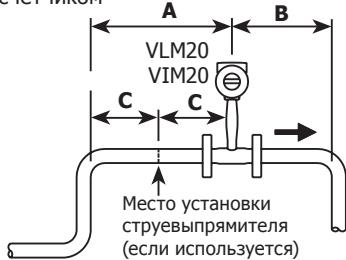



### Пример 2

Два колена 90° перед расходомером-счетчиком в одной плоскости

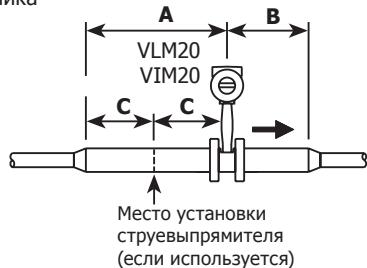

### Пример 5

Расширение трубопровода до расходометра-счетчика

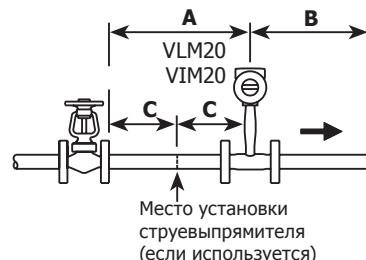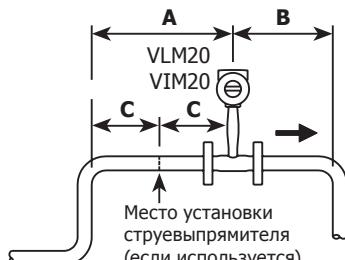

### Пример 3:

Два колена 90° перед расходомером-счетчиком в разных плоскостях (если имеются три колена 90°, рекомендуется увеличить длины прямых участков в два раза).

### Пример 6

Имеется частично закрытый клапан перед расходомером-счетчиком (если клапан всегда полностью открыт, руководствуйтесь требованиями к длине трубопровода, не учитывая его наличие).

**Рис. 4**  
**Рекомендуемые**  
**длины прямых**  
**участков трубопровода до и после**  
**расходометра-**  
**счетчика**

D = Внутренний диаметр трубопровода

Пример	Минимальная длина прямого трубопровода до расходомера-счетчика			Минимальная длина прямого трубопровода после расходомера	
	Без струевыпрямителя A	Со струевыпрямителем A	С со струевыпрямителем C	Со струевыпрямителем B	Без струевыпрямителем B
1	10 D	-	-	5 D	5 D
2	15 D	10 D	5 D	5 D	5 D
3	25 D	10 D	5 D	10 D	5 D
4	10 D	10 D	5 D	5 D	5 D
5	20 D	10 D	5 D	5 D	5 D
6	25 D	10 D	5 D	10 D	5 D

## 3.4 Монтаж полнопроходного расходомера-счетчика VLM20

Установите расходомер **VLM20** на трубопровод между двумя обычными фланцами , как показано на рис. 6 и 7. В таблице 1 приводятся рекомендуемые минимальные длины шпилек для версии монтажа между фланцами.

Внутренний диаметр расходомера-счетчика равен номинальному диаметру трубы того же DN. Например, расходомер-счетчик DN50 (2") имеет номинальный размер 49.251 мм , что и трубопровод того же диаметра.

**Не устанавливайте прибор на трубу с внутренним диаметром меньшим внутреннего диаметра расходомера-счетчика.** Для установки расходомера-счетчика необходим уплотнитель (в комплект поставки не входит). При выборе уплотнителя убедитесь, что он совместим с измеряемой средой и номинальным давлением в месте установки.


Убедитесь, что внутренний диаметр уплотнителя больше внутреннего диаметра расходомера и трубопровода. Если уплотнитель будет контактировать с измеряемой средой, он будет нарушать поток, что может привести к неточным измерениям.

### 3.4.1 Таблица 1. Минимальная рекомендуемая длина шпилек для межфланцевого монтажа

DN трубопровода	ASME 150	ASME 300 и PN40	ASME 600 и PN100
<b>DN25</b>	152,40 мм	177,80 мм	190,50 мм
<b>DN40</b>	158,75 мм	215,90 мм	228,60 мм
<b>DN50</b>	215,90 мм	222,25 мм	241,30 мм
<b>DN80</b>	228,60 мм	254,00 мм	266,70 мм
<b>DN100</b>	241,30 мм	273,05 мм	311,75 мм

На необходимую силу затяжки болтовых соединений влияют несколько факторов, зависящих от применения, поэтому требуемые моменты затяжки для каждого случая может быть различным.

**Рис. 5**  
Последовательность затяжки

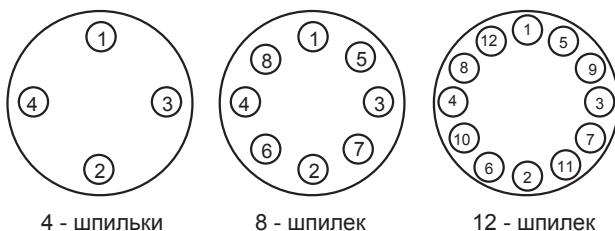

4 - шпильки


8 - шпильек

12 - шпилек

## 3.5 Монтаж межфланцевого расходомера-счетчика VIM20

Установите расходомер-счетчик между двумя обычными фланцами труб того же DN, что и сам расходомер. Если измеряемой средой является жидкость, то убедитесь, что место, где расположен измерительный элемент всегда будет заполнено. Данное условие может потребовать установки расходомера в нижней точке системы трубопровода.

**Примечание:** Вихревые расходомеры-счетчики не подходят для двухфазных потоков (то есть для жидких и газовых смесей).

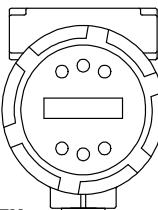

Блок электроники может поворачиваться относительно корпуса регулируются для лучшего угла обзора

**Рис. 6 Версия для монтажа между фланцами**



Для горизонтальных трубопроводов, имеющих температуру стенок выше 148°C, монтируйте расходомер-счетчик с поворотом на 45 или 90 градусов относительно оси трубопровода, чтобы избежать перегрева блока электроники.



**ВНИМАНИЕ! При использовании токсичных или агрессивных газов перед монтажом расходомера-счетчика продуйте трубопровод инертным газом в течение как минимум четырех часов при полном расходе газа.**

Перед монтажом расходомера-счетчика убедитесь, что фланец помеченный стрелкой, расположен первым по потоку, а стрелка показывает направление потока. Это гарантирует, что датчика будет расположен ниже по потоку за телом обтекания. Некорректный монтаж расходомера приведет к неточным измерениям расхода. Чтобы установить расходомер-счетчик:


1. Отключите участок трубопровода и осушите его при необходимости. Убедитесь, что в трубопроводе отсутствует избыточное давление. Убедитесь, что длины прямых участков трубопровода до и после места монтажа расходомера-счетчика соответствуют требуемым.
2. Вставьте шпильки со стороны одного фланца. Поместите корпус расходомера между фланцами. Стрелка должна быть направлена по потоку потока. Выровняйте корпус расходомера-счетчика относительно трубопровода.
3. Установите прокладки. Убедитесь, что все стороны соединения плотно прилегают друг к другу и прокладки не выступают внутрь трубы. Наличие препятствий ухудшит измерения.
4. Продвиньте шпильки, разместив их между фланцами. Затяните гайки в той последовательности, что указана на рис. 5. Проверьте отсутствие зазоров после затяжки всех гаек.

### 3.6 Монтаж фланцевого расходомера-счетчика

Установите расходомер-счетчик между двумя обычными фланцами труб того же DN, что и сам расходомер-счетчик. Если измеряемой средой является жидкость, то убедитесь, что место, где расположен измерительный элемент всегда будет заполнено. Данное условие может потребовать установки расходомера-счетчика в нижней точке системы трубопровода.

**Примечание:** Вихревые расходомеры-счетчики не подходят для двухфазных потоков (то есть для жидких и газовых смесей).

Для горизонтальных трубопроводов, имеющих температуру стенок выше 148°C, монтируйте расходомер-счетчик с поворотом на 45 или 90 градусов относительно оси трубопровода, чтобы избежать перегрева блока электроники.

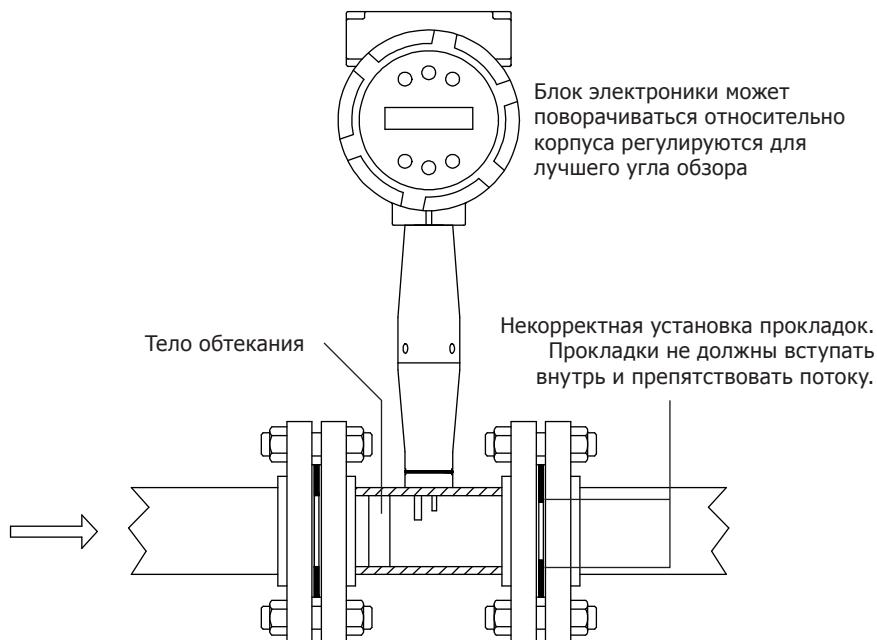

**Рис. 7 Монтаж фланцевого расходомера-счетчика**



**ВНИМАНИЕ! При использовании токсичных или агрессивных газов перед монтажом расходомера-счетчика продуйте трубопровод инертным газом в течение как минимум четырех часов при полном расходе газа.**

Перед монтажом расходомера-счетчика убедитесь, что фланец помеченный стрелкой, расположен первым по потоку, а стрелка показывает направление потока. Это гарантирует, что датчика будет расположен ниже по потоку за телом обтекания. Некорректный монтаж расходомера приведет к неточным измерениям расхода. Чтобы установить расходомер-счетчик:

1. Отключите участок трубопровода и осушите его при необходимости. Убедитесь, что в трубопроводе отсутствует избыточное давление. Убедитесь, что длины прямых участков трубопровода до и после места монтажа расходомера-счетчика соответствуют требуемым.
2. Выровняйте корпус расходомера-счетчика относительно трубопровода. Установите прокладки. Убедитесь, что все стороны соединения плотно прилегают друг к другу и прокладки не выступают внутрь трубы. Наличие препятствий ухудшит измерения.
3. Установите болты или шпильки. Затяните гайки в той последовательности, что указана на рис. 5. Проверьте отсутствие зазоров после затяжки всех гаек.

### **3.7 Монтаж расходомера-счетчика погружного типа**

Подготовьте трубопровод для установки с помощью холодной врезки или метода горячей врезки, описанного на следующих страницах. Данные описания представляют собой общие сведения и предназначены только для справочных целей. Перед монтажом расходомера-счетчика проверьте требования, приведенные ниже.


#### **3.7.1 Положение при монтаже**

Предусмотрите необходимое расстояние от блока электроники до каких-либо конструкций, необходимое для вытаскивания расходомера-счетчика из трубопровода.

#### **3.7.2 Выбор запорного клапана**

Запорный клапан может поставляться в комплекте с расходомером-счетчиком. Если Вы используете иной клапан отсечки, то необходимо убедиться, что он удовлетворяет следующим условиям:

1. Минимальный требуемый диаметр отверстия в проточной части клапана = 47,625 мм, а номинальный диаметр клапана должен быть 50 мм (DN50).
2. Убедитесь, что клапана может использоваться при данных значениях рабочего давления и температуры.
3. Выберите клапан с расстоянием на менее 50 мм от поверхности верхнего фланца до запорного элемента. В противном случае нижняя часть штанги расходомера-счетчика при полном втягивании будет мешать закрываться клапану.

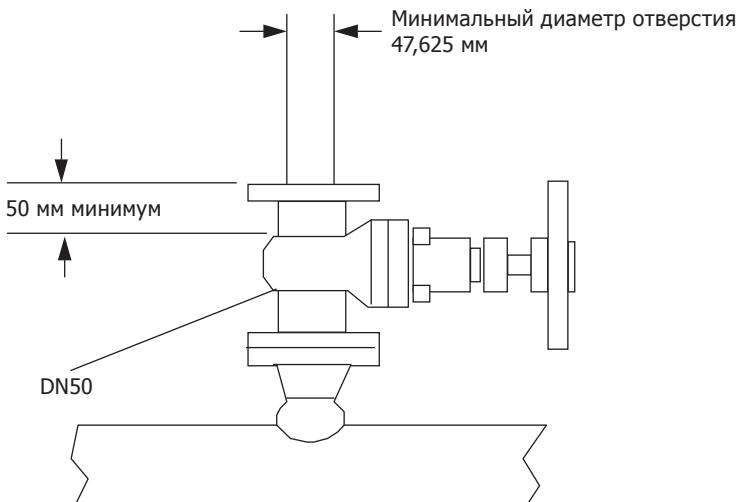

**Рис. 8 Запорный клапан**

### 3.8 Рекомендации по "холодной" врезке

При монтаже необходимо учитывать действующие правила и нормы относительно работ по сварке и резке. Данные описания представляют собой общие сведения и предназначены только для справочных целей.



**ВНИМАНИЕ!** При использовании токсичных или агрессивных газов перед монтажом расходомера-счетчика продуйте трубопровод инертным газом в течение как минимум четырех часов при полном расходе газа.



**Фланец расходомера-счетчика, фланцы запорного клапана, сам клапан, а также другие элементы должны иметь большее номинальное давление (PN), чем рабочее давление в трубопроводе.**

1. Отключите участок трубопровода и осушите его при необходимости. Убедитесь, что в трубопроводе отсутствует избыточное давление.
2. Убедитесь, что длины прямых участков трубопровода до и после места монтажа расходомера соответствуют требуемым (см. рис. 4).
3. Используйте подходящий режущий инструмент, чтобы сделать отверстие в трубе. Диаметр трубы должен быть не менее 47,625 мм. Не пытайтесь вставить штангу расходомера через меньшее отверстие.
4. Удалите все заусенцы с места врезки. Грубые края могут вызывать искажения профиля потока, которые могут повлиять на точность измерений расходомера-счетчика. Кроме того, препятствия могут повредить датчик расходомера при его помещении в трубу.
5. После прорезания отверстия измерьте толщину стенки трубы и запишите это число для расчета глубины погружения расходомера-счетчика.
6. Приварите к трубопроводу патрубок с фланцем. Убедитесь, что это патрубок отклоняется от перпендикуляра к оси трубы не более, чем  $\pm 5^\circ$ .
7. Установите запорный клапан (если он используется).
8. Когда приварка патрубка завершена, закройте запорный клапан или установите заглушку. Проведите гидравлическое испытание сварных швов. Если обнаружены потери давления или утечки, восстановите соединение и повторите испытание.
9. Установите расходомер-счетчик.
10. Вычислите глубину погружения штанги расходомера-счетчика в трубопровод, как описано на следующих страницах.


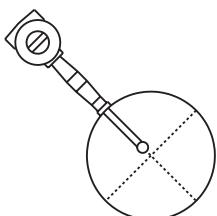


Рис. 9

Корректная центровка

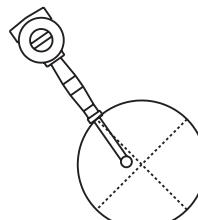

Некорректная центровка

### **3.9 Рекомендации по "горячей" врезке (при работающем трубопроводе)**

При монтаже необходимо учитывать действующие правила и нормы относительно работ по сварке и резке. Данные описания представляют собой общие сведения и предназначены только для справочных целей.



**Горячая врезка должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим все необходимые допуски на проведение работ такого рода. Производитель работ, выполняющий горячую врезку, несет ответственность за предоставление данных услуг и должен иметь все необходимые разрешение на выполнение данных видов работ.**



**Фланец расходомера, фланцы запорного клапана, сам клапан, а также другие элементы должны иметь большее номинальное давление (PN), чем рабочее давление в трубопроводе.**

 
- 1.** Убедитесь, что длины прямых участков трубопровода до и после места монтажа расходомера-счетчика соответствуют требуемым.
- 2.** Прикрепите к трубе монтажный адаптер 50,8 мм. Убедитесь, что монтажный адаптер находится в пределах  $\pm 5^\circ$  от перпендикуляра к осевой линии трубы (см. предыдущую стр.) Диаметр отверстия адаптера должен быть не менее 47,625 мм.
- 3.** Приварите к адаптеру воротниковый фланец DN50 (2").
- 4.** Установите отсечной клапан. Диаметр в проточной части клапана должен составлять не менее 47,625 мм.
- 5.** Проведите гидравлическое испытание сварных швов. Если обнаружены потери давления или утечки, устраните их и повторите испытание.
- 6.** Подсоедините оборудование горячей врезки к фланцу запорного клапана, откройте запорный клапан и проделайте в трубопроводе отверстие диаметром не менее 47,625 мм.
- 7.** Отведите сверло, закройте запорный клапан и снимите оборудование для горячей врезки.
- 8.** Установите на место расходомер и откройте запорный клапан.
- 9.** Вычислите глубину погружения штанги и опустите штангу расходомера-счетчика на требуемую глубину, как описано на следующих страницах.



Проверьте требования к нисходящему и восходящему потоку



Установите адаптер для сварки




Установите монтажный элемент (фланец или NPT)



Установите клапан отсечки и проверьте герметичность



Произведите горячую врезку

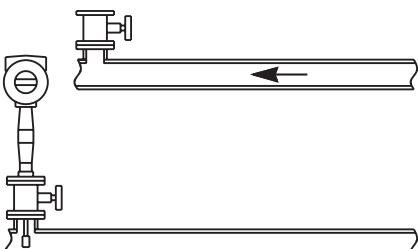

Произведите продувку трубопровода

Присоедините расходомер-счетчик к клапану, рассчитайте глубину погружения, установите расходомер

Рис. 10 Последовательность "горячей" врезки

## **3.10 Монтаж расходомера-счетика**

Датчик должно быть правильно позиционирован в трубопроводе. Для этого необходимо точно рассчитать глубину погружения. Некорректный монтаж датчика может привести к неточным измерениям.

Погружные расходомеры-счетчики могут быть установлены на трубопроводы DN50 и более. Для труб до DN250 ось тела датчика должна быть расположена на линии оси трубы. Для труб больших диаметров чем DN250 (10"), осевая линия, проходящая через датчик должна находиться в 127 мм (от внутренней стенки трубы).

**Погружные расходомеры-счетчики поставляются в трех версиях в зависимости от максимальной глубины погружения датчика:**

**Стандартная версия** используется в большинстве случаях. Длина штанги "S" для данной версии составляет 748,54 мм.

**Компактная версия** используется при необходимости. Длина штанги "S" составляет 332,74 мм.

**Удлиненная версия** используется при больших диаметрах трубопроводов. Длина штанги "S" составляет 1053,34 мм.

### **3.10.1 Расчет глубины погружения.**




**Во время погружения и позиционирования расходомера давление среды в трубопроводе не должно превышать 0,348 МПа (3,48 бар изб.).**

В зависимости от выбранного типа присоединения расходомера-счетчика к трубопроводу, используйте соответствующие вычисления глубины погружения.

- Расходомеры-счетчики с обжимным фитингом (фланцевые или с резьбой NPT) – стр. 25.
- Расходомеры-счетчики с сальниковым уплотнителем (фланцевые или с резьбой NPT) и ручным подъемником – стр. 27.
- Расходомеры-счетчики с сальниковым уплотнителем (фланцевые или с резьбой NPT) и без ручного подъемника – стр. 32

### 3.11 Расчет глубины погружения расходомера с обжимным фитингом

При установке расходомера-счетчика с обжимным фитингом используйте следующую формулу расчета длины погружения:

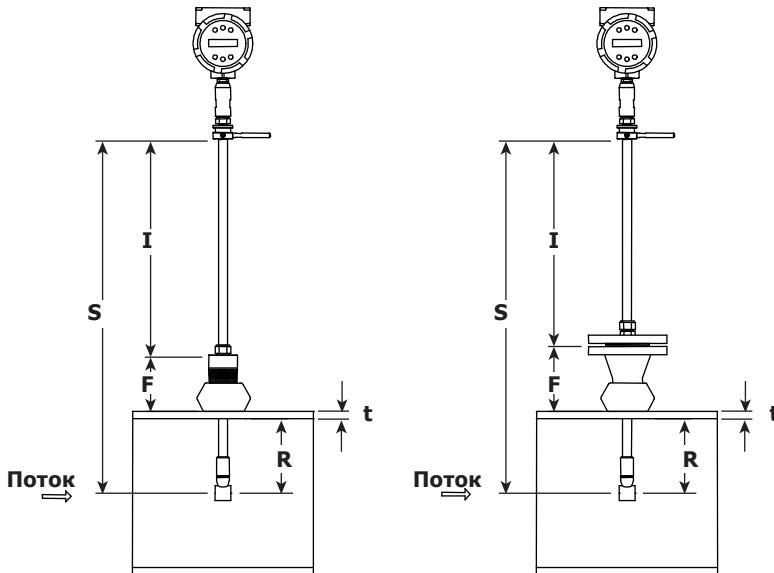

**Рис. 11 Расчет глубины погружения (обжимной фитинг)**

**Формула расчет глубины погружения**

$$I = S - F - R - t$$

**Где:**

I = Длина погружной части.

S = Длина штанги – расстояние от оси тела датчика до места крепления блока электроники.

S = 748,54 мм стандартная версия;

S = 332,74 мм компактная версия;

S = 1053,34 мм удлиненная версия.

F = Расстояние от верхнего края присоединительного элемента до поверхности трубопровода.

R = Половина номинального диаметра трубопроводов (для меньше DN<250).

R = 127 мм для трубопроводов DN≥250 и больше.

t = Толщина стенки трубопровода.

**Пример:**

Для установки погружного расходомера стандартной версии (S=748,54 мм) в трубу DN350 с толщиной стенки 11,12 мм и комплектом монтажа получается, что длина погружения будет 534,22 мм.

$$F = 76,2 \text{ мм}, R = 127 \text{ мм} t = 11,12 \text{ мм}$$

При погружении расходомера-счетчика измерьте данную величину.

### 3.11.1 Монтаж расходомера-счетчика с обжимным фитингом

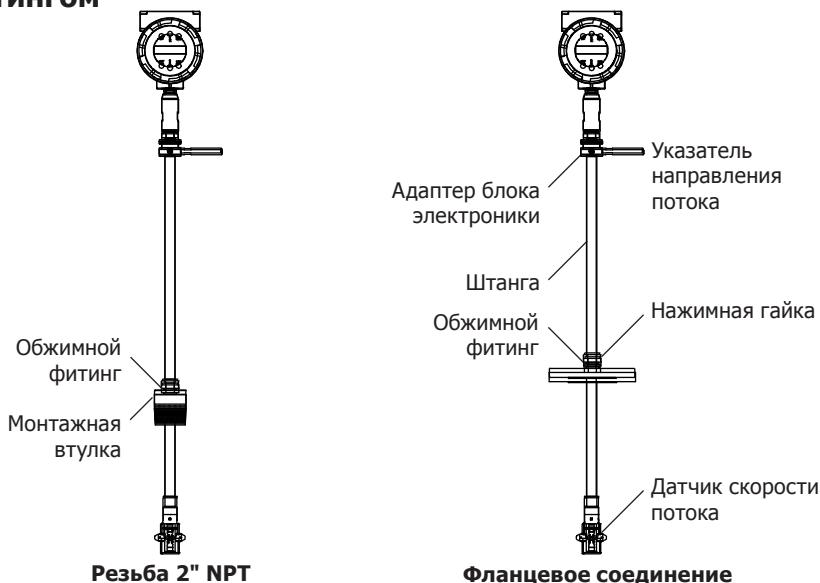


Рис. 12 Монтаж расходомера-счетчика с обжимным фитингом



#### Внимание!

Указатель потока должен быть направлен свободным концом по направлению движения среды.



#### Опасность!

Ни откручивайте нажимную гайку фитинга если в трубопроводе есть избыточное давление.

1. Рассчитайте необходимую глубину погружения.
2. Полностью втяните шток до тех пор, пока датчик не коснется нижней части втулки или фланца. Слегка затяните нажимную гайку, чтобы предотвратить проскальзывание.
3. Установите расходомер-счетчик на место. В случае резьбовой версии используйте специальный уплотнитель или герметик для надежного уплотнения резьбы.
4. Удерживая расходомер-счетчик аккуратно ослабьте обжимной фитинг. Погружайте расходомер-счетчик до достижения расчетной глубин погружения.
5. Выровняйте датчик, используя указатель направления потока датчика.
6. Затяните обжимной фитинг, чтобы зафиксировать шток в нужном положении. **Когда фитинг будет затянут, положение расходомера-счетчика будет зафиксировано.**

### 3.12 Расчет глубины погружения расходомера-счетчика с сальниковым уплотнением штанги и ручным подъемником

Используйте приведенную ниже формулу для определения глубины погружения расходомеров-счетчиков (резьбовых и фланцевых), оснащенных ручным подъемником.,

#### Формула расчета глубины погружения

$$I = F + R + t - 34,29 \text{ мм}$$

Где:

I = Длина погружной части.

F = Расстояние от верхней части присоединительного элемента до поверхности трубопровода.

R = Половина номинального диаметра трубопроводов (для меньше DN<250).

R = 127 мм для трубопроводов DN≥250 и больше.

t = Толщина стенки трубопровода.

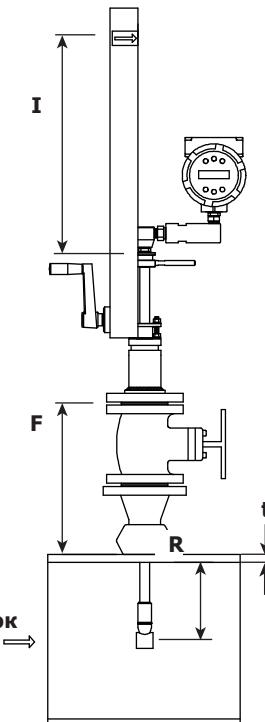


Рис. 13 Расчет глубины погружения расходомера-счетчика с сальниковым уплотнением штанги и ручным

#### Пример 1: Фланцевое соединение:

Чтобы установить расходомер-счетчик **VIM20** на трубопровод DN350, должны выполняться следующие условия:

$$F = 304,8 \text{ мм}, R = 127 \text{ мм}, t = 11,12 \text{ м}$$

Получаем, что глубина погружения составит 408,63 мм.


#### Пример 2: Резьбовое соединение:

Длина резьбы оставшейся видной после вкручивания в адаптер также должна отниматься от суммы, полученной при помощи уравнения. Общая длина резьбы составляет 29,97 мм. После монтажа измерьте длину вкрученной резьбы и отнимите ее от 29,97 мм. Это даст вам длину оставшейся резьбы. Если измерить длину невозможно, используйте значение 13,97 мм, которое необходимо отнять от значения, полученного по формуле.

$$F = 304,8 \text{ мм}, R = 127 \text{ мм}, t = 11,12 \text{ мм}$$

Получаем, что глубина погружения составит 394,66 мм.

### 3.12.1 Монтаж расходомера-счетчика с несъемным подъемником

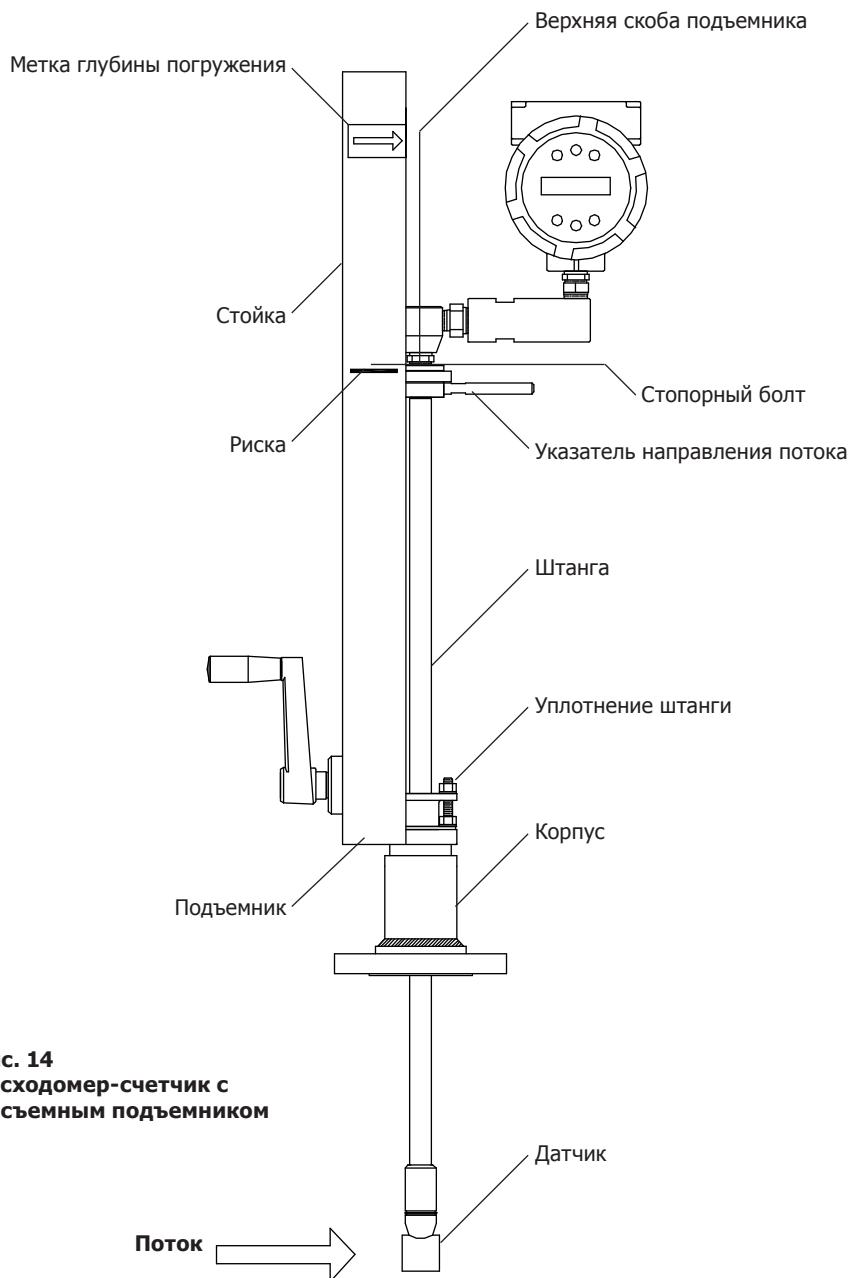

**Рис. 14**  
Расходомер-счетчик с  
несъемным подъемником



## Внимание!

Указатель потока должен быть направлен свободным концом по направлению движения среды.



## Примечание


Если давление среды в трубопровода превышает 3,447 МПа (34,47 бар изб.) для погружения расходомера может потребоваться усилие более 34 Нм.

1. Рассчитайте необходимую длину погружения.
2. Полностью втяните шток до тех пор, пока датчик не коснется нижней части фланца корпуса. Установите расходомер-счетчик на фланец отсечного клапана, если он используется или адаптера. Проверьте герметичность соединения.
3. Ослабьте гайки сальниковые уплотнения штанги.

Ослабьте стопорный болт штанги рядом со стрелкой выравнивания датчика. Выровняйте датчик, используя указатель направления потока датчика. Затяните стопорный болт штанги, чтобы зафиксировать положение датчика.

4. Медленно откройте запорный клапан. При необходимости слегка затяните гайки сальникового уплотнения, чтобы уменьшить утечку по штанге.
5. Поворачивайте ручку подъемника по часовой стрелке, чтобы опустить штангу в трубу. Продолжайте до тех пор, пока верхняя часть верхнего кронштейна втягивающего устройства не будет совмещена с положением длины вставки, которое рассчитано.
6. Затяните гайки уплотнительной втулки, чтобы предотвратить утечку по штанге. Усилие затяжки не должно превышать 27,1 Н·м

### 3.12.2 Монтаж расходомера со съемным подъемником

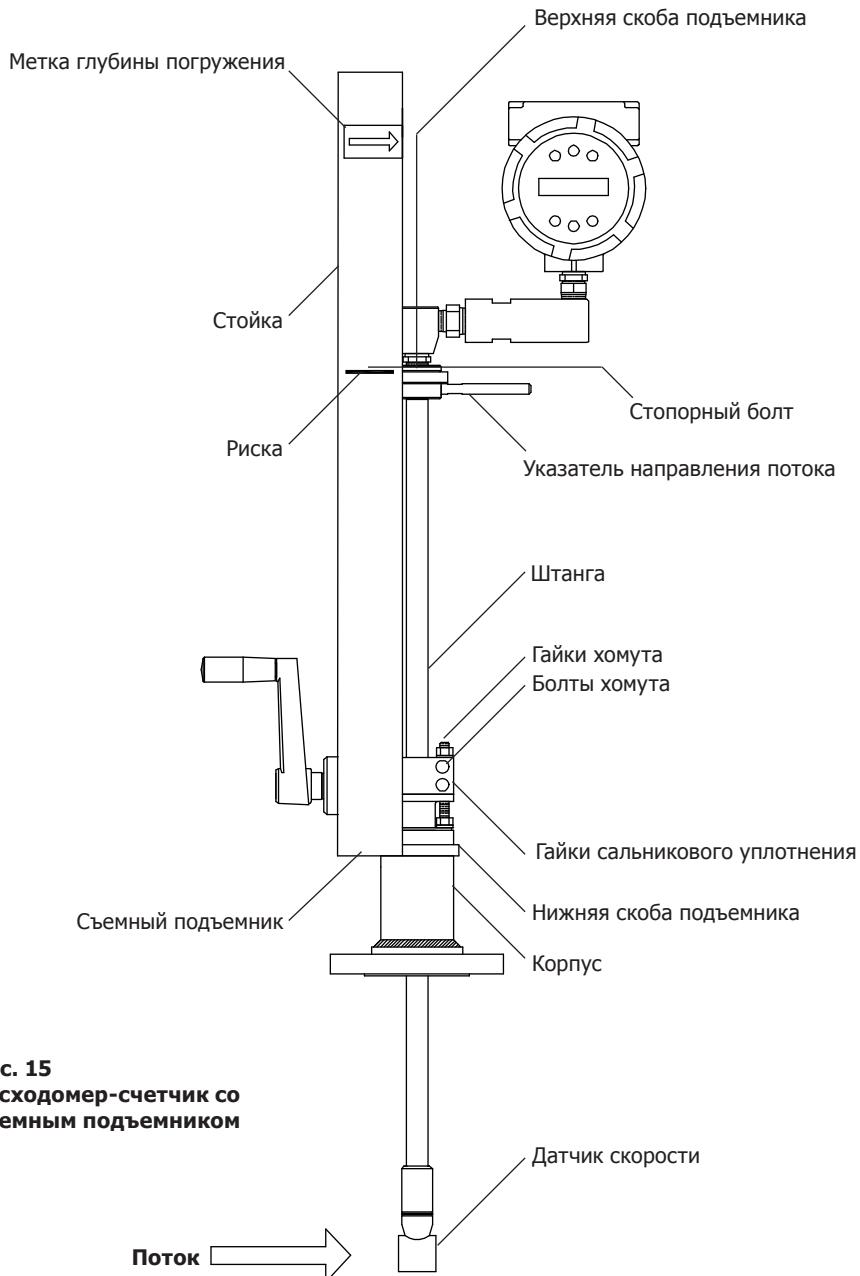

**Рис. 15**  
Расходомер-счетчик со  
съемным подъемником



## **Внимание!**

**Указатель потока должен быть направлен свободным концом по направлению движения среды.**



## **Примечание**

**Если давление среды в трубопровода превышает 3,447 МПа (34,47 бар изб.) для погружения расходомера-счетчика может потребоваться усилие более 34 Нм.**

- 1.** Рассчитайте необходимую величину погружения.
- 2.** Полностью втяните шток до тех пор, пока датчик не коснется нижней части фланца корпуса. Установите расходомер-счетчик на фланец отсечного клапана, если он используется или адаптера. Проверьте герметичность соединения.
- 3.** Открутите две гайки крепления верхней скобы и ослабьте два болта крепления штанги. Сдвиньте скобу, чтобы получить доступ к гайкам сальникового уплотнения.
- 4.** Ослабьте гайки сальникового уплотнения. Ослабьте стопорный болт штока рядом со стрелкой выравнивания датчика. Выровняйте датчик, используя указатель направления потока датчика. Затяните стопорный болт штанги, чтобы зафиксировать положение датчика.
- 5.** Медленно откройте запорный клапан. При необходимости слегка затяните гайки сальникового уплотнения, чтобы уменьшить утечку по штанге.
- 6.** Поворачивайте ручку подъемника по часовой стрелке, чтобы опустить штангу в трубу. Продолжайте до тех пор, пока верхняя часть верхнего кронштейна втягивающего устройства не будет совмещена с положением длины вставки, которое рассчитано.
- 7.** Затяните гайки сальникового уплотнения, чтобы предотвратить утечку по штанге. Не затягивайте усилием более 34 Н/м
- 8.** Сдвиньте скобу в исходное положение.
- 9.** Чтобы снять подъемник выкрутите четыре болта с цилиндрической головкой, которые крепят верхний и нижний кронштейны подъемника. Снимите подъемник.

### 3.13 Расчет глубины погружения расходомера-счетика с сальниковым уплотнителем (без подъемника)\*

Используйте приведенную ниже формулу для определения глубины погружения фланцевых и резьбовых расходомеров-счетчиков, не оснащенных ручным подъемником.

#### Формула расчета глубины погружения

$$I = S - F - R - t$$

Где:

I = Длина погружной части.

S = Длина штанги – расстояние от оси тела датчика до места крепления блока электроники.

S = 748,54 мм для стандартной версии;

S = 1053,34 мм для удлиненной версии.

F = Расстояние от верхнего края присоединительного элемента до поверхности трубы.

R = Половина номинального диаметра трубопроводов (для меньше DN<250).

R = 127 мм для трубопроводов DN≥250 и больше.

t = Толщина стенки трубопровода.

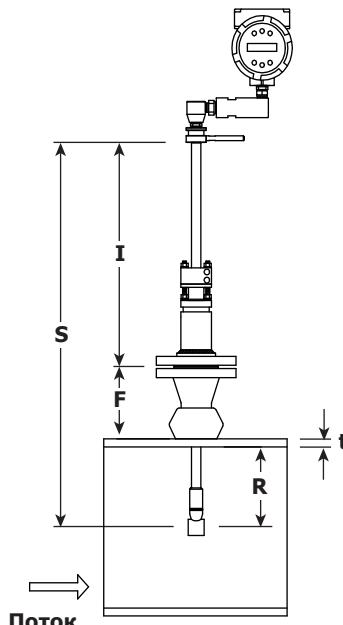


Рис. 16 Расчет глубины погружения

**Пример:**

Установить расходомер VIM20 с штангой стандартной длины (748,54 мм) на трубопровод DN350 schedule 40, при следующих данных:

$$F = 76,2 \text{ мм}, R = 127 \text{ мм}, t = 11,12 \text{ мм}$$

Получаем, что глубина погружения составит 534,22 мм.

### **3.13.1 Монтаж расходомера-счетчика с сальниковым уплотнителем (без подъемника)**



#### **Опасность!**

**Во время погружения и позиционирования расходомера давление среды в трубопроводе не должно превышать 0,348 МПа (3,48 бар изб.).**



#### **Внимание!**

**Указатель потока должен быть направлен свободным концом по направлению движения среды.**


- 1.** Рассчитайте необходимую глубину погружения.
- 2.** Полностью втяните шток до тех пор, пока датчика не коснется нижней части корпуса. Снимите верхние две гайки крепления штанги и ослабьте два болта крепления штанги. Сдвиньте зажим штанги, чтобы открутить гайки сальникового уплотнения. Ослабьте гайки сальниковые уплотнения.
- 3.** Выровняйте датчик, используя указатель направления потока датчика. Отрегулируйте указатель так, чтобы он был параллелен трубопроводу.
- 4.** Погружайте датчик в трубу, пока не будет достигнута требуемая глубина погружения.
- 5.** Затяните гайки сальникового соединения, чтобы предотвратить утечку по штанге. Не затягивайте их усилием более 27,1 Н/м
- 6.** Сдвиньте зажим штанги в исходное положение.

### **3.14 Ориентация расходомера-счетчика в пространстве**

В зависимости от требований конкретного применения вы можете настроить ориентацию блока электроники расходомера-счетчика. Доступны два возможных варианта. Первый заключается в ориентации дисплея/клавиатуры (для всех расходомеров), второй в ориентации корпуса электроники (только для **VLM20**).

### **3.15 Ориентация дисплея / клавиатуры**

Для удобства отображения информации ориентация дисплея / клавиатуры может быть изменена с шагом 90°.

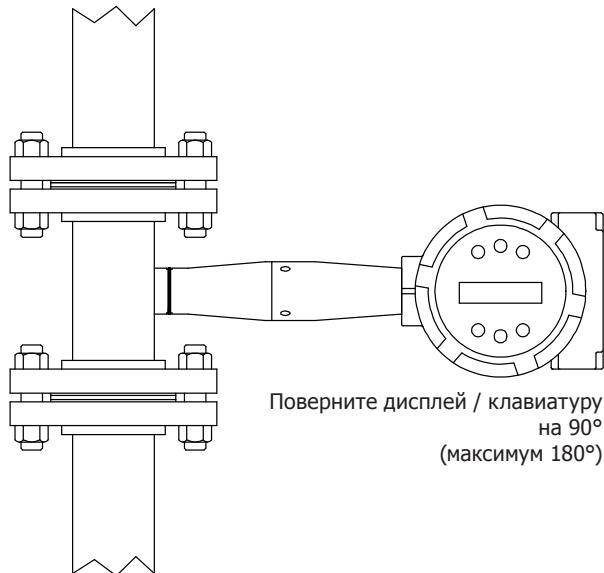

**Рис. 17**  
**Ориентация**  
**дисплея / клавиатуры**


Платы электроники чувствительны к электростатическим разрядам. Заземлите устройство и следите за соблюдением надлежащих мер предосторожности при обращении с компонентами, чувствительными к статическому электричеству. Чтобы настроить ориентацию дисплея / клавиатуры:

1. Отключите питание расходомера.
2. Ослабьте небольшой установочный винт, который крепит крышку корпуса электроники. Отвинтите и снимите крышку.
3. Ослабьте 4 невыпадающих винта.
4. Аккуратно вытащите плату дисплея / клавиатуры из стойки прибора. Следите за тем, чтобы не повредить подключенный шлейф.
5. Поверните дисплей / панель клавиатуры в нужное положение. Максимальный поворот, два шага (по 90°) влево или два положения вправо (180°).
6. Совместите плату с невыпадающими винтами. Убедитесь, что шлейф аккуратно сложен без скручиваний.
7. Затяните винты. Прикрепите крышку и установочный винт. Восстановите питание.

### 3.16 Ориентация корпуса блока электроники (только у VLM20)

Рис. 18

Регулировка положения  
блока электроники

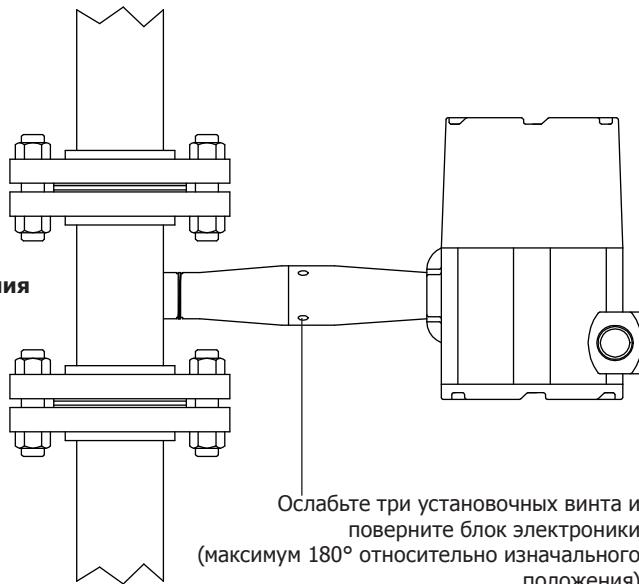

Во избежание повреждения проводов датчика не поворачивайте корпус более чем на 180° от первоначального положения. Чтобы повернуть корпус блока электроники:

1. Отключите питание расходомера-счетчика.
2. Ослабьте три установочных винта, показанных выше. Поверните блок в нужное положение (максимум 180°).
3. Затяните три установочных винта. Восстановите питание.

### 3.17 Питание токовой петли




#### Внимание!

Во избежание возможного поражения электрическим током соблюдайте правила ПУЭ и ГОСТов при работе с электроприборами. Несоблюдение этого требования может привести к травме или смерти. Все процедуры подключения должны выполняться при выключенном электропитании.

Корпус блока электроники стандарта NEMA 4X (IP56) содержит отсек для проводов с одной клеммной колодкой. Два кабельных ввода с внутренней резьбой  $\frac{3}{4}$ " NPT предназначены для разделения питающих и сигнальных кабелей. При установки во взрывоопасных зонах используйте специальные кабельные вводы. Кабельная продукция должна иметь сертифицированный взрывозащищенный тип, пригодный для использования. Степень защиты IP66 по EN 60529 достигается только при использовании сертифицированных кабельных вводов, которые подходят для применения и правильно установлены. Неиспользуемые отверстия должны быть закрыты подходящими заглушками.

Рис. 19 Питание токовой петли

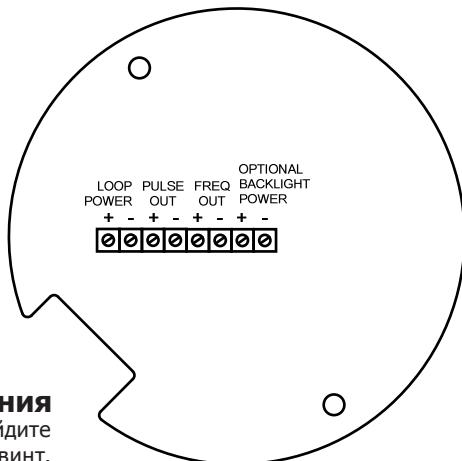

### 3.18 Входные клеммы питания

Для доступа к клеммным колодкам найдите и ослабьте небольшой установочный винт, который фиксирует крышку корпуса. Отверните крышку, чтобы получить доступ к клеммной колодке.

#### 3.18.1 Питание токовой петли

Подключите питание контура 4 - 20 mA (от 12 до 36 Vdc при 25 mA, макс. 1 Вт) к клеммам питания + Loop Power – Loop Power на клеммной колодке.

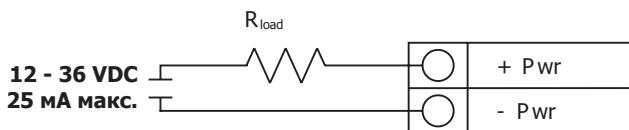


Рис. 20 Подключение источника постоянного тока

### 3.19 Выход 4 - 20 мА

Расходомер имеет один токовый миллиамперный выход 4 - 20 мА. Ток контура 4 - 20 мА контролируется электроникой расходомера-счетчика. Электроника должна быть подключена последовательно с резистором или токовым измерителем. Для правильной работы электроники требуется определенное напряжение минимум 12 вольт.

Максимальное сопротивление контура (нагрузка) для выхода токового контура зависит от напряжения питания и приведено на рис. 21.

$R_{\text{нагрузки}}$  - полное сопротивление в контуре, включая сопротивление проводов  $R_{\text{нагрузки}} = R_{\text{проводов}} + R_{\text{датчика}}$ . Чтобы рассчитать  $R_{\text{макс.}}$  - максимальное сопротивление нагрузки для цикла - необходимо вычесть минимальное напряжение на клеммах из напряжения питания и разделить на максимальный ток контура, 20 мА. Таким образом:

$$\text{Максимальное сопротивление } R_{\text{нагрузки}} = R_{\text{макс.}} = (V \text{ питания} - 12V) / 0.020 \text{ A}$$

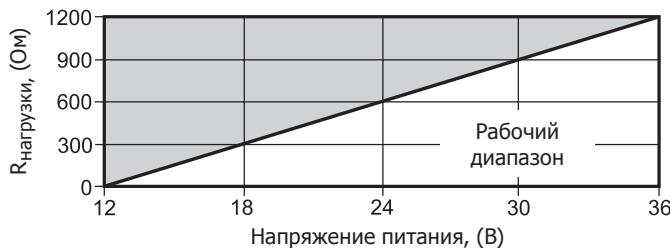


Рис. 21 Сопротивление нагрузки относительно входного напряжения

## 3.20 Импульсный выход

Импульсный выход используется совместно с удаленным счетчиком. Когда определенный объем среды (заданные в настройках счетчика, см. раздел 4) прошли через расходомер, выход обеспечивает 50 миллисекундный прямоугольный импульс.

Импульсный выход требует отдельного источника питания от 5 до 36 Vdc. Импульсное выходное оптическое реле является нормально разомкнутым однополюсным реле с номинальным напряжением 200 В / 160 Ом. Это означает, что оно имеет номинальное сопротивление на входе 160 Ом, а наибольшее напряжение, которое оно может выдержать на выходных клеммах, составляет 200 В. Также надо учитывать значения тока и мощности. Реле может выдерживать ток до 40 мА. Релейный выход изолирован от электроники измерителя и источника питания.

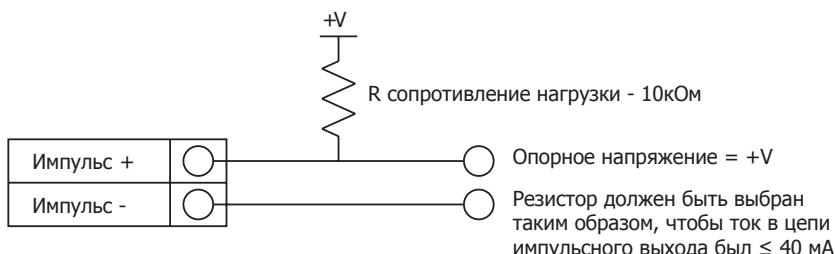


Рис. 22 Изолированный от внешнего источника питания импульсный выход

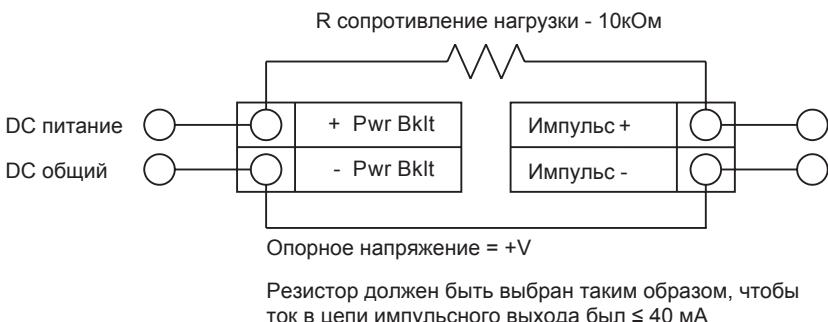


Рис. 23 Неизолированный от внешнего источника питания импульсный выход

### 3.21 Частотный выход

Частотный выход используется совместно с удаленным счетчиком. Его можно масштабировать для вывода сигнала от 1 до 10 кГц, пропорционально объемному расходу среды, температуре, давлению или плотности. Частотный выход требует отдельного источника питания от 5 до 36 Vdc. Цель может выдерживать ток до 40 мА. Выход изолирован от электроники измерителя и источника питания.

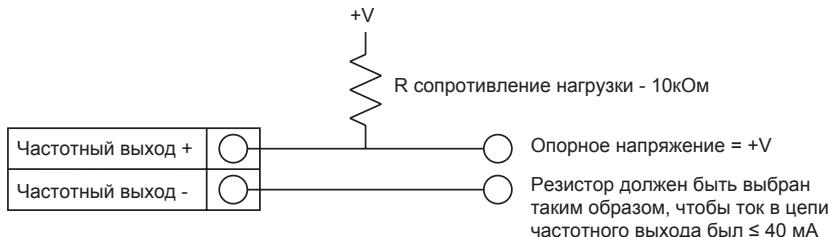


Рис. 24 Изолированный от внешнего источника питания частотный выход

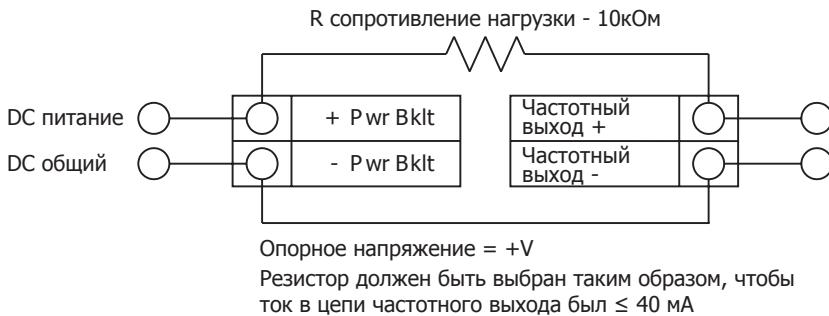


Рис. 25 Не изолированный от внешнего источника питания частотный выход

### 3.22 Опциональное подключение подсветки

Клеммы расходомера имеют опциональное подключение подсветки. Они рассчитаны на питание от 12 до 36 VDC при макс. 35 мА. Источник питания или импульсный источник питания. Оба варианта показаны ниже.



Рис. 26 Подсветка от внешнего источника питания


### 3.23 Отдельно устанавливаемый блок электроники

В случаях когда это требует применение, например при высокой температуре среды, блок электроники может быть установлен в удобном месте на отдалении от расходомера и соединен с ним кабелем. Убедитесь, что кабель между распределительной коробкой и корпусом блока электроники отсоединен имеет достаточно свободы. Не допускайте его чрезмерного натяжения.

Расходомер поставляется с временными сжимающими манжетами на каждом конце кабеля. Отсоедините кабель от клеммной колодки внутри распределительной коробки блока электроники. Удалите оба сальника и установите кабельные вводы соответствующие применению. Степень защиты IP66 по стандарту EN 60529 достигается только при использовании сертифицированных кабельных вводов, которые подходят для применения и правильно установлены. Неиспользованные отверстия должны быть закрыты соответствующими заглушками. По завершении установки снова подключите каждый маркированный провод к соответствующему разъему на клеммной колодке распределительной коробки. Обязательно подключите экран каждой пары проводов.

**Примечание: Неправильное подключение может приведет к выходу счетчика из строя.**

**Цифровой код клемм распределительной коробки соответствует меткам проводов.**

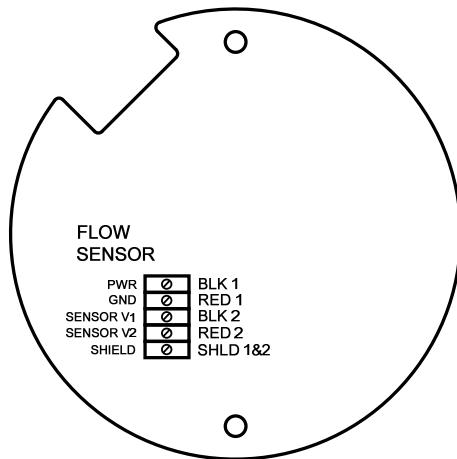

**Рис. 27 Подключение датчика вихрей в распределительной коробке расходомера-счетчика с питанием от токовой петли**

### **3.24 Подключение расходомера-счетчика к цепи питания**



#### **Внимание!**

**Во избежание возможного поражения электрическим током соблюдайте правила ПУЭ и ГОСТов при работе с электроприборами. Несоблюдение этого требования может привести к травме или смерти. Все процедуры подключения должны выполняться при выключенном электропитании.**

Корпус блока электроники стандарта NEMA 4X (IP56) содержит отсек для проводов с одной клеммной колодкой. Два кабельных ввода с внутренней резьбой  $\frac{3}{4}$ " NPT предназначены для разделения питающих и сигнальных кабелей. Степень защиты IP66 по EN 60529 достигается только при использовании сертифицированных кабельных вводов, которые подходят для применения и правильно установлены. Неиспользуемые отверстия должны быть закрыты подходящими заглушками.

## 3.25 Электропитание



### Внимание!

Температура изоляции кабелей при переменном токе не должна превышать 85°C.

Для доступа к клеммным колодкам проводов найдите и ослабьте небольшой установочный винт, который фиксирует крышку корпуса. Отверните крышку, чтобы получить доступ к клеммной колодке.

### 3.25.1 Подключение к цепи переменного тока

Сечение проводов для переменного тока должно составлять от 0.75 до 6 мм<sup>2</sup>, при этом провод должен быть защищен на 7 мм. Температура изоляции не должна превышать 85°C. Подключите 100 - 240 Vdc (максимум 5 Вт) к клемме HOT и NEUT на клеммной колодке. Подключите провод заземления к наконечнику защитного заземления. Затяните все соединения усилием 0.5 - 0.6 Нм. Используйте отдельный кабельный ввод для сигнальных линий, чтобы уменьшить возможность наводок от линий переменного тока.

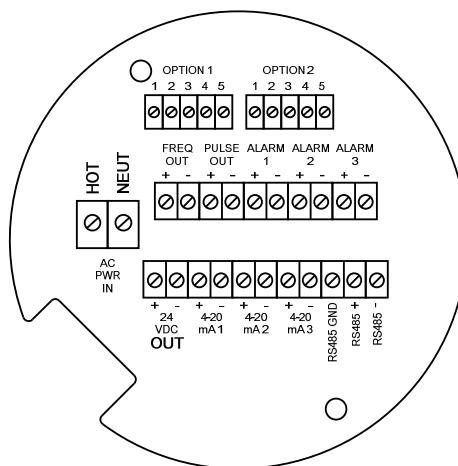


Рис. 28 Клеммы при питании от источника переменного напряжения

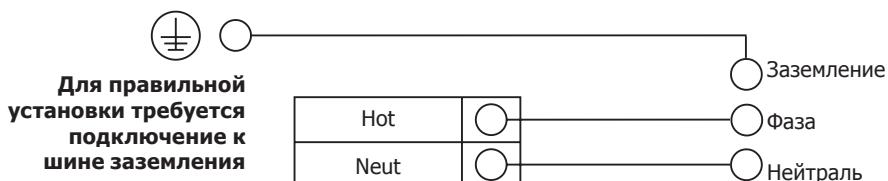


Рис. 29 Подключение источника питания переменного тока (VAC)

### 3.25.2 Подключение к цепи постоянного тока



#### Внимание!

Температура изоляции кабелей при постоянном токе не должна превышать 85°C.

Сечение провода питания постоянного тока должно составлять от 0,75 - 6 мм<sup>2</sup>, при этом провод должен быть защищен на 7 мм. Подключите от 18 до 36 Vdc (300 mA, максимум 9 Вт) к клеммам + DC PWR и - DC PWR на клеммной колодке.

Затяните все соединения усилием от 0,5 до 0,6 Нм

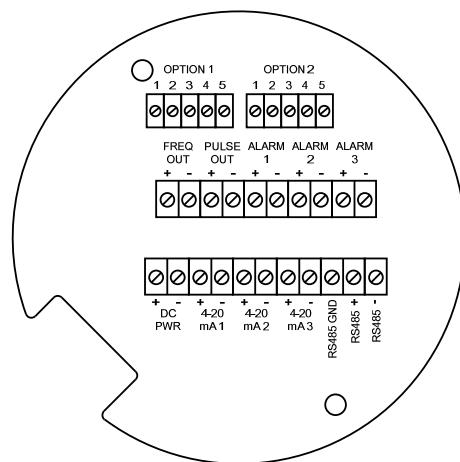


Рис. 30 Клеммы при питании от источника постоянного напряжения (Vdc)

От 18 до 36 VDC при 25 mA макс.

 


Рис. 31 Подключение источника питания постоянного тока (Vdc)

### 3.26 Подключение выхода 4 - 20 мА

Расходомер имеет один выход 4 - 20 мА. Ток контура 4 - 20 мА контролируется электроникой измерителя. Электроника должна быть подключена последовательно с резистором или токовым измерителем.

Для правильной работы электроники требуются от 12 вольт на входных клеммах.

Максимальное сопротивление контура (нагрузка) для выхода токового контура зависит от напряжения питания и приведено на рис. 21.

$R_{\text{нагрузки}}$  - полное сопротивление в контуре, включая сопротивление проводов  $R_{\text{нагрузки}} = R_{\text{проводов}} + R_{\text{датчика}}$ . Чтобы рассчитать  $R_{\text{макс.}}$  - максимальное сопротивление нагрузки для цикла - необходимо вычесть минимальное напряжение на клеммах из напряжения питания и разделить на максимальный ток контура, 20 мА. Таким образом:

$$\text{Максимальное сопротивление } R_{\text{нагрузки}} = R_{\text{макс.}} = (V \text{ питания} - 12V) / 0.020 \text{ A}$$

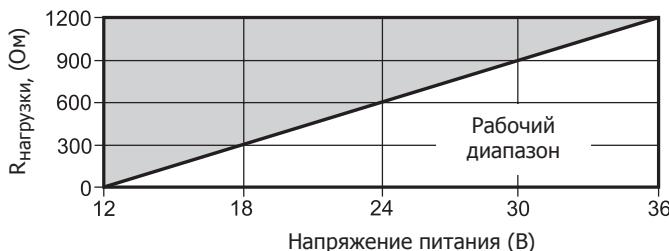


Рис. 32 Сопротивление нагрузки относительно входного напряжения


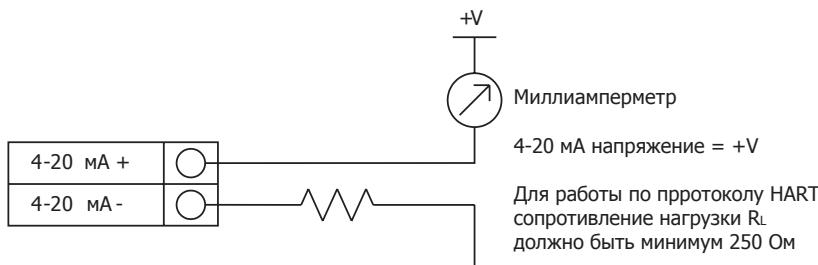



Рис. 33 Изолированный от внешнего источника питания выход 4 - 20 мА

**Для расходомера с питанием от источника постоянного тока (Vdc)**

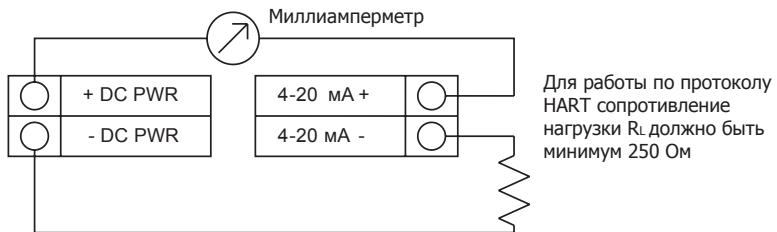

**Рис. 34 Неизолированный от внешнего источника питания выход 4 - 20 мА**

**Для расходомера со встроенным источником постоянного тока (Vdc)**

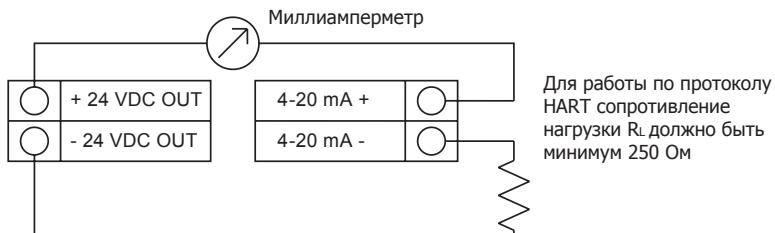


**Рис. 35 Изолированный от внутреннего источника питания выход 4 - 20 мА**

### **3.27 Подключение частотного выхода**


Частотный выход используется для совместной работы со счетчиком расхода. Его можно масштабировать для вывода сигнала от 1 до 10 кГц, пропорционально объемному расходу, температуре, давлению или плотности. Частотный выход требует отдельного источника питания от 5 до 36 В постоянного тока. Выход рассчитан на максимальный ток 40 мА. Выход изолирован от электроники измерителя и источника питания.

Для частотного выхода имеется три варианта подключения: первый от отдельного источника питания (рис. 38), второй – от блока питания расходомера (рис. 39) (только для блоков питания постоянного тока), а третий - от внутреннего источника питания 24 В постоянного тока (рис. 40) (только для блоков с питанием от переменного тока). Используйте первый вариант с отдельным источником питания (от 5 до 36 Vdc тока), если для частотного выхода требуется определенное напряжение

Используйте вторую конфигурацию, если напряжение на источнике расходомера является допустимым напряжением для подключенной нагрузки. (Учитывайте, что ток, используемый частотной нагрузкой, поступает от источника питания счетчика). Используйте третью конфигурацию, если у вас только блок питания от сети переменного тока. В любом случае, напряжение частотного выхода такое же, как и напряжение, подаваемое на схему.

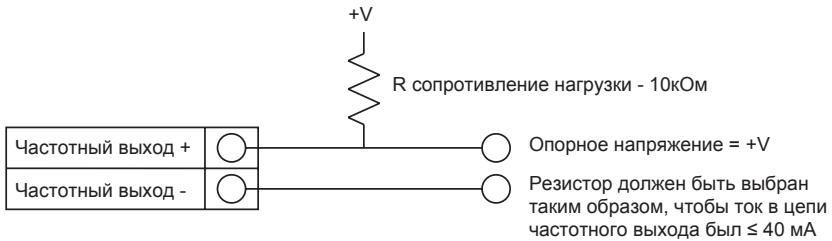

**Рис. 36 Изолированный от внешнего источника питания частотный выход**

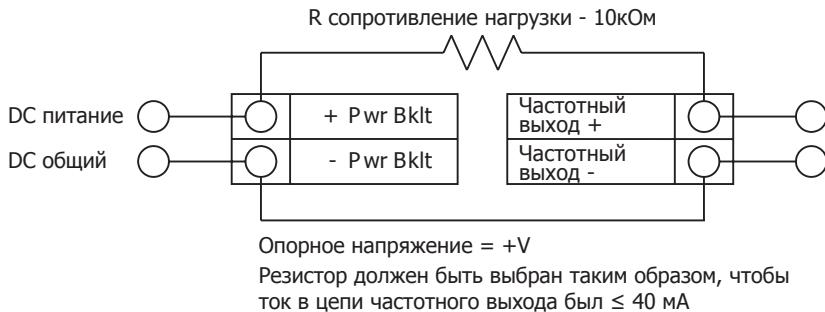

**Рис. 37 Неизолированный от внешнего источника питания частотный выход**




**Рис. 38 Изолированный от внутреннего источника питания частотный выход**

### **3.28 Подключение импульсного выхода**


Импульсный выход используется для совместной работы со счетчиком расхода. Когда определенный объем среды (заданные в настройках счетчика, см. раздел 4) прошли через расходомер, выход обеспечивает 50 миллисекундный прямоугольный импульс.

Импульсный выход требует отдельного источника питания от 5 до 36 Vdc. Импульсное выходное оптическое реле является нормально разомкнутым однополюсным реле с номинальным напряжением 200 В / 160 Ом. Это означает, что оно имеет номинальное сопротивление на входе 160 Ом, а наибольшее напряжение, которое оно может выдержать на выходных клеммах, составляет 200 В. Также надо учитывать значения тока и мощности. Реле может выдерживать ток до 40 мА. Релейный выход изолирован от электроники измерителя и источника питания.

Для импульсного выхода имеется три варианта подключения: первый от отдельного источника питания (рис. 39), второй – от блока питания расходомера (рис. 40) (только для блоков питания постоянного тока), а третий - от внутреннего источника питания 24 VDC (рис. 41) (только для блоков с питанием от переменного тока). Используйте первый вариант с отдельным источником питания (от 5 до 36 Vdc), если для частотного выхода требуется определенное напряжение. Используйте вторую конфигурацию, если напряжение на источнике питания расходомера является допустимым напряжением для подключенной нагрузки. (Учитывайте, что ток, используемый частотной нагрузкой, поступает от источника питания счетчиков). Используйте третью конфигурацию, если у вас только блок питания от сети переменного тока. В любом случае, напряжение частотного выхода такое же, как и напряжение, подаваемое на схему.

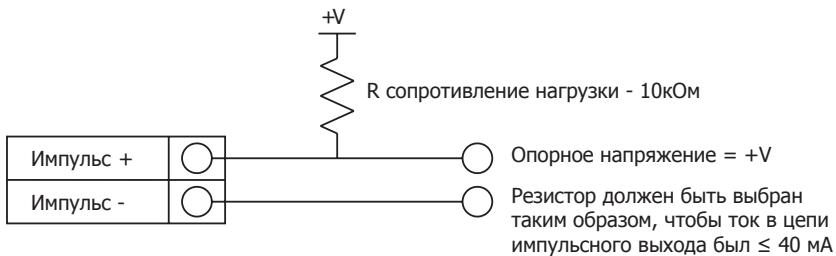


**Рис. 39 Изолированный от внешнего источника питания импульсный выход**

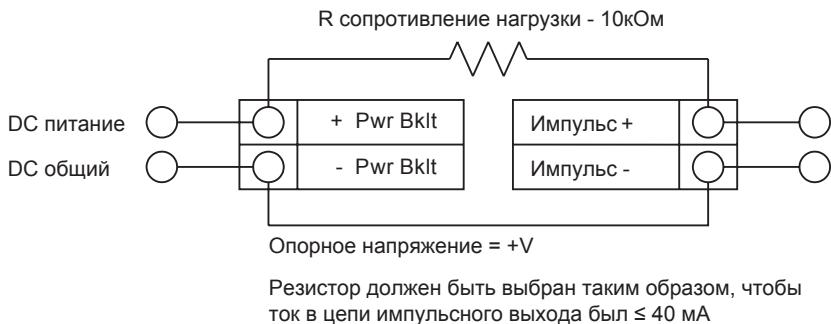

**Рис. 40 Неизолированный от внешнего источника питания импульсный выход**

**Только для расходомера со встроенным источником постоянного тока (Vdc)**

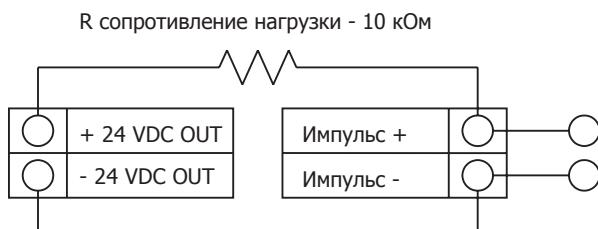


**Рис. 41 Изолированный импульсный выход от внутреннего источника питания**

### **3.29 Подключение выхода аварийной сигнализации**


Один выход аварийной сигнализации (Alarm 1) включен в стандартный расходомер. Расходомер может быть оснащен платой с двумя или более дополнительными аварийными сигнализациями (Alarm 2 и Alarm 3). Выходные оптические реле тревоги - это нормально открытые однополюсные реле. Реле имеют номинальное напряжение 200 вольт / 160 Ом. Это означает, что каждое реле имеет номинальное активное сопротивление 160 Ом, а наибольшее напряжение, которое оно может выдержать на выходных клеммах, составляет 200 вольт. Реле может выдерживать ток до 40 мА. Релейный выход изолирован от электроники измерителя и источника питания.

Существует три варианта подключения выхода аварийной сигнализации: первый - отдельного источника питания (рис. 42), второй - от источника питания расходомера (рис. 43) (только для блоков питания постоянного тока), а третий – от внутреннего источника питания (рис. 44). (Только для блоков с питанием от переменного тока). Используйте первый вариант с отдельным источником питания (от 5 до 36 Vdc), если для выхода тревоги необходимо определенное напряжение. Используйте вторую конфигурацию, если напряжение источника питания расходомера является допустимым напряжением для подключенной нагрузки. (Учитывайте, что ток, потребляемый сигнальной нагрузкой, поступает от источника питания счетчика). Используйте третий вариант, если у вас только блок питания от сети переменного тока. В любом случае, напряжение на выходе сигнализации такое же, как напряжение, подаваемое на схему.

Выход аварийной сигнализации используется для информации о превышении верхнего или падения ниже нижнего порога, как определено в настройках аварийных сигналов (см. п. 4).

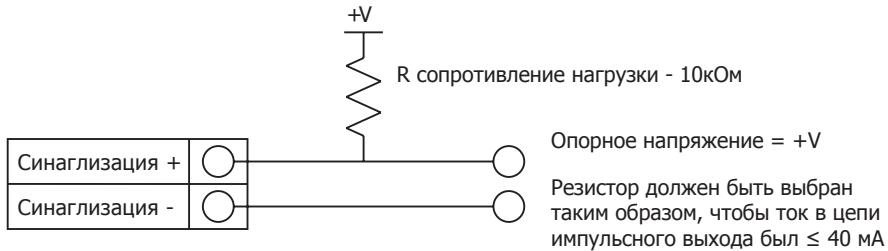

**Рис. 42 Изолированный от внешнего источника питания выход сигнализации**

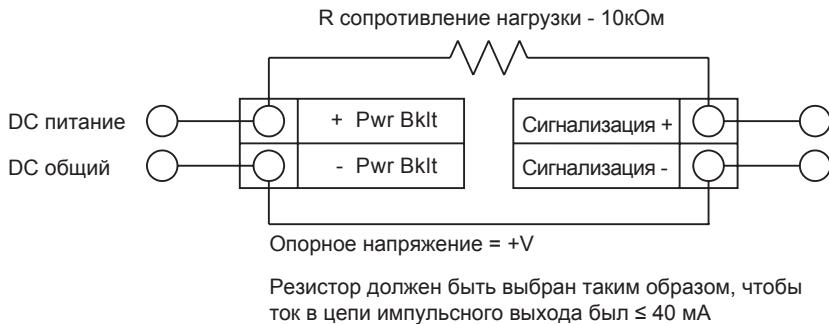

**Рис. 43 Неизолированный от внешнего источника питания выход сигнализации**




**Рис. 44 Изолированный от внутреннего источника питания выход сигнализации**

### **3.30 Подключение отдельно устанавливаемого блока электроники**

В случаях когда это требует применение, например при высокой температуре среды, блок электроники может быть установлен в удобном месте на отдалении от расходомера и соединен с ним кабелем. При установке во взрывобезопасных зонах убедитесь, что соблюдаются все необходимые правила. Убедитесь, что кабель между распределительной коробкой и корпусом блока электроники отсоединен имеет достаточно свободы. Не допускайте его чрезмерного натяжения.

Расходомер поставляется с временными сжимающими манжетами на каждом конце кабеля. Отсоедините кабель от клеммной колодки внутри распределительной коробки блока электроники. Удалите оба сальника и установите кабельные вводы соответствующие применению. Для взрывобезопасных зон кабельные вводы должны быть сертифицированы и правильно установлены. Степень защиты IP66 по стандарту EN 60529 достигается только при использовании сертифицированных кабельных вводов, которые подходят для применения и правильно установлены. Неиспользованные отверстия должны быть закрыты соответствующими заглушками. По завершении установки снова подключите каждый маркированный провод к соответствующему разъему на клеммной колодке распределительной коробки. Обязательно подключите экран каждой пары проводов.

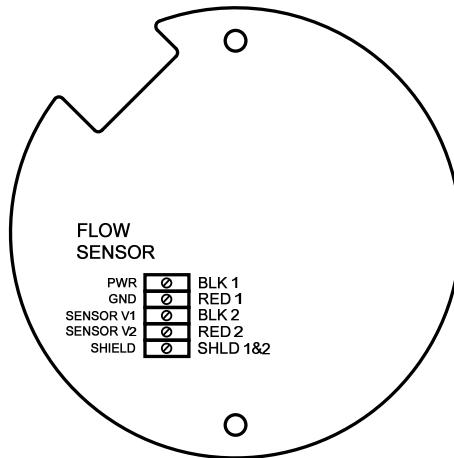

**Рис. 45 Подключение датчика вихрей в распределительной коробке расходомера-счетчика**

# 4. Инструкция оператора

После монтажа вихревого расходомера-счетчика вы готовы начать работу. В этом разделе описываются команды дисплея/ клавиатуры, запуск и программирование. Прибор готов к работе после установки без специального программирования.


Для ввода параметров и изменению настроек внимательно прочитайте данное руководство.

**ВНИМАНИЕ: У моделей VIM20 V и VLM20 V доступны не все функции меню. Так, например, данные о температуре, давлении и тепловой энергии будут недоступны.**

## 4.1 Дисплей и клавиатура

Панель управления расходомера-счетчика позволяет вам вводить, настраивать и контролировать различные параметры. Через дисплей и клавиатуру можно получить полный доступ ко всем командам и параметрам. ЖК-дисплей отображает 2 x 16 символов для контроля расхода и программирования параметров.

Шесть кнопок дают возможность управления при снятой крышке корпуса блока электроники.

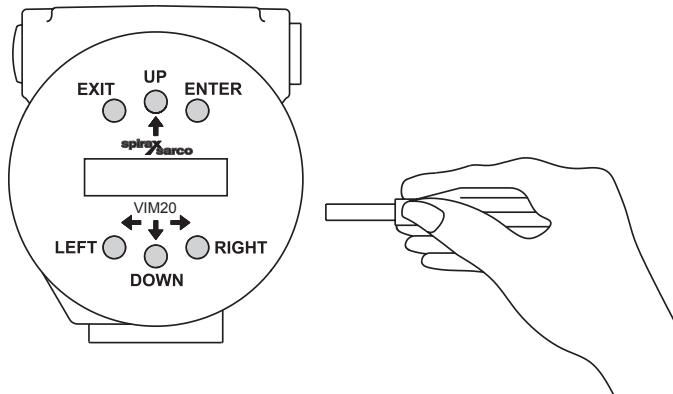

**Рис. 46 Использование стилуса**

В рабочем режиме кнопка ENTER позволяет получить доступ к меню настроек (посредством ввода пароля). Внутри меню настройки нажатие ENTER активирует введенные значения.

Чтобы начать вводить новые параметры, нажмите клавишу ENTER, пока не появится подстрочный курсор.

Используйте кнопки **←→↑↓** для выбора новых параметров.

Нажмите «ENTER» чтобы продолжить (Если изменение не разрешено, ENTER не действует.) Во время при использования меню настроек все выходы отключены.

Нажатие кнопки EXIT возвращает вас в рабочий режим. Если вы изменяете параметр и делаете ошибку, EXIT позволяет вам начать все заново

Кнопки **←→↑↓** позволяют перемещаться через каждый экран текущего меню. При изменении системного параметра доступны все клавиши для ввода новых параметров.

## 4.2 Запуск




### Примечание

При запуске расходомера-счетчика или нажатии кнопки EXIT будет отображаться рабочий режим.

Чтобы ввести расходомер в эксплуатацию:


1. Убедитесь, что расходомер-счетчик установлен и подключен, как описано в п. 3.
2. Подать питание на расходомер. При запуске устройство запускает серию тестов, которые проверяют ОЗУ, ПЗУ, EPROM и все датчики и преобразователи.  
После завершения самодиагностики дисплей будет отображать рабочий режим.
3. Режим запуска отображает информацию о процессе в соответствии с настройками системы. Некоторые экраны, изображенные на следующей странице, могут не отображаться на основе этих параметров. Нажмите кнопки со стрелками для просмотра экранов режима запуска.
4. Нажмите кнопку ENTER на любом экране режима запуска, чтобы войти в меню настройки. Используйте меню настройки, чтобы настроить многопараметрические функции счетчика в соответствии с вашим режимом.

## Экраны рабочего режима (Run mode)

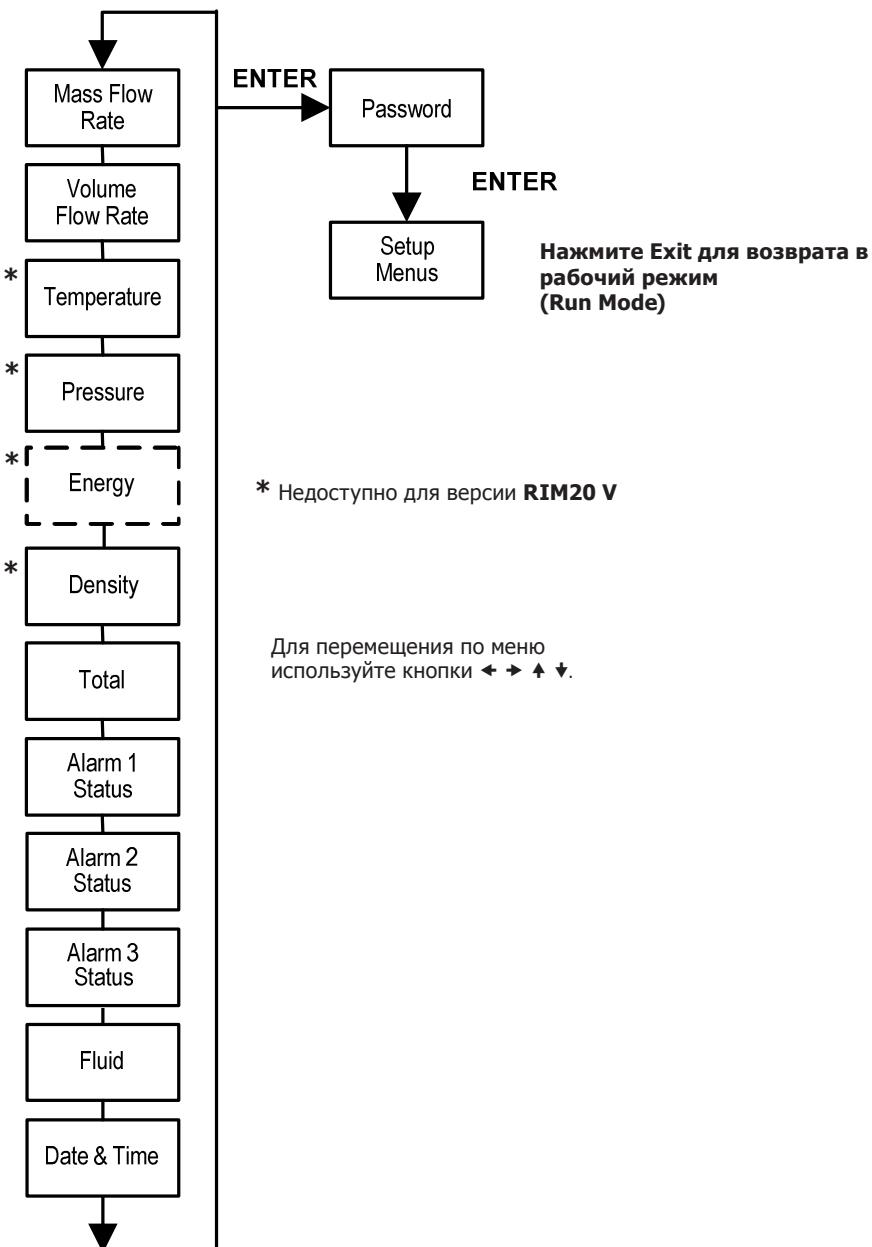

## 4.3 Использование меню настроек


### Рабочий режим (Run mode)

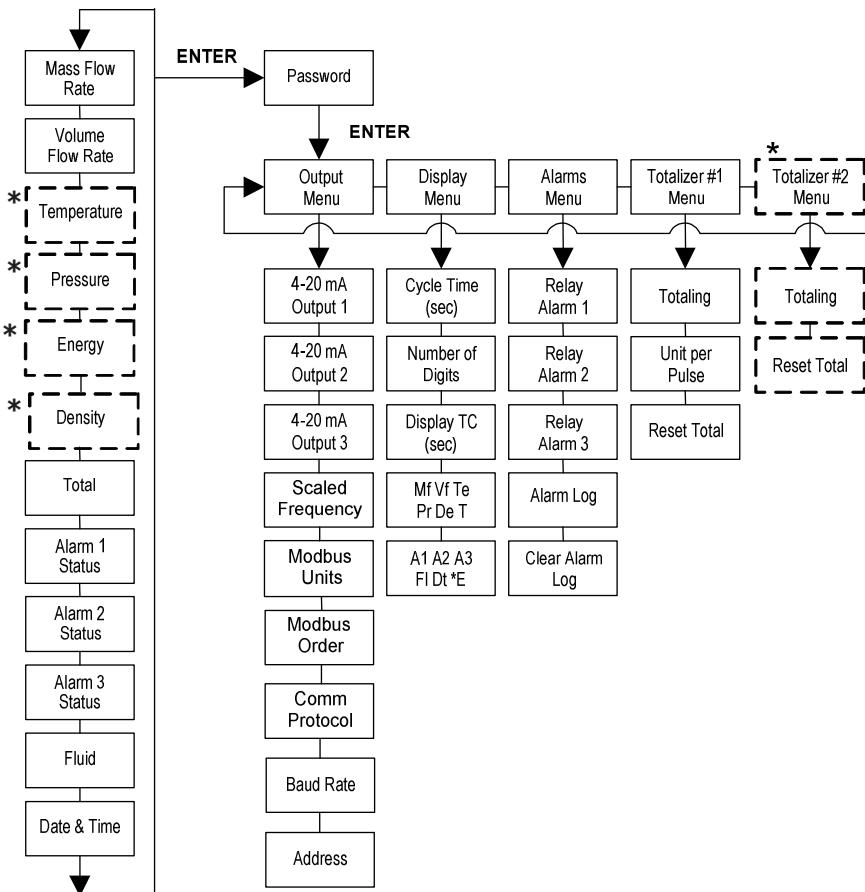

## 4.4 Программирование расходомера-счетчика


1. Войдите в меню настройки, нажимая клавишу ENTER, пока не появится запрос на ввод пароля. (При входе в меню настройки (Setup) все выходы отключены.)
2. Используйте кнопки  $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$  для выбора символов пароля (1234 – заводской пароль). После верного ввода пароля нажмите «ENTER» для продолжения.
3. Используйте параметры меню Setup, описанные на следующих страницах, для настройки функций расходомера. (Для ввода параметров доступна вся нижняя строка дисплея. Некоторые элементы, изображенные на графике на предыдущей странице, могут не отображаться в некоторых конфигурациях расходомеров).



## Меню настройки (Setup)

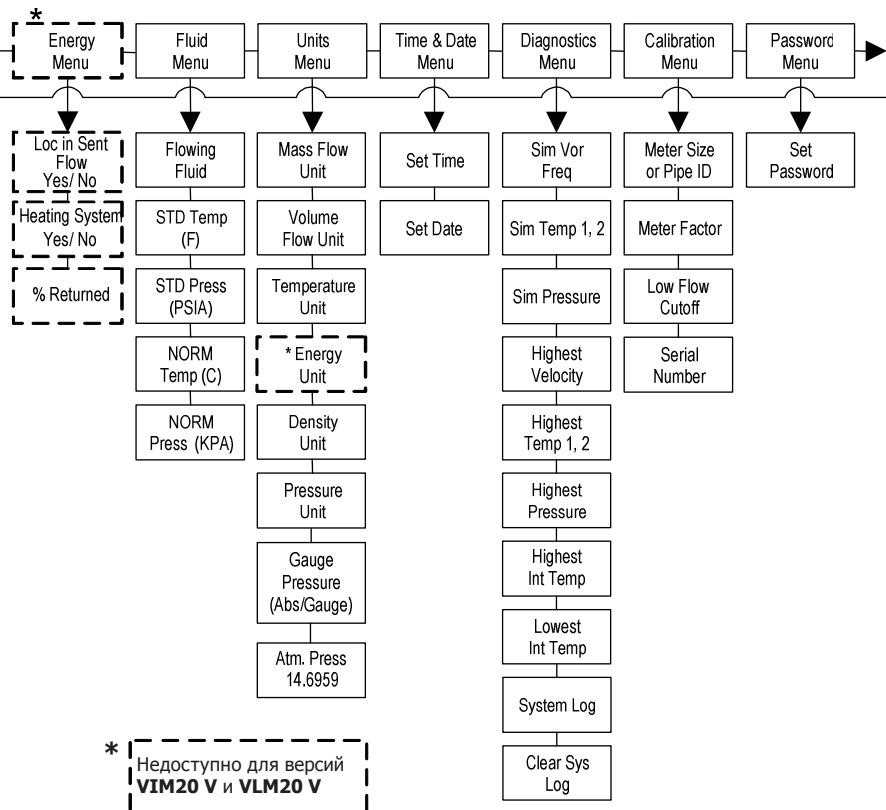

4. Для активации параметра, нажмите «ENTER». Используйте кнопки **← → ↑ ↓** для выбора. Нажмите «ENTER» для продолжения. Нажмите EXIT, чтобы сохранить или отменить изменения и вернуться в режим рабочий режим.
5. Сначала запрограммируйте меню **UNITS**, потому что последующие меню будут основаны на выбранных единицах.

## 4.5 Меню выходов (Output Menu)

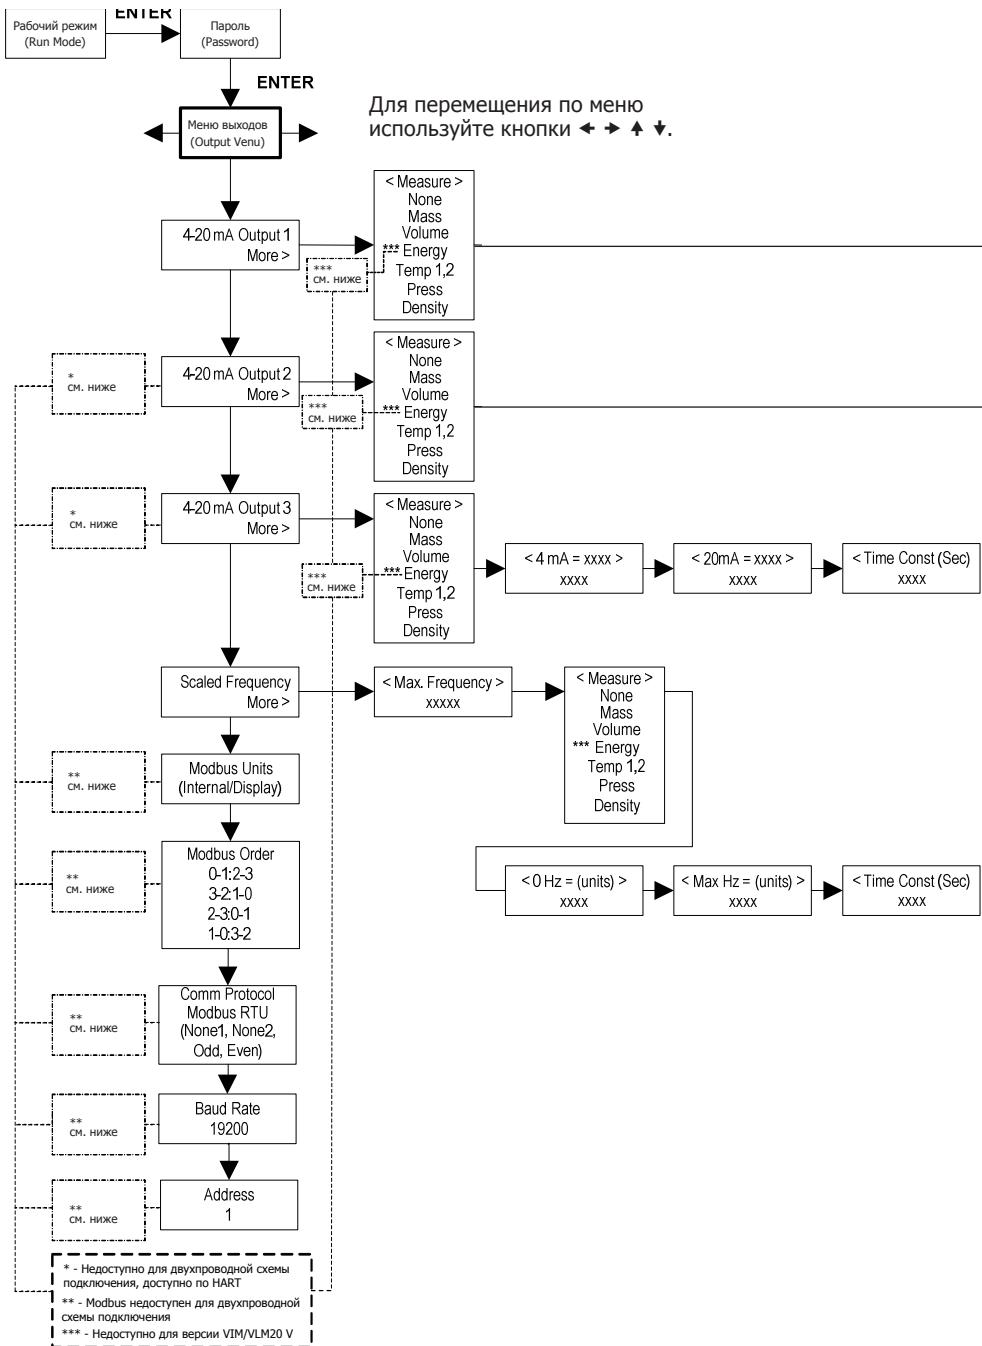

  

### **Пример настройки выходных сигналов.**

Ниже показано, как установить выход 1 для измерения массового расхода 4 мА = 0 кг / час (0 фунтов / час) и 20 мА = 45,35 кг / ч с постоянной времени в 5 секунд. (Все выходы отключены при использовании меню Setup.)


#### **Вначале установите необходимые единицы измерения**

1. Используйте кнопки **↑ ↓** для выбора Units Menu.
2. Нажимайте кнопки **↓** пока не появится Volume Flow Unit. Нажмите ENTER.
3. Нажимайте **↓** пока не появится единицы измерения (фунт, кг и т. п.). Нажмите кнопку **→** чтобы выбрать значение, которое надо изменить. Нажмите кнопку **↓** пока в знаменателе не выберется необходимое значение (час, секунда и т. п.). Нажмите «ENTER» для выбора.
4. Нажимайте **↑** пока не появится Units Menu

#### **Далее настройте аналоговый выход:**

1. Используйте кнопки **← → ↑ ↓** для выбора Output Menu.
2. Нажмайте **↓** для выбора 4 - 20 mA для Output1.
3. Нажмите клавишу **→** чтобы получить доступ к параметрам измерения. Нажмите ENTER далее нажмите кнопку **↓**, чтобы выбрать Volume. Нажмите ENTER.
4. Нажимайте кнопку **→**, чтобы задать чему соответствует сигнал 4 мА в единицах, которые вы выбрали, для массового расхода кг / час. Нажмите ENTER и используйте кнопки **← → ↑ ↓** для установки 0 или 0.0. Далее, нажмите ENTER.
5. Нажмите кнопку **→** чтобы задать чему соответствует сигнал 20 мА. Нажмите ENTER и используйте кнопки **← → ↑ ↓** для ввода 100 или 100.0. Нажмите ENTER.
6. Нажмите **→** для выбора постоянной времени. Нажмите ENTER и используйте кнопки **→ ↑ ↓** выберите 5. Нажмите ENTER.
7. Нажмите клавишу EXIT и, затем, YES, чтобы сохранить изменения.

## 4.6 Меню дисплея (Display Menu)

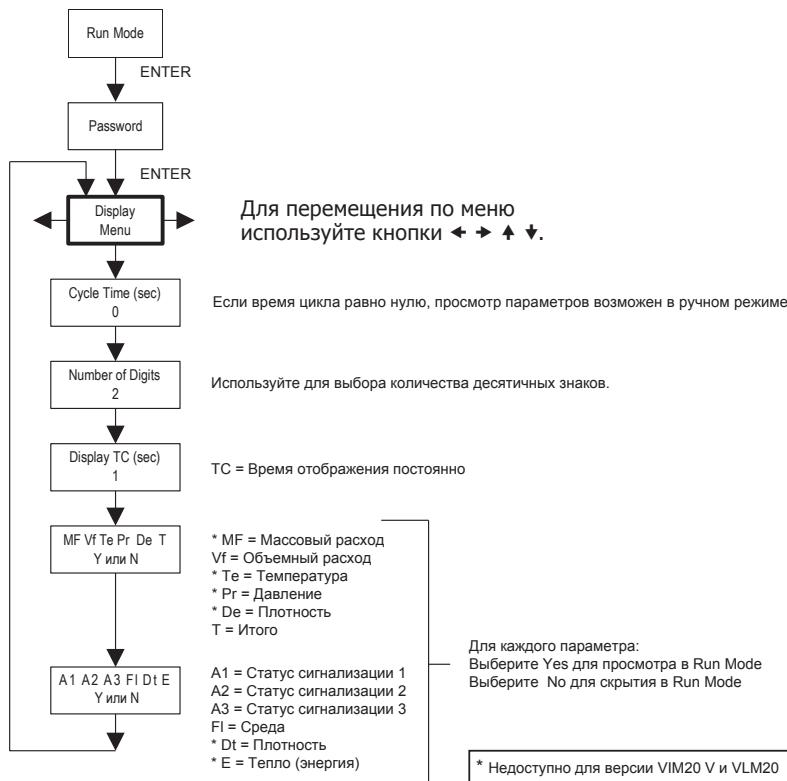

Используйте Display Menu, чтобы установить время цикла для автоматической последовательности экранов, используемое в рабочем режиме (Run Mode), изменить точность отображаемых значений, время переходов, а также включить или отключить каждый элемент, отображаемый на экранах рабочего режима (Run Mode).


## **Пример изменения отображаемого параметра в рабочем режиме**

Ниже показано, как удалить отображение температуры из экранов рабочего режима.

Примечание: все выходы отключены при использовании меню настройки.

- 1.** Используя кнопки выберите Display Menu.
- 2.** Нажмайте кнопку пока не появятся Mf Vf Pr Te De T.
- 3.** Нажмите ENTER для выбора. Нажмите , перемещая курсор для выбора Te.
- 4.** Нажмите до появления N. Нажмите ENTER для выбора.
- 5.** Нажмите EXIT, а затем ENTER для сохранения изменений и выхода на основной экран.

## 4.7 Меню сигнализаций

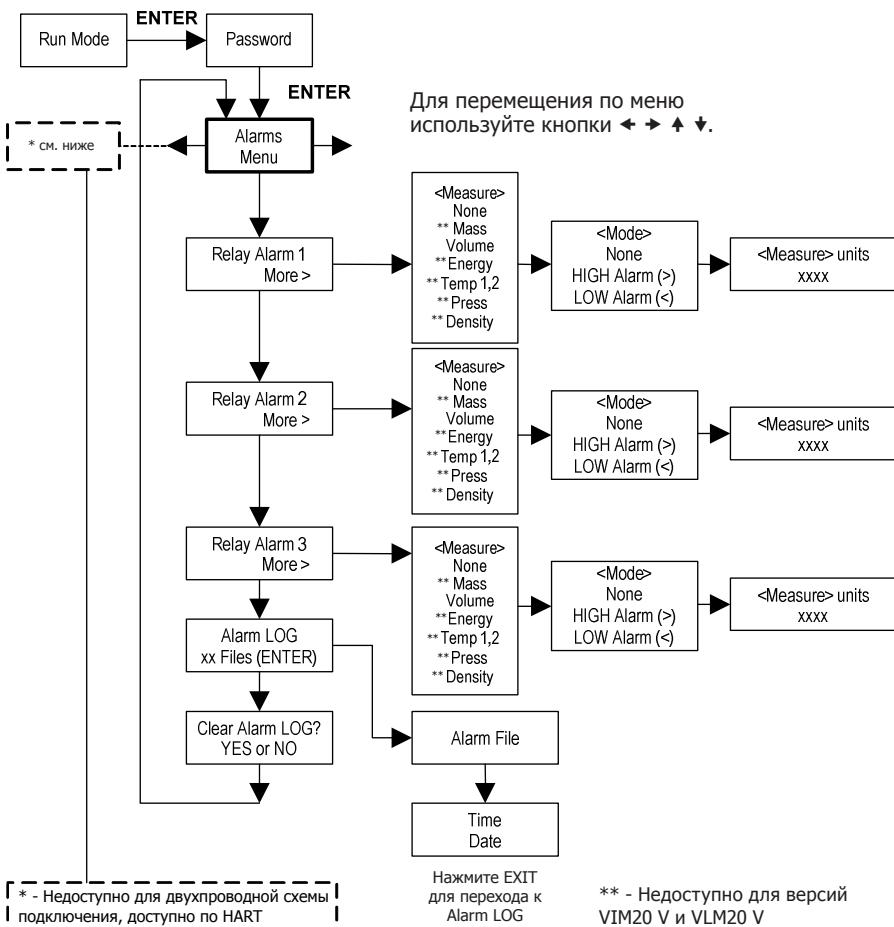

## **Пример настройки сигнализации**

Ниже показано, как установить активацию для Relay Alarm 1, если массовый расход превышает 45.35 кг/ч (Вы можете проверить конфигурацию аварийной сигнализации в режиме работы, нажимая кнопки до появления Alarm[1].


В нижней строке отображается массовый расход, при котором будет активироваться сигнализация. Примечание: все выходы отключены при использовании меню настройки. Вначале установите необходимые единицы измерения.

- 1.** Используйте кнопки для выбора Units Menu
- 2.** Нажмайте кнопку пока не появится Volume Flow Unit. Нажмите ENTER
- 3.** Нажмайте пока не появится единицы измерения (фунт, кг и т. п.). Нажмите кнопку чтобы выбрать значение, которое надо изменить. Нажмайте кнопку пока в знаменателе не выберется необходимое значение (час, секунда и т. п.). Нажмите «ENTER» для выбора.
- 4.** Нажмайте пока не появится Units Menu

Далее установите сигнализацию:

- 1.** Используйте кнопки для выбора Alarms Menu
- 2.** Нажмайте кнопку до выбора Relay Alarm 1.
- 3.** Нажмите кнопку для доступа к Measure selections (параметрам измерения). Нажмите ENTER и с помощью клавиш выберите Volume. Нажмите ENTER
- 4.** Нажмайте кнопку для выбора режима сигнализаций «alarm Mode». Нажмите ENTER и используя клавиши выберите HIGH Alarm. Нажмите ENTER.
- 5.** Нажмите кнопку чтобы выбрать значение, которое должно быть превышено для активации сигнализации. Нажмите ENTER и используя кнопки выберите 100 или 100.0. Нажмите ENTER.
- 6.** Нажмите EXIT для сохранения внесённых изменений. (Изменения тревоги всегда сохраняются) (В зависимости от конфигурации счетчика доступны до трех выходов реле.)

## 4.8 Меню сумматора 1 (Totalizer 1 Menu)

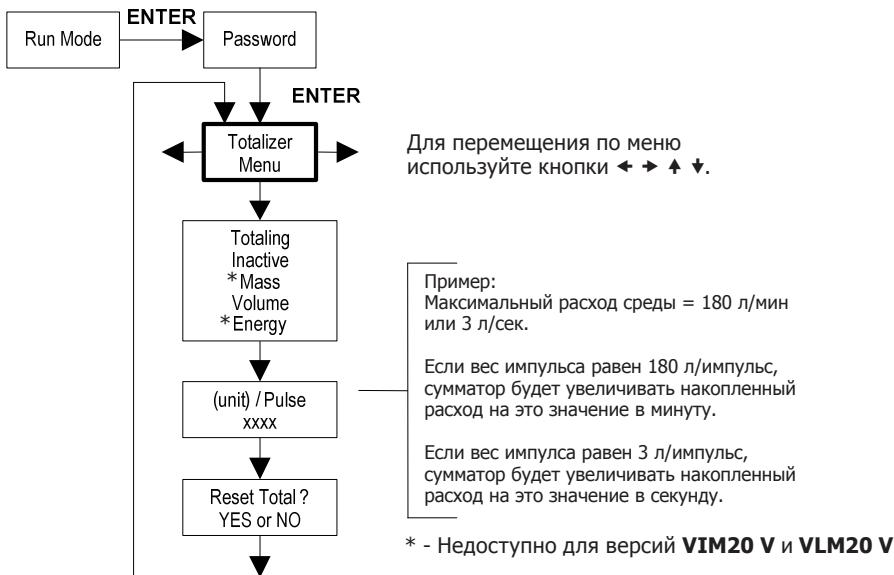

Используйте меню «Сумматор» для настройки и контроля сумматора. Выход сумматора представляет собой положительный импульс длительностью 50 миллисекунд (0,05 секунды) (реле замыкается на 50 миллисекунд). Сумматор не может работать быстрее, чем один импульс каждые 100 миллисекунд (0,1 секунды). Рекомендуется устанавливать единицы на импульс, равные максимальному расходу в одних и тех же единицах в секунду. Это ограничит время между импульсами не чаще, чем один импульс каждую секунду.

### Пример настройки сумматора

Ниже показано, как настроить счетчик для отслеживания массового расхода в кг/сек. (Все выходы отключены при использовании меню Setup.)


Сначала установите нужные единицы измерения:

1. Используйте кнопки **< >** для выбора Units Menu
2. Нажмайте кнопку **▼** пока не появится Volume Flow Unit. Нажмите ENTER
3. Нажмайте **▼** пока не появится единицы измерения "кг". Нажмите кнопку **►** чтобы выбрать значение, которое надо изменить. Нажмайте кнопку **▼** пока в знаменателе не выберется необходимое значение (час, секунда и т. п.). Нажмите <ENTER> для выбора.
4. Нажмайте **▲** пока не появится Units Menu

Далее настройте импульсный выход


1. Используйте кнопки **← →** для выбора Totalizer Menu.
2. Нажмите кнопку **↓** пока не отобразится Totaling.
3. Нажмите ENTER а с помощью кнопки **↓** выберите Volume. Нажмите ENTER
4. Нажмите кнопку **↓**, чтобы установить единицы импульсного выхода, которые вы выбрали для массового расхода (кг/сек). Нажмите ENTER и используйте кнопки **← → ↑ ↓**, чтобы установить значение импульса равное максимальному расходу в тех же единицах в секунду. Нажмите ENTER.
5. Чтобы сбросить счетчик, нажимайте кнопку **↓** до тех пор, пока не появится надпись Reset Total? Теперь нажмите ENTER и клавишу, если необходимо, сбросить счетчик.
6. Нажмите клавишу EXIT и выберите YES для сохранения внесенных изменений.

## 4.9 Меню сумматора 2 (Totalizer 2 Menu)

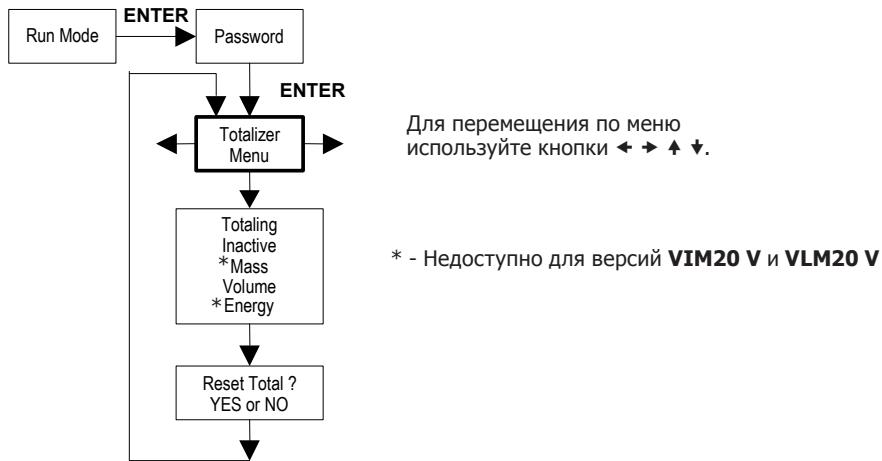

Используйте сумматор 2 для накопления значения объемного расхода. Обратите внимание, что сумматор 2 не привязан к выходному реле и используется только для индикации.

## 4.10 Меню сред (Fluid menu)

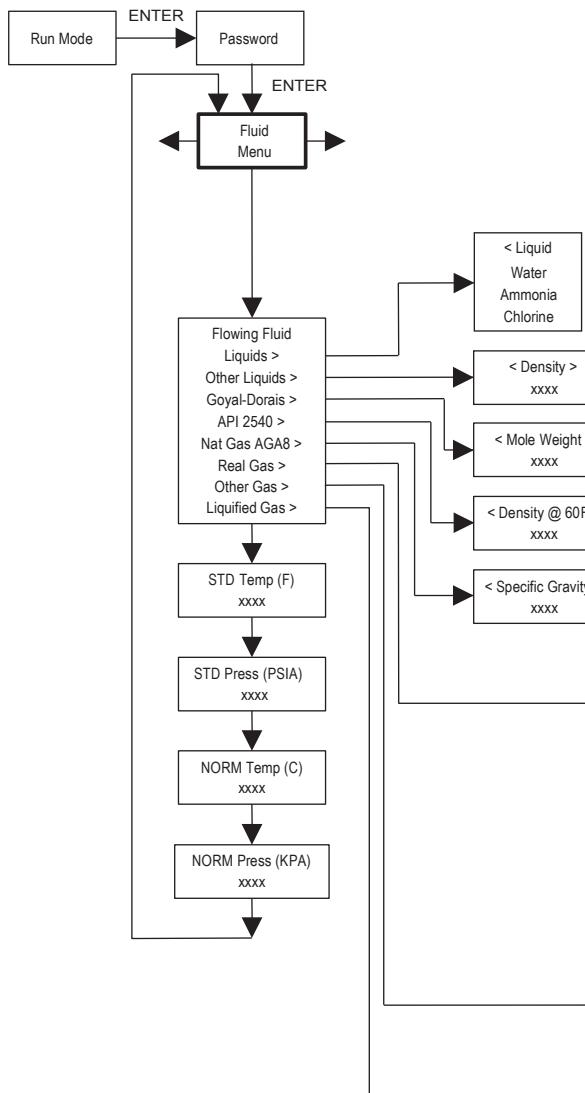

Используйте Fluid Menu для конфигурирования расходомера, применяемого на обычных газах, жидкостях и паре. Ваш расходомер предварительно запрограммирован на заводе под ваши параметры.

Справочник Ричарда У. Миллера, «Руководство по измерению расхода» (третье издание, 1996), использование уравнения Goyal-Doraiswamy и использование стандарта API 2540. Кроме того, см. Приложение С для уравнений расчета среды.

Единицы измерения, используемые в меню Fluid, предварительно заданы и являются следующими:


Молярный вес =  $\text{lbm}/(\text{lbm}\cdot\text{mol})$ ,

Критическое давление = psi a,


Критическая температура =  $^{\circ}\text{R}$ ,

Плотность =  $\text{kg/m}^3$  и

Вязкость = cP (Сантипуззы).

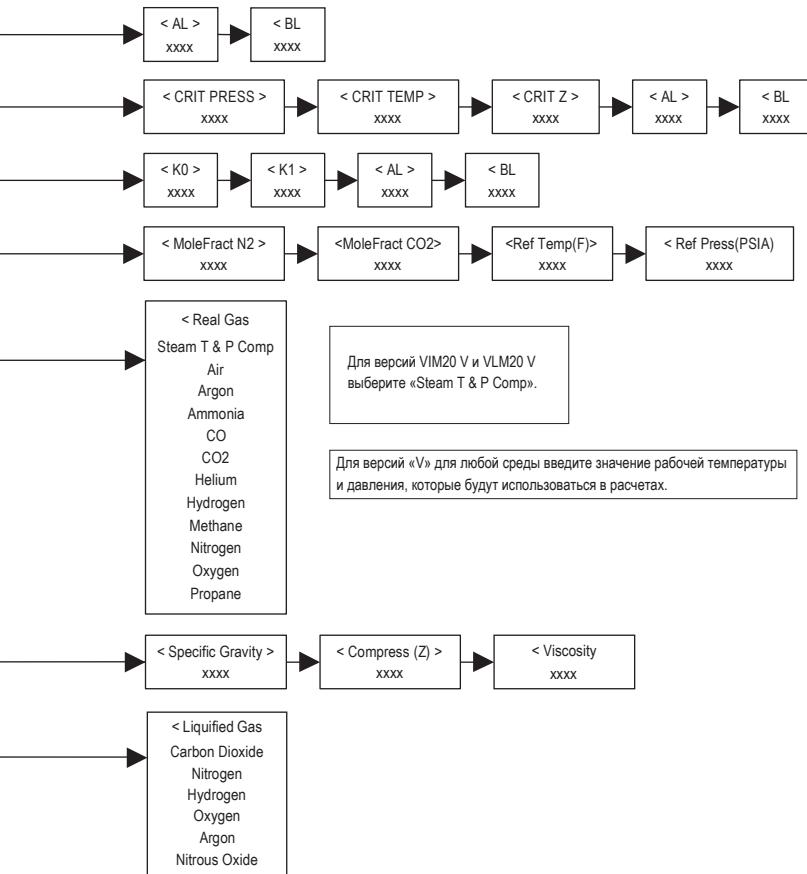


## 4.11 Меню единиц измерения (Units menu)

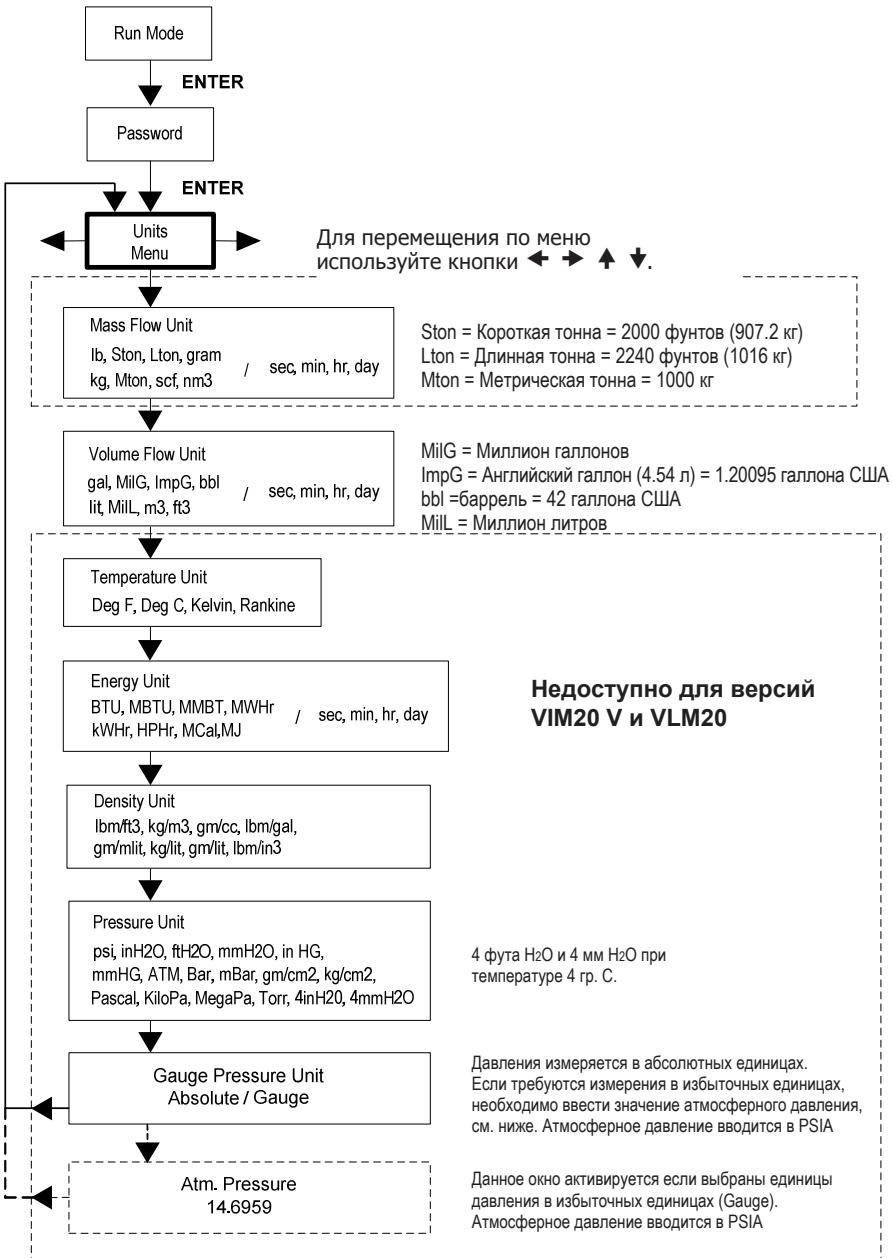

Используйте меню Units для настройки расходомера с требуемыми единицами измерения.  
(Это глобальные настройки, отображаются на всех экранах).

## 4.12 Меню даты и времени

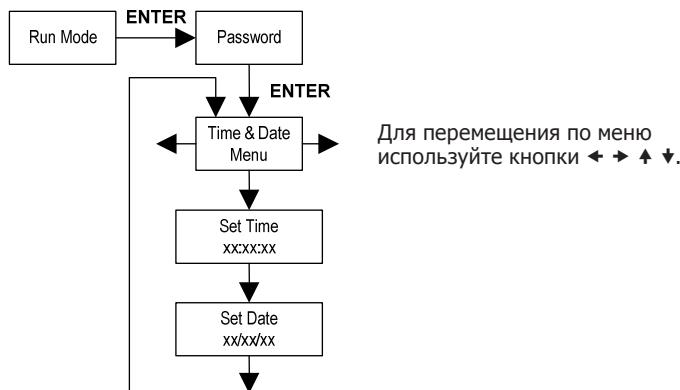

Используйте меню времени и даты для ввода действительных значений, сохраняемых в памяти расходомера. Данные параметры используются в режиме запуска, а также в файлах системных и аварийных сообщений.

**Примечание:** Время отображается в формате AM / PM, но для задания времени используется 24-часовой формат.


Например, 1:00 PM вводится как 13:00:00 в меню Set Time.

### Пример ввода времени

Как установить время 12:00:00. Вы можете проверить время в режиме запуска, нажимая клавиши, пока не появится экран «Время и дата». Примечание: все выходы отключены при использовании меню настройки.

1. Используя кнопки **← →** выберите меню Time and Date.
2. Нажмайте кнопки пока не выберите Set Time, затем нажмите ENTER.
3. Нажмайте кнопку **↓** до появления первого значения. Нажмите кнопку **→** для перемещения подстрочного курсора к следующей цифре. Нажмайте кнопку **↓** до появления второго значения. Продолжайте данную последовательность, пока не будут введены все требуемые параметры.  
Нажмите ENTER для возврата в меню времени и даты.
4. Нажмите EXIT для выхода в RUN Menu.

## 4.13 Меню диагностики (Diagnostics menu)

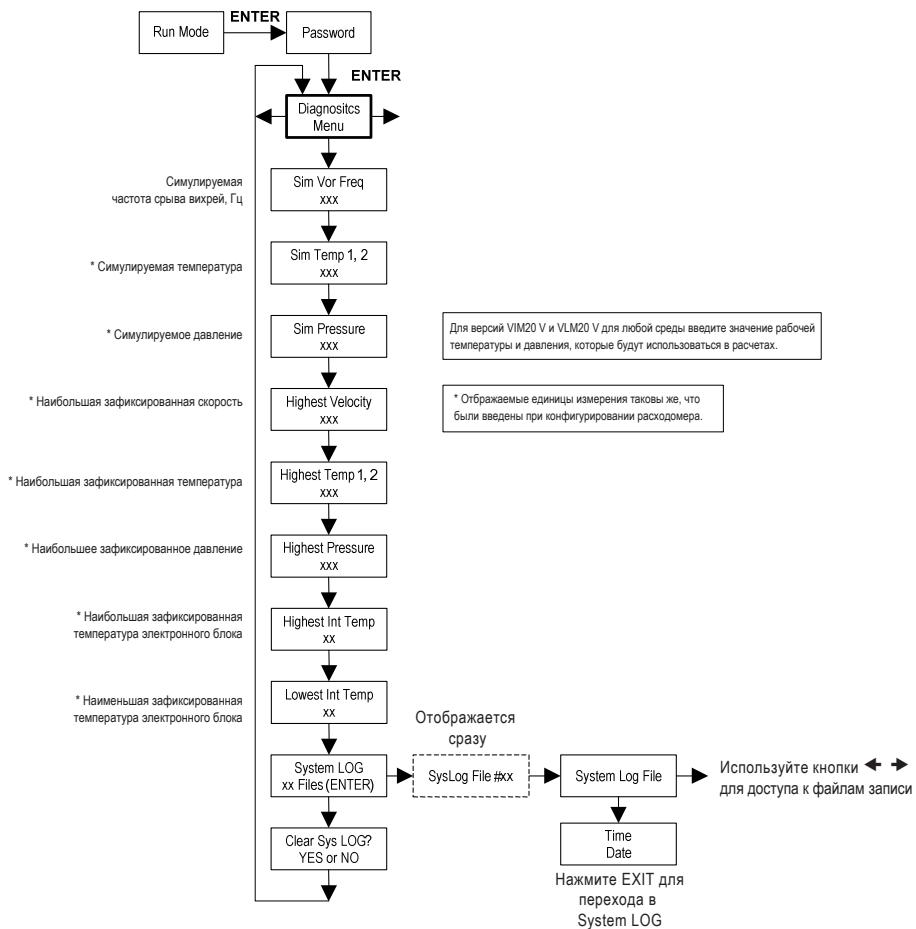

Для версий **VIM20 V** и **VLM20 V** работающих на любой жидкости, введите номинальную рабочую температуру и давление как смоделированные значения в меню диагностики.


Единица измерения отображаемого значения такая же, как единица измерения, введенная при конфигурировании расходомера-счетчика.

Используйте меню «Диагностика» для имитации работы и просмотра системных файлов. Файлы системного журнала содержат сообщения с отметками времени и даты, включая: включение питания, выключение питания, тайм-ауты программирования, ошибки параметров, неправильный ввод пароля и другую различную информацию относительно работы и программирования системы.

Моделируемые входы предназначены для проверки счетчика, чтобы убедиться в правильности программирования. Они также используются для ввода номинальной рабочей температуры и давления. Имитированная частота срыва вихрей позволяет вам ввести любое значение для входа датчика в Гц. Счетчик рассчитает расход на основе соответствующего значения и обновит все аналоговые выходы (дисплей и выход сумматора не подвержены воздействию моделируемой частоты). Моделируемые настройки давления и температуры работают одинаково. Измеритель выведет эти новые значения и будет использовать их для расчета новой плотности для измерения объемного расхода. Примечание: когда ваши диагностические работы завершены, убедитесь, что значения вернулись к нулю, чтобы электроника могла использовать фактические значения преобразователя. Для версий **VIM20 V** и **VLM20 V** поддерживайте температуру и давление на номинальных рабочих условиях.

Если на дисплее счетчика отображается ошибка температуры или давления, можно ввести заменяющее значение, чтобы продолжить расчет расхода с фиксированным значением до тех пор, пока источник неисправности не будет идентифицирован и не будет исправлен. Единицы измерения отображаемых значений совпадают с единицами, введенными при конфигурировании расходомера-счетчика.


## 4.14 Меню калибровки (Calibration menu)

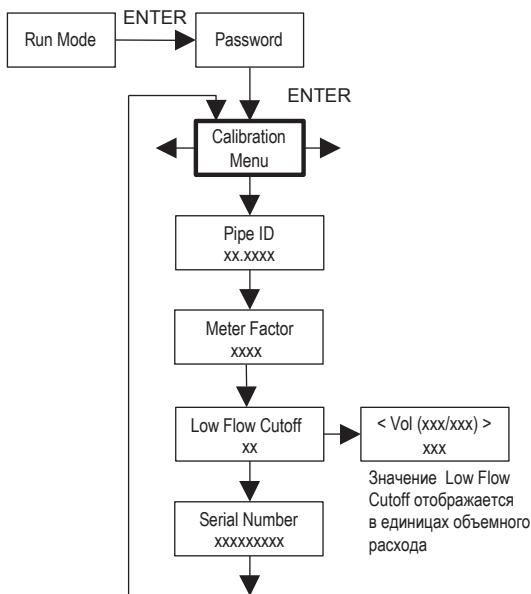

Меню калибровки содержит калибровочные коэффициенты расходомера. Эти значения могут быть изменены только специалистами Spirax Sarco. Значение Low Flow Cutoff вводится на заводе.

Обратитесь к производителю за помощью в этих настройках, если расходомер-счетчик показывает неверный расход.

## 4.15 Пароль

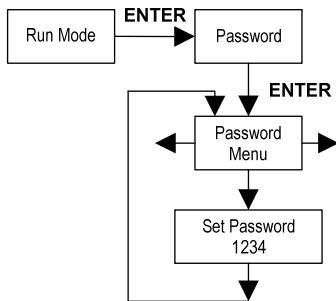

Используйте меню «Пароль» для установки или изменения системного пароля. Заводской пароль 1234.

# 5. Протоколы обмена данными

## 5.1 HART протокол

HART-протокол – двунаправленный протокол. Сигнал HART основан на стандарте Bell 202 и накладывается на выход 1: 4 - 20 мА. Поддерживаются одноранговые (аналоговые / цифровые) и многоточечные (только цифровые) режимы.



### Внимание!

При внесении изменений переведите расходомер в ручной режим.

## 5.2 Подключение

На приведенных ниже диаграммах подробно описаны необходимые соединения для связи по протоколу HART:

### 5.2.1 Питание токовой петли

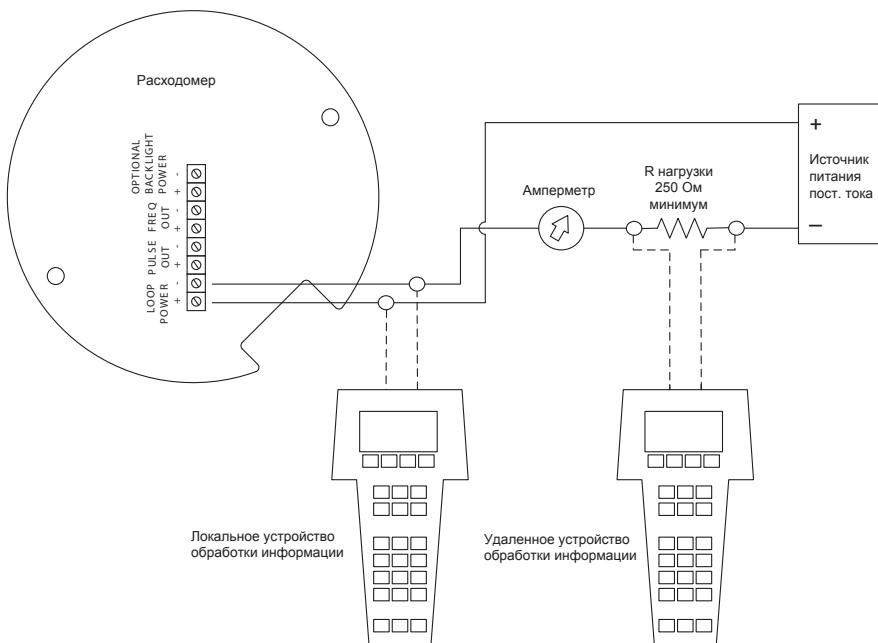


Рис. 47 Подключение к токовой петле (HART)

## 5.2.2 Подключение к источнику постоянного тока (Vdc)

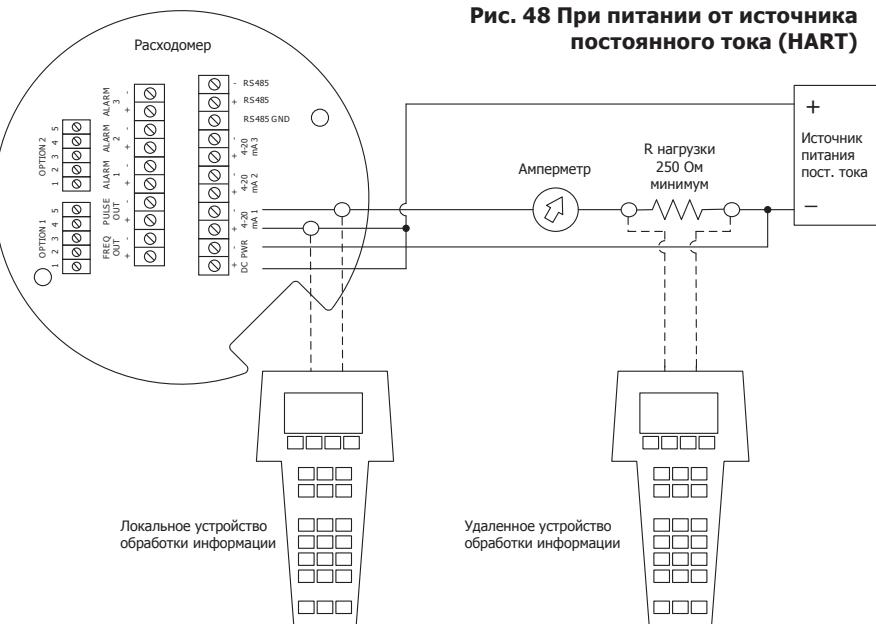


Рис. 48 При питании от источника постоянного тока (HART)

## 5.2.3 Подключение к источнику переменного тока


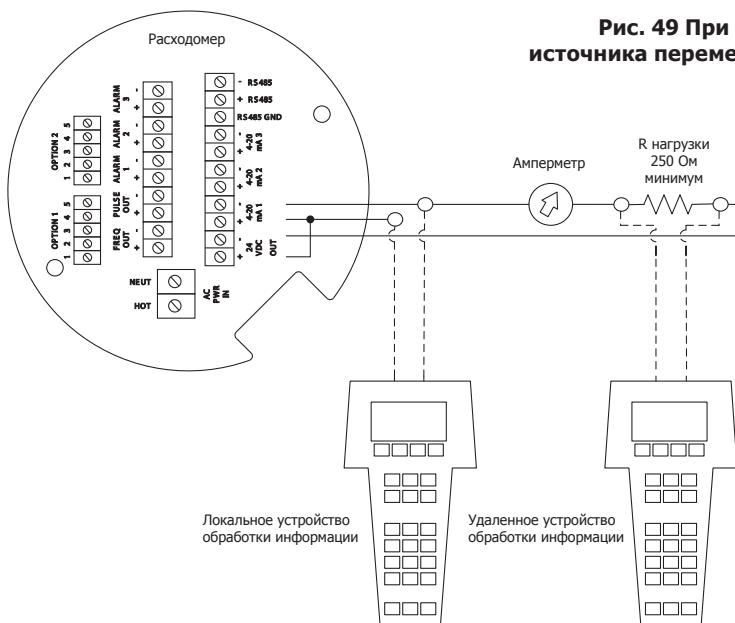



Рис. 49 При питании от источника переменного тока (HART)

## 5.3 Команды HART в DD меню

**Внимание: Для версий VIM20 V и VLM20 доступны не все функции и параметры.**


### 5.3.1 Online меню

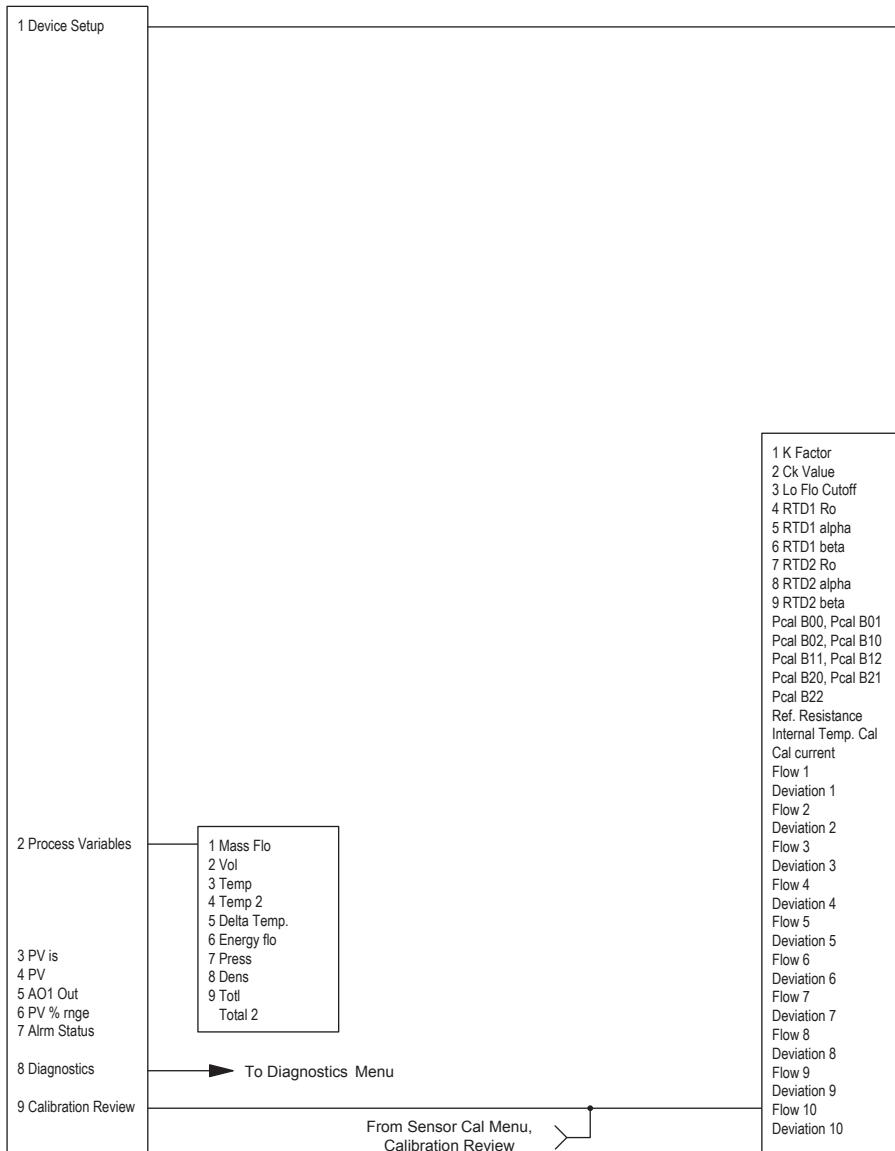

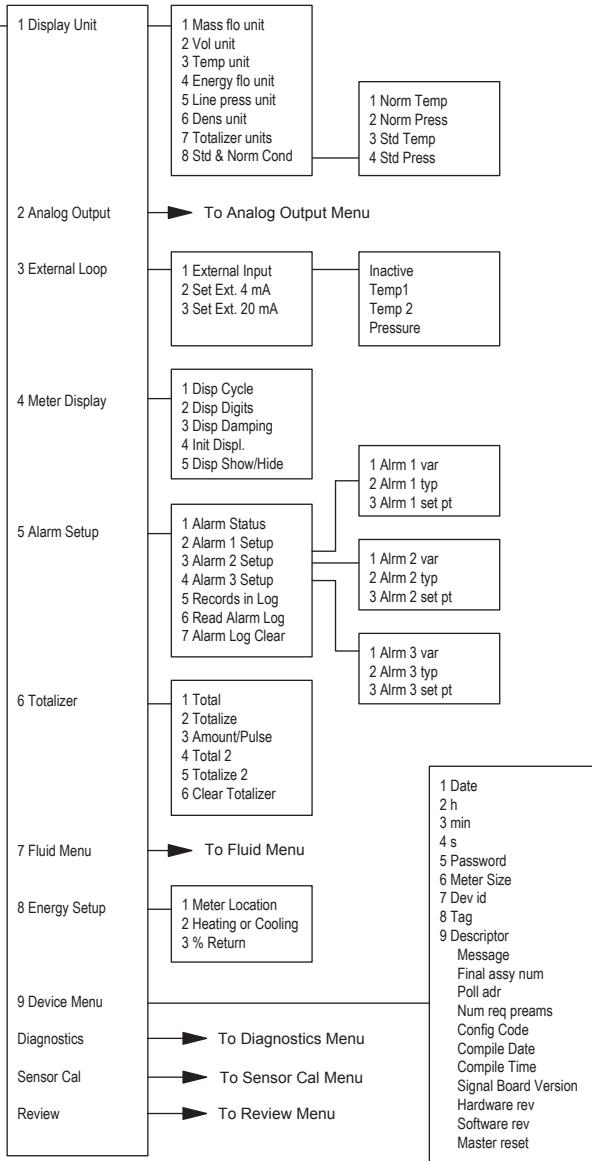


### 5.3.2 Меню аналоговых выходов


From Online Menu

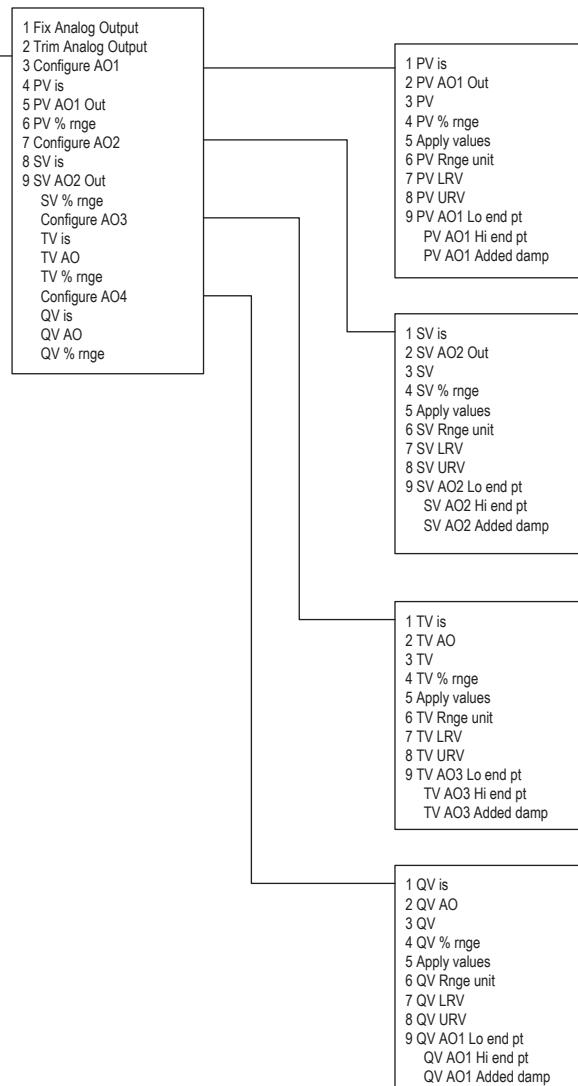


### 5.3.3 Меню типа среды

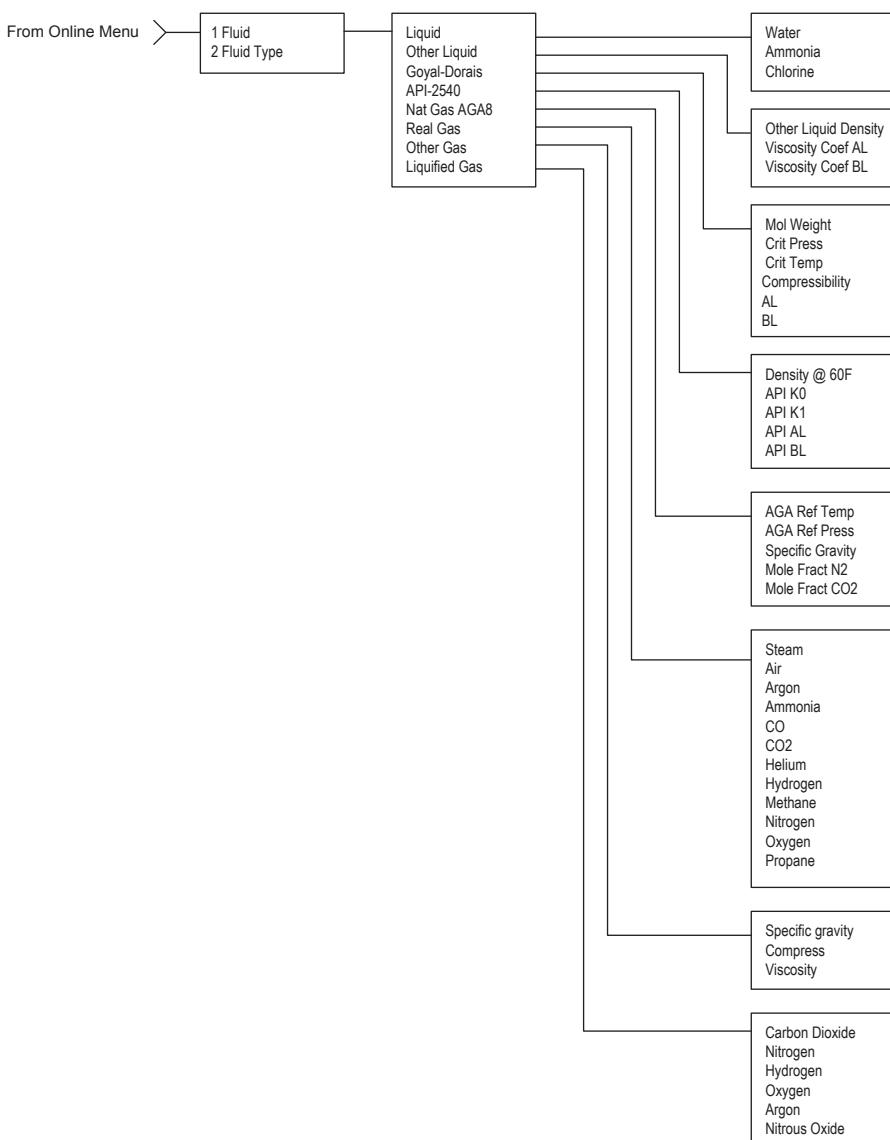


### 5.3.4 Меню диагностики

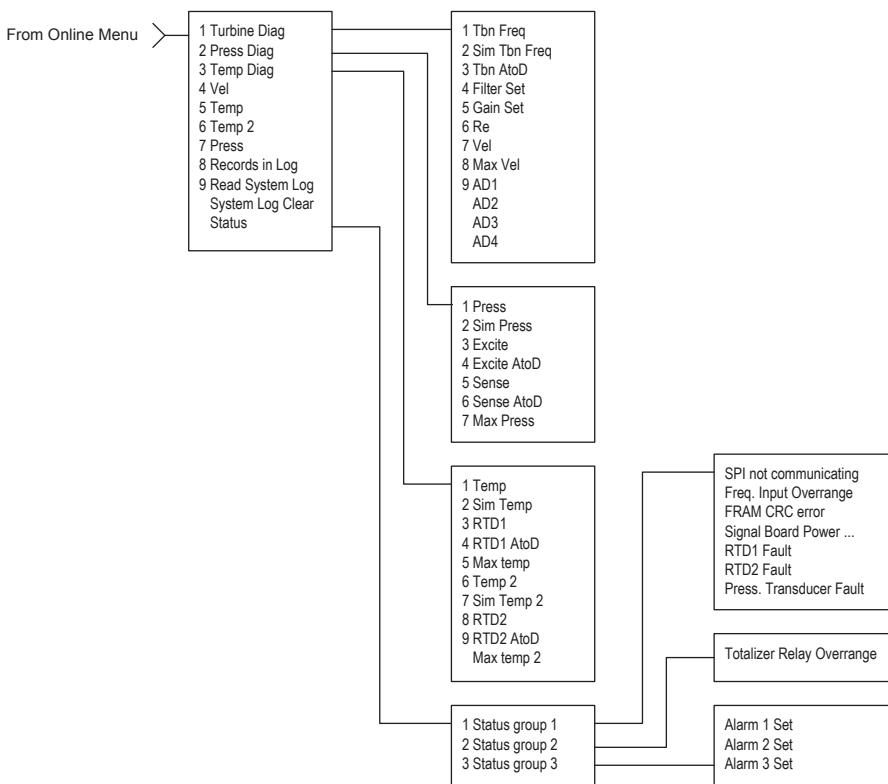

### 5.3.5 Меню обзора

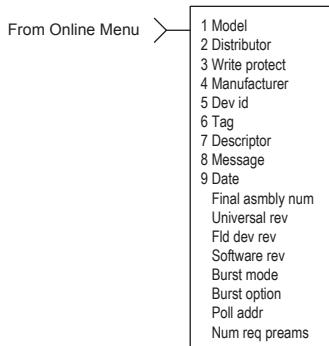



### 5.3.6 Меню калибровки

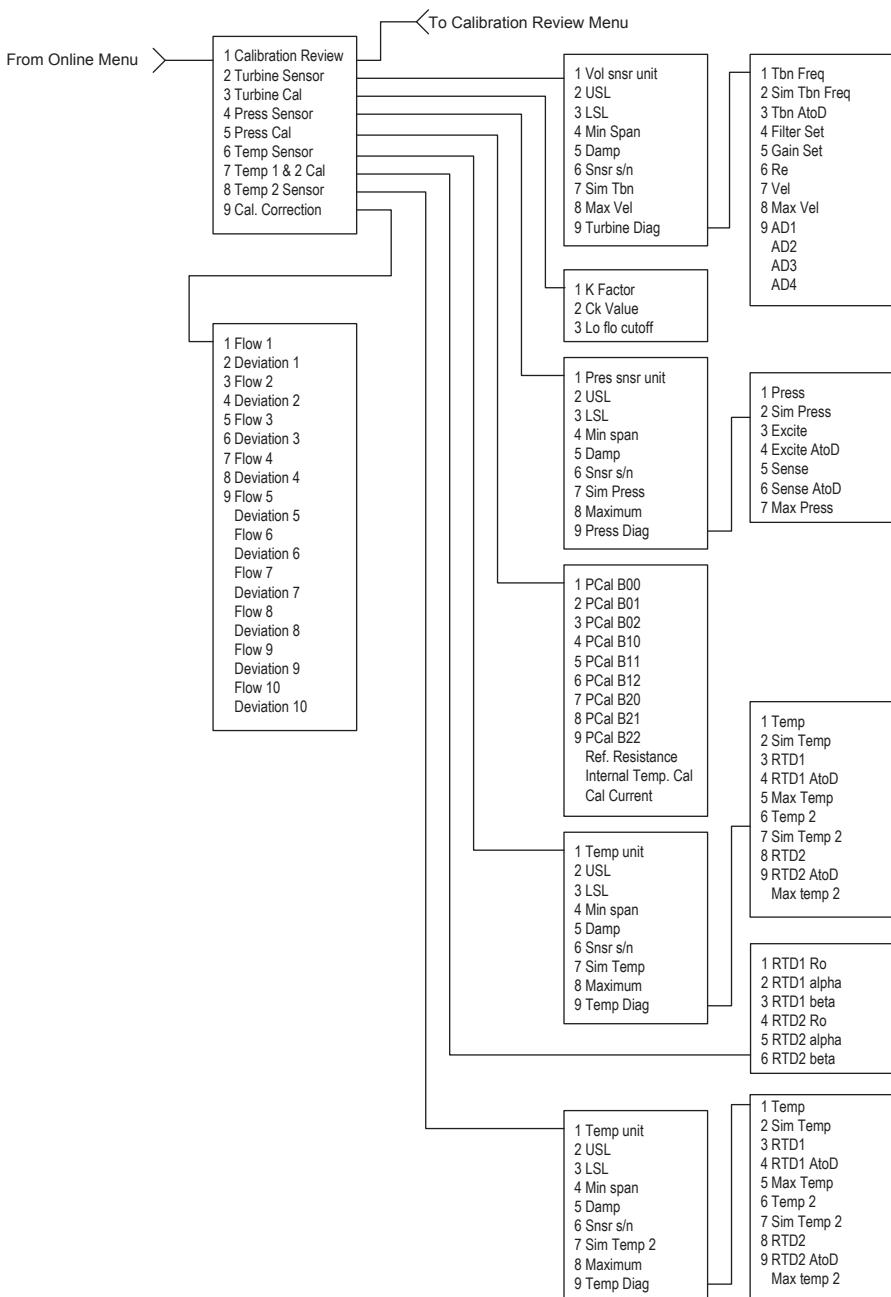

## 5.4 HART команды в общем DD меню

Online Menu

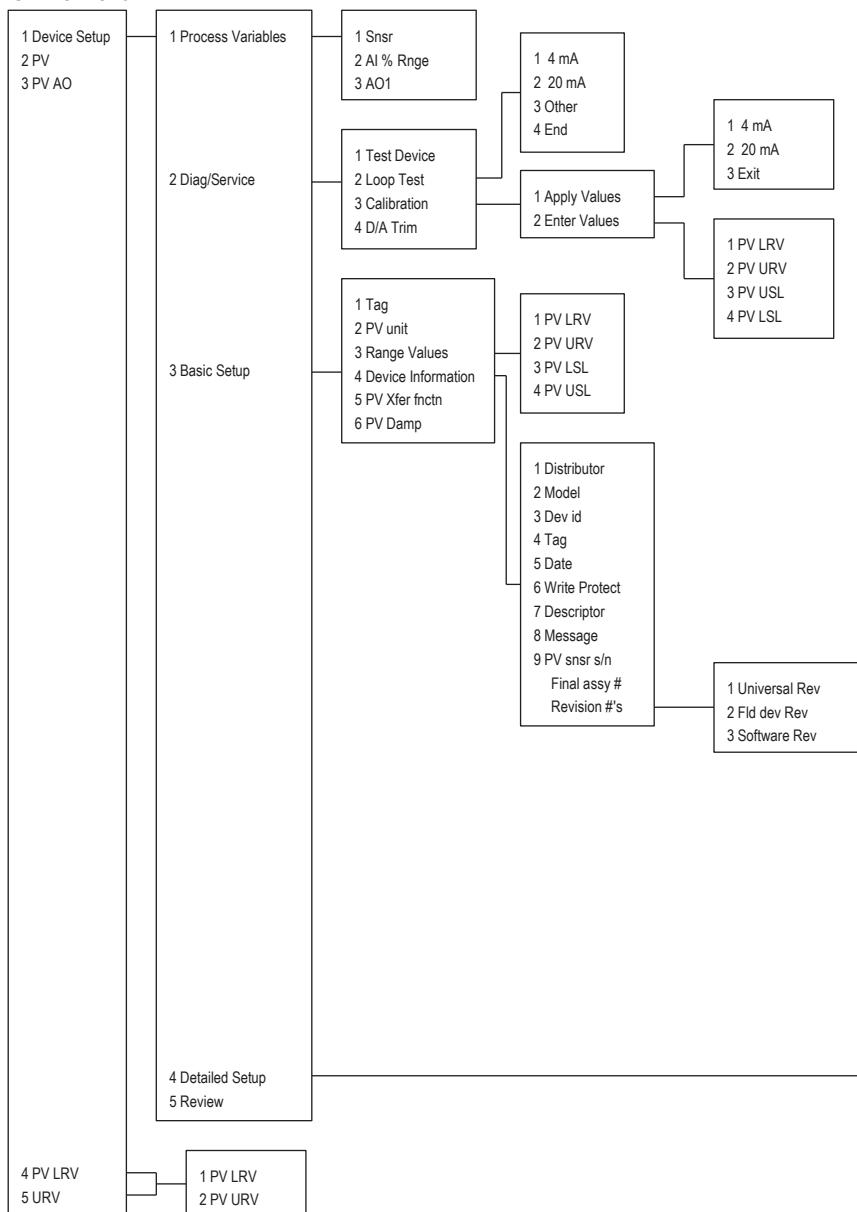

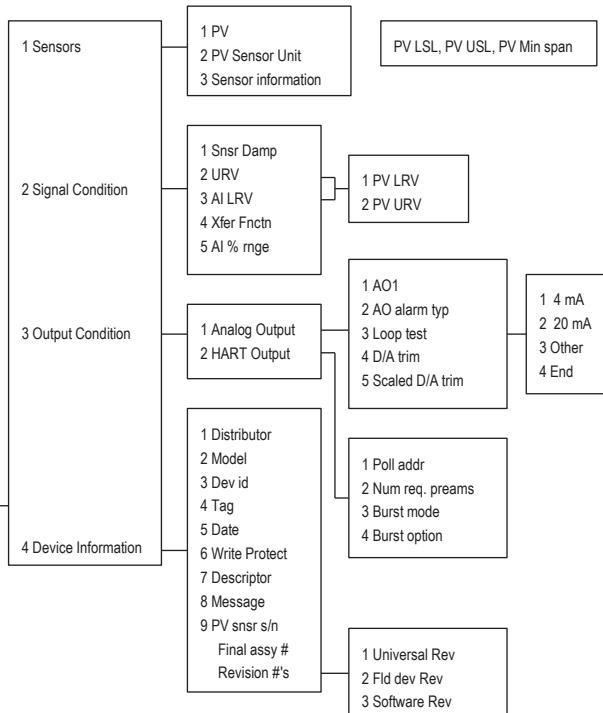

## 5.4.1 Последовательность клавиш для быстрого доступа

Используйте пароль 16363.

Последовательность	Описание	Доступ	Примечание
<b>1,1,1</b>	Snsr	View	Primary variable value
<b>1,1,2</b>	AI % Rnge	View	Analogue output % range
<b>1,1,3</b>	AO1	View	Analogue output, mA
<b>1,2,1</b>	Test Device	N/A	Not used
<b>1,2,2,1</b>	4 mA	View	Loop test, fix Analogue output at 4 mA
<b>1,2,2,2</b>	20 mA	View	Loop test, fix Analogue output at 20 mA
<b>1,2,2,3</b>	Other	Edit	Loop test, fix Analogue output at mA value entered
<b>1,2,2,4</b>	End		Exit loop test
<b>1,2,3,1,1</b>	4 mA	N/A	Not used, apply values
<b>1,2,3,1,2</b>	20 mA	N/A	Not used, apply values
<b>1,2,3,1,3</b>	Exit		Exit apply values
<b>1,2,3,2,1</b>	PV LRV	Edit	Primary variable lower range value
<b>1,2,3,2,2</b>	PV URV	Edit	Primary variable upper range value
<b>1,2,3,2,3</b>	PV USL	View	Primary variable upper sensor limit
<b>1,2,3,2,4</b>	PV LSL	View	Primary variable lower sensor limit
<b>1,2,4</b>	D/A Trim	Edit	Calibrate electronics 4mA and 20mAvalues
<b>1,3,1</b>	Tag	Edit	Tag
<b>1,3,2</b>	PV unit	Edit	Primary variable units
<b>1,3,3,1</b>	PV LRV	Edit	Primary variable lower range value
<b>1,3,3,2</b>	PV URV	Edit	Primary variable upper range value
<b>1,3,3,3</b>	PV LSL	View	Primary variable upper sensor limit
<b>1,3,3,4</b>	PV USL	View	Primary variable lower sensor limit
<b>1,3,4,1</b>	Distributor	N/A	Not used
<b>1,3,4,2</b>	Model	N/A	Not used
<b>1,3,4,3</b>	Dev id	View	Device identification
<b>1,3,4,4</b>	Tag	Edit	Tag
<b>1,3,4,5</b>	Date	Edit	Date
<b>1,3,4,6</b>	Write Protect	View	Write protect
<b>1,3,4,7</b>	Descriptor	Edit	Turbine flowmeter
<b>1,3,4,8</b>	Message	Edit	32 character alphanumeric message
<b>1,3,4,9</b>	PV snsr s/n	View	Primary variable sensor serial number
<b>1,3,4,menu</b>	Final assy #	Edit	Final assembly number
<b>1,3,4,menu,1</b>	Universal Rev	View	Universal revision
<b>1,3,4,menu,2</b>	Fld dev Rev	View	Field device revision
<b>1,3,4,menu,3</b>	Software Rev	View	Software revision
<b>1,3,5</b>	PV Xfer fnctn	View	Linear
<b>1,3,6</b>	PV Damp	Edit	Primary variable damping (time constant) in seconds

<b>Последовательность</b>	<b>Описание</b>	<b>Доступ</b>	<b>Примечание</b>
<b>1,4,1,1</b>	PV	View	Primary variable value
<b>1,4,1,2</b>	PV Sensor Unit	Edit	Primary variable units
<b>1,4,1,3</b>	Sensor Information	View	PV LSL, PV USL, PV Min span
<b>1,4,2,1</b>	Snsr Damp	Edit	Primary variable damping (time constant) in seconds
<b>1,4,2,2,1</b>	PV LRV	Edit	Primary variable low range value
<b>1,4,2,2,2</b>	PV URV	Edit	Primary variable upper range value
<b>1,4,2,3,1</b>	PV LRV	Edit	Primary variable low range value
<b>1,4,2,3,2</b>	PV URV	Edit	Primary variable upper range value
<b>1,4,2,4</b>	Xfer Fnctn	View	Linear
<b>1,4,2,5</b>	AI % rnge	View	Analogue output % range
<b>1,4,3,1,1</b>	AO1	View	Analogue output, mA
<b>1,4,3,1,2</b>	AO alarm typ	N/A	Not used
<b>1,4,3,1,3,1</b>	4 mA	View	Loop test, fix Analogue output at 4 mA
<b>1,4,3,1,3,2</b>	20 mA	View	Loop test, fix Analogue output at 20 mA
<b>1,4,3,1,3,3</b>	Other	Edit	Loop test, fix Analogue output at mA value entered
<b>1,4,3,1,3,4</b>	End		Exit loop test
<b>1,4,3,1,4</b>	D/A trim	Edit	Calibrate electronics 4mA and 20mA values
<b>1,4,3,1,5</b>	Scaled D/A trim	N/A	Not used
<b>1,4,3,2,1</b>	Poll addr	Edit	Poll address
<b>1,4,3,2,2</b>	Num req. preams	View	Number of required preambles
<b>1,4,3,2,3</b>	Burst mode	N/A	Not used
<b>1,4,3,2,4</b>	Burst option	N/A	Not used
<b>1,4,4,1</b>	Distributor	N/A	Not used
<b>1,4,4,2</b>	Model	N/A	Not used
<b>1,4,4,3</b>	Dev id	View	Device identification
<b>1,4,4,4</b>	Tag	Edit	Tag
<b>1,4,4,5</b>	Date	Edit	Date
<b>1,4,4,6</b>	Write Protect	View	Write protect
<b>1,4,4,7</b>	Descriptor	Edit	Turbine flowmeter
<b>1,4,4,8</b>	Message	Edit	32 character alphanumeric message
<b>1,4,4,9</b>	PV snsr s/n	View	Primary variable sensor serial number
<b>1,4,4,menu</b>	Final assy #	Edit	Final assembly number
<b>1,4,4,menu,1</b>	Universal Rev	View	Universal revision
<b>1,4,4,menu,2</b>	Fld dev Rev	View	Field device revision
<b>1,4,4,menu,3</b>	Software Rev	View	Software revision
<b>1,5</b>	Review	N/A	Not used
<b>2</b>	PV	View	Primary variable value
<b>3</b>	PV AO	View	Analogue output, mA
<b>4,1</b>	PV LRV	Edit	Primary variable lower range value
<b>4,2</b>	PV URV	Edit	Primary variable upper range value
<b>5,1</b>	PV LRV	Edit	Primary variable lower range value
<b>5,2</b>	PV URV	Edit	Primary variable upper range value

## 5.5 Связь по протоколу Modbus



### Внимание!

Установите элементы управления в ручном режиме, при внесении изменений в конфигурацию расходомера-счетчика.

#### 5.5.1 Применимые модели расходомеров-счетчиков

Расходомеры-счетчики Spirax Sarco моделей **VLM20** и **VIM20** с наличием протокола ModBus и версией ПО 4.00.58 и выше.

#### 5.5.2 Описание

Этот документ описывает предварительную реализацию коммуникационного протокола Modbus для мониторинга общих переменных процесса в вихревых расходомерах **VLM20** и **VIM20**. На физическом уровне используется полудуплексный порт RS-485 и протокол Modbus.

#### 5.5.3 Справочные документы

Следующие документы доступны на сайте [www.modbus.org](http://www.modbus.org).

Modbus Application Protocol Specification V1.1

Modbus Over Serial Line Specification & Implementation Guide V1.0

Modicon Modbus Protocol Reference Guide PI-MBUS-300 Rev. J

#### 5.5.4 Подключение

Рекомендуется использовать конфигурацию с последовательным интерфейсом RS485, как показано ниже. Не используйте подключения типа «звезда», «кольцо» или «клスター».

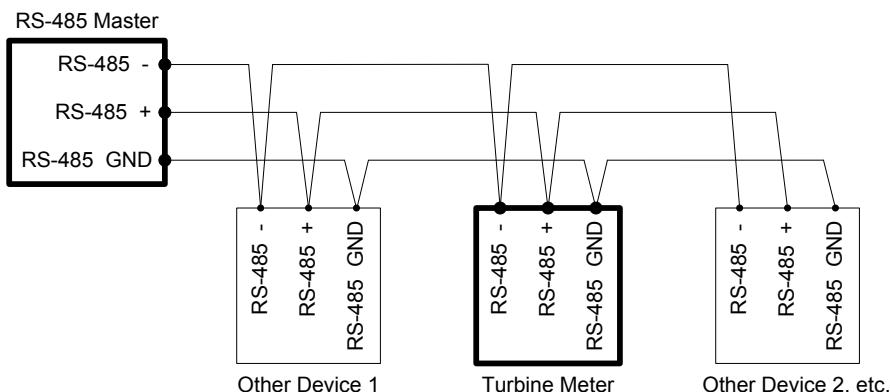


Рис. 50 RS-485 Подключение (MODBUS)

#### 5.5.5 Маркировка контактов (между устройствами)

"RS-485 -" = "A" = "TxD-/RxD-" = "Inverting pin"

"RS-485 +" = "B" = "TxD+/RxD+" = "Non-Inverting pin"

"RS-485 GND" = "GND" = "G" = "SC" = "Reference"

## **5.5.6 Пункты меню**

Следующие пункты меню находятся в меню вывода и позволяют выбирать и управлять протоколом связи Modbus.

## **5.5.7 Адрес**

При выборе протокола Modbus, адрес Modbus равен программируемому пользователем адресу устройства, если он находится в диапазоне 1 ... 247, в соответствии со спецификацией Modbus. Если адрес устройства равен нулю или больше 247, то адрес Modbus устанавливается равным 1.

## **5.5.8 Протокол связи**

Меню «Протокол связи» позволяет выбирать «Modbus RTU Even», «Modbus RTU Odd» «Modbus RTU None2» «Modbus RTU None1» (нестандартный Modbus) с четными, нечетными и отсутствующим выбором на четность . Когда выбран четный или нечетный контроль, устройство сконфигурировано для 8 бит данных, 1 бит четности и 1 стоповый бит. Без контроля четности, число стоповых битов равно 1 (нестандартное) или 2. При внесении изменений протокола, изменения производятся сразу же после нажатия клавиши Enter.

## **5.5.10 Modbus переменные**

Меню Modbus Units (Единицы Modbus) предназначено для управления блоками, где это применимо, переменные счетчика будут отображаться как:

Внутренние - это базовые единицы счетчика, ° F, psi a, lb / sec, ft3 / sec, Btu / sec, Lb / ft3  
Дисплей - переменные отображаются в выбранном пользователем блоке.

## **5.5.11 Modbus последовательность**

Порядок байтов в регистрах и порядок передачи нескольких регистров, содержащих данные с плавающей запятой или длинные целые, могут быть изменены с помощью этого пункта меню. В соответствии со спецификацией Modbus сначала передается старший байт регистра, а затем младший байт. Спецификация Modbus не предписывает порядок, в котором регистры передаются, когда несколько регистров представляют значения более 16 бит.

Используя этот пункт меню, порядок, в котором регистры, представляющие данные с плавающей запятой или длинными целыми числами, и/или порядок байтов в регистрах могут быть отменены для совместимости с некоторыми ПЛК и программным обеспечением для ПК.

В этом меню доступны следующие четыре варианта: При выборе элемента протокол немедленно изменяется без нажатия клавиши Enter.

<b>0-1:2-3</b>	Наиболее значимый регистр сначала - наиболее значимый байт сначала (по умолчанию)
<b>2-3:0-1</b>	Наименее значимый регистр сначала, наиболее значимый байт сначала
<b>1-0:3-2</b>	Наиболее значимый регистр сначала, наименее значимый байт сначала
<b>3-2:1-0</b>	Наименее значимый регистр сначала, наименее значимый байт сначала

**Таблица 3 Порядок байтов**

Обратите внимание, что на все регистры влияет порядок байтов, включая строки и регистры, представляющие 16-разрядные целые числа. Порядок регистров влияет только на порядок этих регистров, представляющих 32-битные данные с плавающей запятой и длинными целыми числами, но не влияет на одиночные 16-битовые целые числа или строки.

## 5.5.12 Протокол Modbus

В этой реализации поддерживается протокол Modbus RTU. Поддерживаемые скорости передачи: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200. Скорость передачи по умолчанию составляет 19200. В зависимости от выбранного протокола Modbus данные передаются в 8-битных кадрах данных с четной или нечетной четностью и 1 стоповым битом или без контроля четности с 2 или 1 (нестандартным) стоповым битом. Текущая спецификация протокола Modbus не определяет использование регистра, но существует неофициальное соглашение о нумерации регистров, основанное на исходной (ныне устаревшей) спецификации протокола Modicon Modbus и используемой многими поставщиками продуктов, поддерживающих Modbus.

Регистр	Применение	Используемые функциональные коды
<b>00001-09999</b>	Чтение/запись битов («read coils - запрос состояния реле»)	01 (read coils) 05 (write single coil) 15 (write multiple coils)
<b>10001-19999</b>	Только чтение битов («дискретные входы»)	02 (чтение дискретных входов)
<b>30001-39999</b>	Только чтение 16-ти битных регистров («входные регистры»), пары регистров с плавающей запятой IEEE 754, строки произвольной длины, закодированные как два символа ASCII на 16-разрядный регистр	03 (чтение контрольных регистров) 04 (чтение входных регистров)
<b>40001-49999</b>	Чтение/запись 16-ти битных регистров («контрольные регистры»), пары регистров с плавающей запятой IEEE 754, строки произвольной длины, закодированные как два символа ASCII на 16-разрядный регистр	03 (чтение входных регистров) 06 (запись одиночных регистров) 16 (запись нескольких регистров)

Каждый диапазон номеров регистров сопоставляется с уникальным диапазоном адресов, который определяется кодом функции и номером регистра. Адрес равен младшим значащим четырем номерам регистра минус единица, как показано в следующей таблице.

Регистр	Функциональный код	Тип данных и диапазон адрес
<b>00001-09999</b>	01, 05, 15	Чтение/запись битов 0000-9998
<b>10001-19999</b>	02	Только чтение битов 0000-9999
<b>30001-39999</b>	03, 04	Только чтение 16-ти разрядных регистров 0000-9998
<b>40001-49999</b>	03, 06, 16	Чтение/запись 16-ти разрядных регистров 0000-9998

## 5.6 Определение регистров

Серийный номер расходомера и те переменные, которые обычно контролируются (массовый, объемный расход, количество тепла, накопленные значения, давление, температура, плотность, вязкость, число Рейнольдса и диагностические переменные, такие как частота, скорость, коэффициент усиления, амплитуда и настройка фильтра), доступны по протоколу Modbus. Длинные целые числа и числа с плавающей запятой доступны как пары 16-разрядных регистров в порядке выбора в меню Modbus. Числа с плавающей запятой отформатированы как значения с плавающей точкой IEEE 754 с одинарной точностью. Доступ к значениям расхода, температуры, давления и плотности можно получить либо в виде внутренних базовых блоков расходомера, либо в запрограммированных пользователем единицах отображения, которые определяются пунктом меню «Modbus Units» меню «Output Menu». Строки блоков отображения могут быть проверены путем обработки связанных с ними регистров. Каждый из этих строковых регистров содержит 2 символа строки, а строки могут иметь длину от 2 до 12 символов, а неиспользованные символы - ноль. Обратите внимание, что порядок байтов влияет на порядок, в котором передаются строки. Если в меню заказа Modbus установлено значение 0-1:2-3 или 2-3:0-1, то символы передаются в правильном порядке. Если установлено в 1-0:3-2 или 3-2:1-0, то каждая пара символов будет передана в обратном порядке.

Регистр	Переменная	Тип	Единицы	Функц. код	Адрес
<b>65100-65101</b>	Серийный номер	длинное целое число	—	03, 04	
<b>30525-30526</b>	Суматор	длинное целое число	единицы дисплея*	03, 04	524-525
<b>32037-32042</b>	Единицы сумматора	последовательный	—	03, 04	2036-2041
<b>30009-30010</b>	Массовый расход	меняющийся	единицы дисплея*	03, 04	8-9
<b>30007-30008</b>	Объемный расход	меняющийся	единицы дисплея*	03, 04	6-7
<b>30005-30006</b>	Давление	меняющийся	единицы дисплея*	03, 04	4-5
<b>30001-30002</b>	Температура	меняющийся	единицы дисплея*	03, 04	0-1
<b>30029-30030</b>	Вязкость	меняющийся	ft/sec	03, 04	28-29
<b>30015-30016</b>	Плотность	меняющийся	единицы дисплея*	03, 04	14-15
<b>30013-30014</b>	Вязкость	меняющийся	cP	03, 04	12-13
<b>30031-30032</b>	Число Рейнольдса	меняющийся	—	03, 04	30-31
<b>30025-30026</b>	Частота	меняющийся	Гц	03, 04	24-25
<b>34532</b>	Коэффициент усиления	случайный	—	03, 04	4531
<b>30085-30086</b>	Амплитуда	меняющийся	Vrms	03, 04	84-85
<b>30027-30028</b>	Фильтр	меняющийся	Гц	03, 04	26-27

Таблица 4 Определяющие регистры

Следующие версии регистров доступны для версии с теплосчетчиком:

<b>Регистр</b>	<b>Переменная</b>	<b>Тип</b>	<b>Едини-цы</b>	<b>Функц.-код</b>	<b>Адрес</b>
<b>30527-30528</b>	Сумматор 2	длинное целое число	единицы дисплея*	03, 04	526-527
<b>32043-32048</b>	Единицы сумматора 2	последовательный	—	03, 04	2042-2047
<b>30003-30004</b>	Температура 2	меняющийся	единицы дисплея*	03, 04	2-3
<b>30011-30012</b>	Количество тепла	меняющийся	единицы дисплея*	03, 04	10-11

Следующие регистры содержат строки отображаемых единиц:

<b>Регистр</b>	<b>Переменная</b>	<b>Тип</b>	<b>Едини-цы</b>	<b>Функц.-код</b>	<b>Адрес</b>
<b>32007-32012</b>	Единицы объемного расхода	последовательный	—	03, 04	2006-2011
<b>32001-32006</b>	Единицы массово-го расхода	последовательный	—	03, 04	2000-2005
<b>32025-32030</b>	Единицы температуры	последовательный	—	03, 04	2024-2029
<b>32019-32024</b>	Единицы давления	последовательный	—	03, 04	2018-2023
<b>32031-32036</b>	Единицы плотности	последовательный	—	03, 04	2030-2035
<b>32013-32017</b>	Единицы количества тепла	последовательный	—	03, 04	2012-2017

Коды функций 03 (чтение регистров удержания) и 04 (чтение входных регистров) являются единственными поддерживаемыми кодами для чтения этих регистров, а функциональные коды для записи регистров удерживания не реализованы. Мы рекомендуем, чтобы регистры с плавающей запятой и длинными целыми числами считывались в одной операции с числом регистров, кратным двум. Если эти данныечитываются в двух отдельных операциях, каждый из которых читает один 16-разрядный регистр, тогда значение, вероятно, будет недействительным.

Регистры с плавающей запятой, со значениями в единицах отображения, масштабируются до тех же единиц, что отображаются, но являются мгновенными значениями, которые не сглаживаются. Если включено сглаживание отображения (ненулевое значение, введенное в элементе Display TC в меню Display), значения регистра не будут точно соответствовать отображаемым значениям.

### 5.6.1 Определение статуса исключения

Команда Read Exception Status (код функции 07) возвращает байт состояния исключения, который определяется следующим образом. Этот байт может быть сброшен путем установки регистра «coil» # 00003 (код функции 5, адрес 2, данные = 0xff00).

Бит(ы)	Определение
<b>0-1</b>	Порядок байтов (см. Modbus на стр. 2) 0 = 3-2:1-0 1 = 2-3:0-1 2 = 1-0:3-2 3 = 0-1:2-3
<b>2</b>	Ошибка датчика температуры
<b>3</b>	Ошибка датчика давления
<b>4</b>	Ошибка АЦП
<b>5</b>	Период переполнен
<b>6</b>	Импульсный выход переполнен
<b>7</b>	Конфигурация изменена

### 5.6.2 Определение дискретных входов

Состояние трех аварийных сигналов может контролироваться командой Modbus Read Discrete Input (код функции 02). Возвращаемое значение указывает состояние аварийного сигнала и будет равно 1, только если тревога включена и активна. Нулевое значение передается для аварийных сигналов, которые либо отключены, либо неактивны.

Регистр	Переменная	Функц. код	Адрес
<b>10001</b>	Состояние сигнализации 1	02	0
<b>10002</b>	Состояние сигнализации 2	02	1
<b>10003</b>	Состояние сигнализации 2	02	2

### 5.6.3 Определение контрольных регистров

Единственными записываемыми регистрами в этой реализации являются функции Reset Exception Status, Reset Meter и Reset Totalizer, которые реализованы как «катушки», которые могут быть записаны с помощью команды Write Single Coil (код функции 05) на адреса с 8 по 10 соответственно, (Регистра # 00009 - # 00011).

Значение, отправленное с этой командой, должно быть либо 0x0000, либо 0xff00, иначе расходомер ответит сообщением об ошибке. Сумматор будет сброшен или статус исключения очищен только со значением 0xff00.

#### **5.6.4 Ответы об ошибках**

Если в сообщении, полученном блоком, обнаружена ошибка, код функции в ответе представляет собой принятый код функции с самым старшим битовым набором, а поле данных будет содержать байт кода исключения, а именно:

Код исключения	Описание
<b>01</b>	Недопустимый код функции - код функции, не поддерживаемый устройством
<b>02</b>	Недопустимый адрес данных - адрес, определенный начальным адресом и количеством регистров, находится за пределами допустимого диапазона
<b>03</b>	Недопустимое значение данных - количество регистров = 0 или > 125 или неверные данные с помощью команды Write Single Coil

Если первый байт сообщения не совпадает с адресом Modbus устройства, если устройство обнаруживает ошибку четности в любом символе принятого сообщения (с четным или нечетным контролем четности), или если сообщение CRC неверно, устройство НЕ будет отвечать.

#### **5.6.5 Формат командного сообщения**

Начальный адрес равен искомому номеру первого регистра минус один. Адреса, полученные из начального адреса и количества регистров, должны быть сопоставлены с допустимыми определенными регистрами или произойдет недопустимое исключение адреса данных.

Адрес устройства	Функц. код	Начальный адрес	N = номер регистра	CRC
8 бит, 1... 247	8 бит	16 бит, 0... 9998	16 бит, 1 ... 125	16 бит

#### **5.6.6 Формат сообщения с нормальным ответом**

Адрес устройства	Функц. код	Количество бит	Данные	CRC
8 бит, 1... 247	8 бит	8 бит	(N) 16-битовый регистр	16 бит

#### **5.6.7 Формат ответа на запрос об исключении**

Адрес устройства	Функц. код	Код исключения	CRC
8 бит, 1... 247	8 бит	8 бит	16 бит

## 5.6.8 Примеры

Считывание байта состояния исключения из устройства с адресом 1

```
01 07 41 E2  
01 Device address  
07 Function code,  
04 = read exception status
```

Типичный ответ от устройства выглядит следующим образом:

```
01 07 03 62 31  
01 Device address  
07 Function code  
03 Exception status byte  
62 31 CRC
```

Запросите первые 12 регистров с устройства с адресом 1:

```
01 04 00 00 00 0C F0 0F  
01 Device address  
04 Function code, 04 = read input register  
00 00 Starting address  
00 0C Number of registers = 12  
F0 0F CRC
```

Типичный ответ от устройства выглядит следующим образом: \* обратите внимание, что это старые определения регистров

```
01 04 18 00 00 03 E8 00 00 7A 02 6C 62 00 00 41 BA 87 F2 3E BF  
FC 6F 42 12 EC 8B 4D D1  
01 Device address  
04 Function code  
18 Number of data bytes = 24  
00 00 03 E8 Serial number = 1000 (unsigned long)  
00 00 7A 02 Totalizer = 31234 lb (unsigned long)  
6C 62 00 00 Totalizer units ="lb" (string, unused characters  
are 0)  
41 BA 87 F2 Mass flowrate = 23.3164 lb/sec (float)  
3E BF FC 6F Volume flowrate = 0.3750 ft3 /sec (float)  
42 12 EC 8B Pressure = 36.731 psi a (float)  
4D D1 CRC
```

Попытка чтения регистров, которые не существуют

```
01 04 00 00 00 50 F1 D2  
01 Device address  
04 Function code 4 = read input register  
00 00 Starting address  
00 50 Number of registers = 80  
F0 36 CRC
```

**Приводит к ответу ошибки следующим образом:**

```
01 84 02 C2 C1  
01 Device address  
84 Function code with most significant bit set indicates  
error response  
02 Exception code 2 = invalid data address  
C2 C1 CRC
```

**Запрос состояний всех трех сигналов аварий:**

```
01 02 00 00 00 03 38 0B  
01 Device address  
02 Function code 2 = read discrete inputs  
00 00 Starting address  
00 03 Number of inputs = 3  
38 0B CRC
```

**И устройство отвечает:**

```
01 02 01 02 20 49  
01 Device address  
02 Function code  
01 Number of data bytes = 1  
02 Alarm #2 on, alarms #1 and #3 off  
20 49 CRC
```

**Чтобы сбросить счетчик:**

```
01 05 00 00 FF 00 8C 3A  
01 Device address  
05 Function code 5 = write single coil  
00 09 Coil address = 9  
FF 00 Data to reset totalizer  
8C 3A CRC (not the correct CRC EJS-02-06-07)
```

Устройство передает идентичное сообщение, и сумматор сбрасывается. Если «катушка» отключена, как в следующем сообщении, ответ также идентичен переданному сообщению, но сумматор не изменяется.

```
01 05 00 00 00 00 CD CA  
01 Device address  
05 Function code 5 = write single coil  
00 00 Coil address = 0  
00 00 Data to "turn off coil" does not reset totalizer  
CD CA CRC
```



# **6. Поиск и устранение неисправностей**



## **Опасность!**


Перед попыткой ремонта расходомера-счетчика убедитесь, что в трубопроводе нет давления. Всегда отключайте основное питание перед демонтажем любой части расходомера-счетчика.

## **6.1 Скрытые меню диагностики**

Меню, показанные на следующей странице, могут быть доступны с использованием пароля 16363, после чего нужно перейти к дисплею, показывающему «Diagnostics menu» и нажмите ENTER (а не одну из клавиш со стрелками). Используйте кнопку **►**, чтобы перейти ко второму столбцу. Нажмите EXIT, чтобы перейти от второго столбца к первому, нажмите EXIT, находясь в первом столбце, чтобы вернуться в меню настройки. Предостережение: пароль 16363 предоставит полный доступ к конфигурации и должен использоваться осторожно, чтобы избежать изменений, которые могут отрицательно повлиять на работу расходомера. Каждое из меню на следующей странице будет сначала определено с последующими конкретными этапами устранения неполадок.

## Уровень 1

## Уровень 2

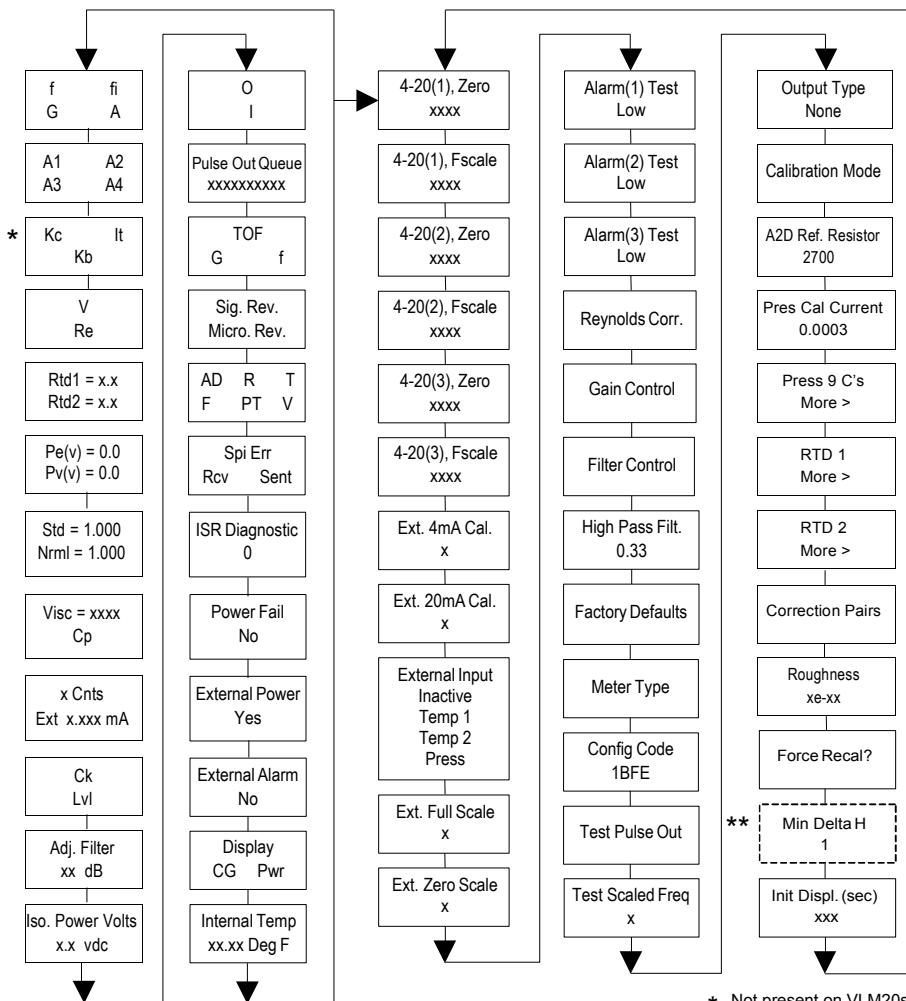

## 6.2 1-й уровень скрытых значений для диагностики

- $f$  = частота срыва вихрей (Гц)
- $fi$  = адаптивный фильтр - Должен быть примерно на 25% выше частоты сглаживания, это фильтр низких частот. Если счетчик использует управление фильтрами (см. ниже) в ручном режиме,  $fi$  будет отображаться как  $fm$ .
- $G$  = Gain - коэффициент усиления (применяется к амплитуде вихревого сигнала). Gain по умолчанию равен 1.0 и может быть изменен с помощью Gain Control (см. ниже)
- $A$  = Амплитуда вихревого сигнала.
- $A1, A2, A3, A4 = A/D$  отсчеты, представляющие амплитуду вихревого сигнала. Каждый этап ( $A1-A4$ ) не может превышать 512. Начиная со стадии  $A1$ , количество  $A / D$  увеличивается по мере увеличения расхода.  
Когда ступень  $A1$  достигает 512, она переходит на этап  $A2$ . Это будет продолжаться по мере увеличения расхода до тех пор, пока все 4 ступени не будут считать до 512 при высоких расходах. Более высокие скорости потока (более сильный уровень сигнала) приведут к тому, что число шагов будет больше 512.
- $Kc, It, Kb$  = Уравнение профиля (только на заводе). Только модель VIM20
- $V$  = Средняя расчетная скорость в трубопроводе (фт/сек).
- $Re$  = Рассчитанное число Рейнольдса.
- $RTD1$  = Значение термосопротивления в Ом
- $RTD2$  = Значение дополнительного термосопротивления в Ом.
- $Pe(v)$  = Напряжение возбуждения датчика давления
- $Pv(v)$  = Напряжение датчика давления.
- $Snd$  = Плотность жидкости при стандартных условиях.
- $Nrml$  = Плотность жидкости при нормальных условиях.
- $Viscosity$  = Расчетная вязкость среды
- $x\ Cnts$  = Отсчитывается от внешнего входного сигнала 4-20 mA АЦП.
- $Ext\ x.xxx\ mA$  = Вычисленный внешний вход 4-20 mA от цифрового счетчика
- $Ck$  = Вычисляется  $Ck$  при текущих условиях эксплуатации.  $Ck$  - переменная в уравнении, которая связывает силу сигнала, плотность и скорость. Используется для целей подавления шума.  $Ck$  непосредственно управляет значением  $fi$  (см. Выше). Если  $Ck$  установлено слишком низко (в меню калибровки), тогда значение  $fi$  будет слишком низким и вихревой сигнал будет отклонен, в результате чего будет отображаться нулевой расход. Вычисленное значение  $Ck$  в этом меню можно сравнить с фактической настройкой  $Ck$  в меню калибровки, чтобы помочь определить правильность настройки  $Ck$ .

- Lvl = Пороговый уровень. Если параметр Cut Low Flow в меню калибровки установлен выше этого значения, счетчик будет считывать нулевой расход. Уровень Lvl можно проверить без расхода среды. При отсутствии расхода значение Lvl должно быть ниже параметра Cut Low Flow.
- Adj. Filter = Регулируемый фильтр. Отображает фильтрацию в децибелах. Обычно читает ноль. Если это значение последовательно -5 или -10, например, параметр Ск или плотность могут быть неправильными
- Iso. Power Volts = - Номинально 2.7 VDC, если меньше, то проверьте входную мощность расходомера
- O,I = Используется только на заводе
- Pulse Out Queue = Последовательность импульсных выходов. Это значение будет накапливаться если сумматор накапливает быстрее, чем может работать импульсный выход. Импульсы будут улавливаться позже если расход будет снижаться. Хорошей практикой является снизить количество импульсов, увеличив их вес.
- TOF, G, f = Используется только на заводе
- Sig. Rev = Аппаратные средства сигнальной платы и версия прошивки.
- Miro Rev = Аппаратная и программная версии микропроцессора
- AD, R, T, F, PT, V = Используется только на заводе
- SPI Err, Rcv, Sent = Используется только на заводе
- ISR Diagnostic = Используется только на заводе
- Power Fail = Используется только на заводе
- External Power = Используется только на заводе
- External Alarm = Используется только на заводе
- Display CG, PWR = Используется только на заводе
- Internal Temperature = Температура блока электроники

## **6.3 2-й уровень скрытых значений для диагностики**

- 4-20(1) Zero = Аналоговые значения для калибровки нуля на аналоговом выходе 1.
- 4-20(1) FScale = Аналоговые значения для калибровки верхнего порога на аналоговом выходе 1.
- 4-20(2) Zero = Аналоговые значения для калибровки нуля на аналоговом выходе 2.
- 4-20(2) FScale = Аналоговые значения для калибровки верхнего порога на аналоговом выходе 2.
- 4-20(3) Zero = Аналоговые отсчеты для калибровки нуля на аналоговом выходе 3.
- 4-20(3) FScale = Аналоговые отсчеты для калибровки верхнего значения на аналоговом выходе 3.
- Ext. 4 mA Cal. = Введите 0 для автоматической калибровки или введите заводские значения АЦП.  
Прим.: Вы должны подключить опорный вход 4.00 mA, если вы собираетесь откалибровать устройство.
- Ext. 20 mA Cal. = Введите 0 для автоматической калибровки или введите заводские значения АЦП.  
Прим.: Вы должны подключить опорный вход 20.00 mA, если вы собираетесь откалибровать устройство.
- External Input = Введите то, что представляет собой внешний вход 4-20 mA, то есть температура 1, температура 2 или давление. Счетчик будет использовать это для своих внутренних расчетов.
- Ext. Full Scale = Введите единицы измерения полной шкалы, которые соответствуют точке 20 mA. Примечание. Значение должно быть в единицах для выбранного типа входа, например Deg F, Deg C, Psi a, Bar A и т. д.
- Ext. Zero Scale = То же, что и выше, только для 4 mA.
- Alarm (1) Test = Используется в качестве теста для проверки функционирования сигнальной цепи. Когда выбрана сигнализация по низкому пороговому значению, аварийный сигнал активируется при понижении значения ниже выбранного порога. Когда выбрана сигнализация по высокому пороговому значению, аварийный сигнал активируется при превышении значения выбранного порога.
- Alarm (2) Test = Используется в качестве теста для проверки функционирования сигнальной цепи. Когда выбрана сигнализация по низкому пороговому значению, аварийный сигнал активируется при понижении значения ниже выбранного порога. Когда выбрана сигнализация по высокому пороговому значению, аварийный сигнал активируется при превышении значения выбранного порога.
- Alarm (3) Test = Используется в качестве теста для проверки функционирования сигнальной цепи. Когда выбрана сигнализация по низкому пороговому значению, аварийный сигнал активируется при понижении значения ниже выбранного порога. Когда выбрана сигнализация по высокому пороговому значению, аварийный сигнал активируется при превышении значения выбранного порога.
- Reynolds Corr. = Коррекция числа Рейнольдса для профиля потока. Установите Enable для VIM20 и установите Disable для VLM20.
- Gain Control = Ручная регулировка коэффициента усиления (только на заводе). Оставьте значение равным 1.

- Filter control = Ручное управление фильтром. Это значение можно изменить на любое число, чтобы принудительно установить значение fi в константу. Значение нуля активирует автоматическое управление фильтром, которое устанавливает fi на уровне, который выше значения f.
- High Pass Filter = Настройка фильтра - Только для заводского использования
- Factory Defaults = Сброс заводских настроек по умолчанию. Если вы измените это на «Yes» и нажмете «ENTER», вся заводская конфигурация будет потеряна, и вы должны будете перенастроить всю программу. Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем перед выполнением этого процесса, это требуется только в очень редких случаях.
- Meter Type = Погружной (VIM20) или полнопроходной (VLM20)
- Config Code = Используется только на заводе – изготовителе.
- Test Pulse Out = Импульс сумматора импульсов. Выберите «Yes» и нажмите «ENTER», чтобы отправить один импульс. Очень полезно для проверки счетного оборудования.
- Test Scaled Freq = Введите значение частоты, чтобы проверить масштабированный выход частоты. Вернитесь к 0, чтобы остановить тест.
- Output Type = Используется только на заводе-изготовителе.
- Calibration Mode = Используется только на заводе-изготовителе.
- A2D Ref. Resistor = Используется только на заводе-изготовителе.
- Pressure Cal Current = Калибровочное значение для комбинации датчика давления и температуры. Проконсультируйтесь с производителем.
- Pressure 9Cs = Девять коэффициентов давления, уникальные для датчика давления. Используйте кнопку ➤ для доступа ко всем девяти коэффициентам.
  - Press. Max psi = На основании установленного датчика.
- Press. Min psi = 0 psi и RTD1. Нажмите кнопку ➤У для доступа:
  - Ro = RTD значение при 0°C (1000 Ом).
  - A = RTD коэффициент A (.0039083).
  - B = RTD коэффициент B (-5.775e-07).
  - RTD1 Max Deg. F = 500
  - RTD1 Min Deg. F = -330
- RTD2 = Вторая конфигурация RTD, только для специальных приложений.
- Correction Pairs
  - ft3/sec (1 through 10)
  - %Dev. (1 through 10)
- Roughness = Используется только на заводе-изготовителе.
- Force Recal? = Используется только на заводе -изготовителе.
- Min. Delta H - только для серии EM. Устанавливает мертвую зону для суммирования, чтобы начать. Должно быть больше, чем это число (1 по умолчанию), чтобы инициировать сумматор.
- Init Displ. (sec) = Введите значение в секундах для инициализации дисплея каждые xxx секунд. Введите значение 0, чтобы отключить инициализацию дисплея.

## **6.4 Калибровка аналогового выхода**

Чтобы проверить выход 4 - 20 мА, подключите мультиметр последовательно с цепью выхода Выберите нулевой или полный масштаб (из второго столбца скрытой диагностики), а затем дважды нажмите клавишу ENTER. Это приведет к выводу значений 4 мА или 20 мА. Если измеренный ток будет отличаться более чем на  $\pm 0,006$  мА от 4 или 20, отрегулируйте значение так, чтобы оно соответствовало требуемому. Примечание: эти настройки не предназначены для настройки выходного нуля и диапазона для соответствия диапазону расхода, эта функция находится в меню Output.

## **6.5 Поиск неисправностей расходомера-счетчика**

### **ВНИМАНИЕ**



**Перед началом ремонта расходомера убедитесь, что в трубопроводе нет давления. Всегда отключайте питание перед демонтажем любой части расходомера. Применяйте меры предосторожности. Электронные компоненты чувствительны к статическому электричеству, соблюдайте меры предосторожности**

## **6.6 Первое на что необходимо обратить внимание**

- Правильная установка.
- Правильная глубина погружения.
- Правильно подключено питание и нет ли обрыва кабелей.
- Выбранный тип расходомера соответствует измеряемой среде
- Диапазон измерений соответствует.
- Расходомер настроен правильно.
- Проверьте место установки соответственно требованиям данного расходомера-счетчика.

## **6.7 Запись значений**

Запишите следующие значения из «Run Mode», чтобы определить его рабочее состояние расходомера:

	<b>С расходом</b>	<b>Без расхода (если возможно)</b>
Расход =		
Температура =		
Давление =		
Плотность =		
Сообщение об ошибках? =		

**Запишите следующие значения из меню скрытой диагностики:**  
(используйте пароль 16363 для доступа)

	<b>С расходом</b>	<b>Без расхода (если возможно)</b>
f =		
f1 =		
A =		
A1 =		
A2 =		
A3 =		
A4 =		
V =		
RTD1 =		
RTD2 =		
Pe(V) =		
Pv(V) =		
Ck =		
Lvl =		
Adj. Filter =		
Iso. Power Volts =		
Sig. Rev =		

**Запишите следующие значения из меню калибровки**

Vortex Coef Ck =	
Low Flow Cutoff =	

## 6.8 Определение неисправностей

### 6.8.1 Симптом: на выходе нет значения расхода.

1. Расход слишком мал. При отсутствии расхода перейдите на первый уровень скрытого меню диагностики и запишите значение Lvl. Ограничение нижней границы расхода должно быть установлено выше этого значения.
2. **Пример:** при отсутствии расхода, Lvl = 25. Назначьте в меню калибровки минимальное значение примерно 28, и прибор больше не будет считывать расход при отсутствии расхода.

### 6.8.2 Симптом: Беспорядочные значения на выходе

1. Расход может быть слишком мал, и находится на нижнем уровне диапазона измерений, причем то превышая его, то становясь меньше, что создает неустойчивый выходной сигнал. Проконсультируйтесь с заводом, если необходимо, чтобы подтвердить диапазон измерения в соответствии с текущими условиями эксплуатации. Возможно уменьшение нижнего порога измерения расхода для увеличения диапазона. См. приведенный выше пример для случая с отсутствием расхода, только на этот раз порог низкого расхода установлен слишком высоким. Вы можете уменьшить это значение, чтобы увеличить диапазон измерений, пока вы не создадите выходной сигнал без расхода, описанных ранее.
2. Некорректный монтаж расходомера. Убедитесь, что расходомер-счетчик не установлен правильно по потоку и нет выступающих прокладок, искажающих эпюру скорости потока. Для погружных расходомеров-счетчиков проверьте глубину погружения в трубопровод и ориентацию датчика скорости относительно потока.
3. Расходомер-счетчик может реагировать на фактические изменения расхода. Выход можно сгладить, используя постоянную времени. Отображаемые значения также можно сгладить, используя постоянную времени в меню дисплея. Аналоговые выходы можно сглаживать, используя постоянную времени в меню Output. Постоянная времени 1 приведет к изменению значения, которое достигнет 63% от его конечного значения за одну секунду. Постоянная времени 4 составляет 22%, 10 - 9.5%, а 50 - 1.9% от конечного значения за одну секунду.

% изменения конечной величины за 1 сек.= 100 (1 - e(-1/TC))

4. Коэффициент вихрей Ck может быть назначен неправильно. Ck - это значение в уравнении, используемом для определения, представляет ли частота действительный вихревой сигнал, учитывая плотность жидкости и амплитуду сигнала. На практике значение Ck контролируется настройкой адаптивного фильтра fi. Когда есть расход среды посмотрите значения f и fi на первом уровне скрытой диагностики. Значение fi должно быть примерно на 10-20% выше значения f. Если вы поднимете значение Ck в меню калибровки, значение fi будет увеличиваться. Fi - это фильтр низких частот, поэтому, увеличивая или понижая его, вы можете изменять диапазон частот, который будет принимать измеритель. Если вихревой сигнал сильный, значение fi будет увеличено до большого числа - это правильно.

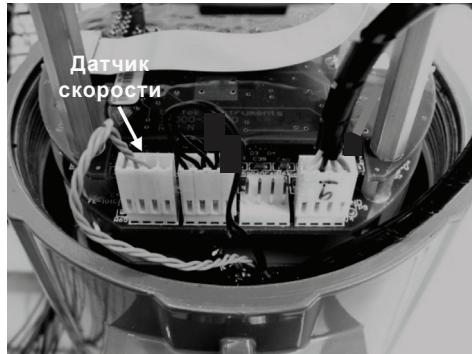


Рис. 51 Входы от датчика скорости при блоке электроники расположеннном на расходомере


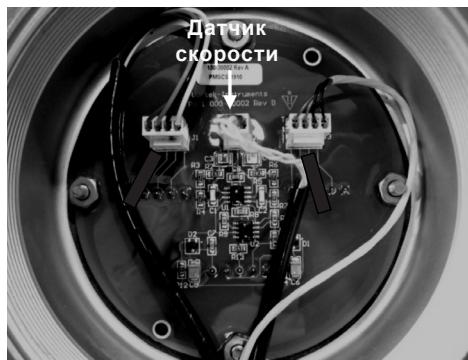


Рис. 52 Входы от датчика скорости при выносном блоке электроники

### 6.8.3 Симптом: Нет выходных сигналов

1. В выносном блоке электроники внимательно проверьте все соединения проводки в распределительной коробке удаленного монтажа. Есть 18 соединений, которые должны быть правильно подключены, проверьте каждый цвет (черный и красный), экран и номер провода.
2. Применяя меры предосторожности для защиты от электростатических разрядов и меры предосторожности в опасных зонах, снимите крышку блока электроники. Отсоедините датчик вихрей от блока электроники. Измерьте сопротивление от каждого наружного штифта до заземления измерителя. Измерьте сопротивление от центрального штифта до земли измерителя - это должно быть заземлено на счетчике.

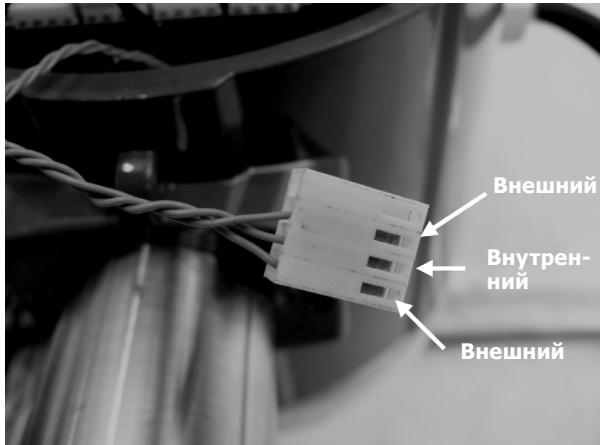

**Рис. 53 Соединение датчика скорости**

Когда датчик все еще отключен, перейдите на первый уровень скрытой диагностики и отобразите частоту срыва вихря  $f$ . Держите палец на трех открытых контактах на аналоговой плате. Счетчик должен считывать электрические шумы, например, 60 Гц. Если все показания верны восстановите подключение датчика вихрей.

Проверьте все описанные выше шаги настройки и устранения неисправностей. Существует много возможных причин этой проблемы, поэтому при невозможности обнаружения точной причины обратитесь к производителю.

## 6.9 Замена блока электроники

### **ВНИМАНИЕ!**

 **Перед началом ремонта расходомера убедитесь, что в трубопроводе нет давления. Всегда отключайте питание перед демонтажем любой части расходомера-счетчика.**

Платы электроники чувствительны к электростатическим разрядам. Наденьте заземляющий браслет и обязательно соблюдайте надлежащие меры предосторожности при обращении с компонентами, чувствительными к статическому электричеству.

- 1.** Отключите питание устройства
- 2.** Найдите и ослабьте небольшой стопорный винт, который фиксирует большую крышку корпуса. Отверните крышку, чтобы открыть блок электроники.
- 3.** Найдите жгут проводов датчика, который выходит из штанги расходомера и присоединяется к печатным платам. Обратите внимание на расположение каждого подключенного датчика. Соединение датчика вихрей слева, соединение датчика температуры (если имеется) - второе слева, а соединение датчика давления (если имеется) - самый правый разъем. Используйте маленькие плоскогубцы, чтобы отсоединить разъемы проводки датчиков от монтажных плат.
- 4.** Найдите и ослабьте небольшой стопорный винт, который фиксирует меньшую крышку блока электроники. Открутите крышку, чтобы открыть полевую проводку. Отметьте и удалите полевые провода.
- 5.** Удалите винты, которыедерживают черную метку на месте, удалите метку.
- 6.** Найдите 4 винта с крестообразной головкой, которые расположены на 90° вокруг клеммной колодки.  
Эти винты удерживают блок электроники в корпусе. Ослабьте эти винты.  
**Примечание:** Это невыпадающие винты, они останутся внутри корпуса.
- 7.** Повторите шаги с 1 по 6 в обратном порядке, чтобы установить новый блок электроники.

## 6.10 Возврат оборудования на завод-изготовитель

Перед возвратом любого расходомера на завод вам необходимо запросить номер разрешения на возврат (RMA). Чтобы получить номер RMA и правильный адрес доставки, обратитесь в службу поддержки клиентов по адресу:

Spirax Sarco Blythewood, S.C. 803-714-2000.

При обращении в службу поддержки клиентов обязательно указывайте серийный номер расходомера и описание модели.

Пожалуйста, ознакомьтесь разделом по поиску неисправностей, который может помочь в решении проблем. При запросе дополнительных рекомендаций по поиску и устранению неисправностей, пожалуйста, записывайте значения в контрольный список без расхода и при его наличии, если это возможно.

# 7. Приложения

## 7.1 Технические характеристики

### 7.1.1 Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение	
	VIM20	VLM20
Номинальный диаметр (DN)	от 50 до 1800	от 15 до 300
Диапазоны измерений расхода, где: $S$ – площадь поперечного сечения трубы, м <sup>2</sup> ; $V$ – скорость потока м/с	от $S V_{min}$ до $S V_{max}$ ,	
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объёмного расхода и объема, %	Жидкость	Газ или пар
	± 1,2	± 1,5

### 7.1.2 Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение	
	VIM20	VLM20
Напряжение питания, В - Переменное напряжение - Постоянное напряжение	от 100 до 240 от 12 до 36	
Габаритные размеры*, мм, не более - Длина - Высота - Ширина	203 от 536 до 1312 от 203 до 406	от 200 до 450 от 343 до 488 от 216 до 380
Масса*, кг	от 5,7 до 19,0	от 5,7 до 275,4
Рабочий диапазон скорости потока, м/с (от $V_{min}$ до $V_{max}$ ) где $\rho$ – плотность измеряемой среды в рабочих условиях, кг/м <sup>3</sup>	от 0,3 до 9,0	от $\frac{6,1}{\sqrt{\rho}}$ до 90
Интерфейс	MODBUS, HART	
Выходной сигнал: - частотный, Гц - токовый, мА	от 0 до 10000 от 4 до 20	
Температура окружающего воздуха, °C	от -40 до +60	
Температура измеряемой среды, °C	от 0 до +454	
Давление измеряемой среды, МПа, не более	17,5	
Средняя наработка на отказ, час	65 000	
Срок службы, лет	10	

\* в зависимости от DN

## 8. Комплект поставки

Наименование	Обозначение	Количество, шт.	Примечание
Расходомер VIM20 / VLM20		1 шт.	Исполнение по заказу
Паспорт		1 шт.	
Методика поверки	МП 2550-0315-2018	1 шт.	По заказу на партию
Руководство по эксплуатации	<b>IM-P339-06 V</b> MI Выпуск 2	1 шт.	

## 9. Наименование и адрес изготавителя

Изготавитель:

"Spirax Sarco Inc."

1150 Northpoint Blvd. Blythewood, Sc 29016, USA (Соединенные Штаты Америки)

Филиал изготавителя:

8475 W I-25 Frontage Road, Suite 300, Longmont, CO 80504

Официальный дистрибутор в России:

ООО "СПИРАКС-САРКО Инжиниринг"

198188, Санкт-Петербург, ул. Возрождения, 20а литер А.

Тел. (812) 640-90-44, факс 640-90-43

E-mail: info@ru.spiraxsarco.com